


Roboterinterface Testing-System

DE	Bedienungsanleitung MIG/MAG-Systemerweiterung WIG-Systemerweiterung
EN	Operating Instructions MIG/MAG system extension TIG system extension
FR	Mode d'emploi Systeme extension MIG/MAG Systeme extension TIG

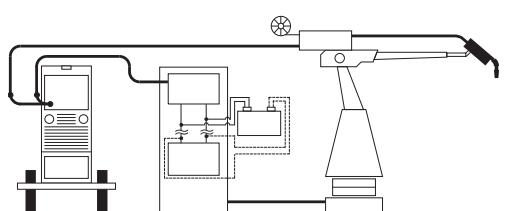

42,0410,0656

001-03042012

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	2
Grundlagen	2
Gerätekonzept	2
Beschreibung Bedienpanel	4
Einteilung der Bedien- und Anzeigeelemente	4
Signalbeschreibung	5
Allgemeines	5
Übersicht	5
Analoge Ausgangssignale (A)	5
Allgemeines	5
Beschreibung Bedien- und Anzeigeelemente	5
Digitale Ausgangssignale (B)	6
Allgemeines	6
Beschreibung Bedien- und Anzeigeelemente	6
Analoge Eingangssignale (C)	7
Allgemeines	7
Beschreibung Bedien- und Anzeigeelemente	7
Digitale Eingangssignale (D)	8
Allgemeines	8
Beschreibung Bedien- und Anzeigeelemente	8
Inbetriebnahme Roboter Interface Testing System	11
Bestimmungsgemäße Verwendung	11
Verbindung mit dem Roboterinterface herstellen	11
Verbindung mit der Roboter-Steuerung herstellen	11
Fronius Worldwide	

Allgemeines

Grundlagen



Warnung! Fehlbedienung und fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Die in dieser Anleitung beschriebenen Arbeiten erst dann durchführen, wenn Sie folgende Dokumente vollständig gelesen und verstanden haben:

- Diese Bedienungsanleitung
- Die Bedienungsanleitung der Stromquelle, insbesondere das Kapitel „Sicherheitsvorschriften“.



Hinweis! Bei den Stromquellen TPS 2700 / 4000 / 5000 und TS 4000 / 5000 vor der Inbetriebnahme unbedingt den Schweißkreiswiderstand ermitteln (siehe Bedienungsanleitung Stromquelle - Kapitel „Schweißkreiswiderstand R ermitteln“).

Gerätekonzept

Das Roboterinterface Testing-System wurde speziell für das Roboterinterface ROB 4000 / 5000 entwickelt. Sämtliche digitalen und analogen Eingänge können getestet werden. Dabei wird die Robotersteuerung vom Roboterinterface Testing-System simuliert.

Das Roboterinterface Testing-System erlaubt eine rasche und übersichtliche Prüfung der Kommunikation zwischen der Robotersteuerung und dem Roboterinterface ROB 4000 / 5000. Deshalb eignet sich das Testing-System für Schulungen ebenso, wie für Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Inbetriebnahmzwecke.

Um für Testzwecke eine zusätzliche Verbindung zur Robotersteuerung herstellen zu können, wird mit dem Roboterinterface Testing-System der „Kabelbaum Roboter“ mitgeliefert. Mit dem „Kabelbaum Roboter“ besteht die Möglichkeit, den Schweißvorgang über die Robotersteuerung zu starten und zu überwachen.



Hinweis! Solange das Roboterinterface am LocalNet angeschlossen ist, bleibt automatisch die Betriebsart „2-Takt Betrieb“ angewählt (Anzeige: Betriebsart 2-Takt Betrieb).

Stromquellen TPS 2700 / 4000 / 5000 und TS 4000 / 5000:

Nähere Informationen zur Betriebsart „Sonder-2-Takt Betrieb für Roboterinterface“ finden sich in den Kapiteln „MIG/MAG-Schweißen“ und „Parameter Betriebsart“ der Bedienungsanleitung Stromquelle.

Stromquellen TT 1700/2200 und MW 2200:

Nähere Hinweise zu den Betriebsarten entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Stromquelle.

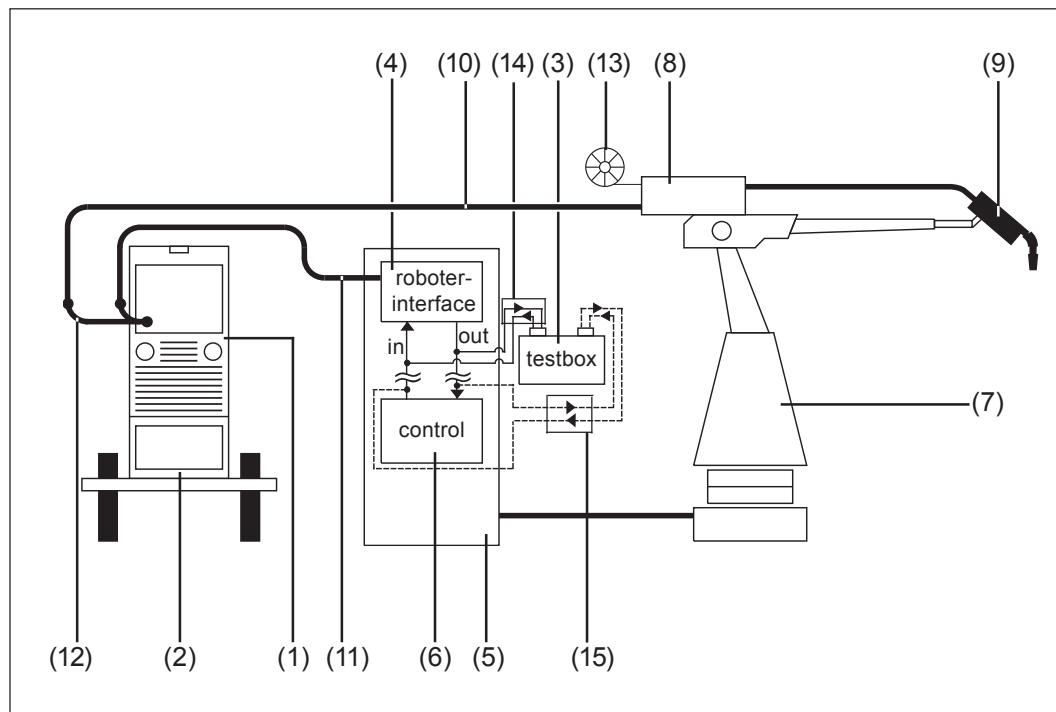


Abb.1 Prinzip des Roboterinterface Testing Systems

Legende:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) Stromquelle | (10) Verbindungsschlauchpaket |
| (2) Kühlgerät | (11) Verbindungskabel LocalNet |
| (3) Roboterinterface Testing System | (12) Verteiler LocalNet passiv |
| (4) Roboterinterface ROB 4000 / 5000 | (13) Drahtspule |
| (5) Robotersteuerung | (14) Kabelbaum Roboterinterface Testing System |
| (6) Schaltschrank Robotersteuerung | (15) Kabelbaum Roboter (zusätzliche Verbindung zum Roboter) |
| (7) Roboter | |
| (8) Drahtantrieb | |
| (9) Schweißbrenner | |

Beschreibung Bedienpanel

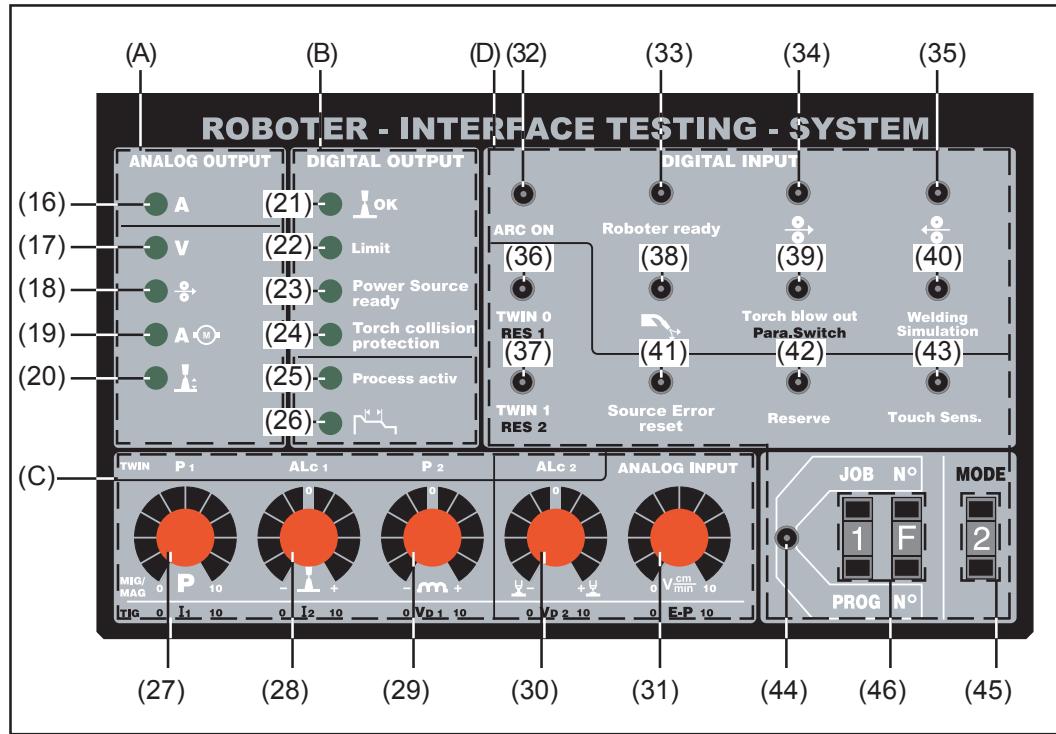


Abb.2 Bedienpanel Roboter-Interface Testing-System

Einteilung der Bedien- und Anzeigeelemente

Die Bedien- und Anzeigeelemente des Bedienpanels sind nach folgenden Kategorien logisch gruppiert:

- (A) Analog Output ... analoge Ausgangssignale vom Roboterinterface zum Roboterinterface Testing-System
Die Helligkeit der Anzeigen ist abhängig vom jeweiligen Signalpegel
- (B) Digital Output ... digitale Ausgangssignale vom Roboterinterface zum Roboterinterface Testing-System
Anzeige leuchtet: Signal ist gesetzt
Anzeige dunkel: Signal ist weggeschaltet
- (C) Analog Input ... analoge Simulationssignale vom Roboterinterface Testing-System zum Roboterinterface
Vorgabe der Signale als Parameter-Sollwerte mittels Einstellreglern
- (D) Digital Input ... digitale Simulationssignale vom Roboterinterface Testing-System zum Roboterinterface
Die Signale werden mittels Schaltern gesetzt
Die Schaltzustände der drei Bits („Mode“), zur Auswahl der Betriebsart, werden dezimal vorgegeben (z.B. „2 dezimal“ = „010 binär“)
Die Schaltzustände der acht Bits „Job N°“ bzw. Prog N°, zur Anwahl eines Jobs, werden hexadezimal vorgegeben (z.B. „1F hexadezimal“ = „31 dezimal“ = „11111000 binär“)



Hinweis! Eine Tabelle zur Umwandlung von Dezimalzahlen in Binärzahlen und Hexadezimalzahlen befindet sich im Kapitel „Dezimalzahlen / Binärzahlen / Hexadezimalzahlen“

Signalbeschreibung

DE

Allgemeines Die nachfolgende Signalbeschreibung erklärt zu jeder Kategorie (A) bis (D) die entsprechenden Bedienelemente am Roboterinterface Testing System. Jedes Bedienelement befindet sich in unmittelbarem Zusammenhang mit bestimmten Eingangs- oder Ausgangssignalen. Die genaue Anschlußbelegung und Beschreibung der einzelnen Signale, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für Ihr Roboterinterface.

Übersicht Die Signalbeschreibung besteht aus folgenden Kapiteln
- Analoge Ausgangssignale (A)
- Digitale Ausgangssignale (B)
- Analoge Eingangssignale (C)
- Digitale Eingangssignale (D)

Analoge Ausgangssignale (A)

Allgemeines Analoge Ausgangssignale sind in Abb.2 unter der Kategorie (A) „Analog Output“ zusammengefaßt. Die analogen Ausgangssignale verlaufen vom Roboterinterface zum Roboterinterface Testing System.

- Beschreibung** **(16) Anzeige „Schweißstrom“ ...**
Bedien- und Anzeigeelemente zur Visualisierung des analogen Ausgangssignales „Istwert Schweißstrom“
(Welding current)
- (17) Anzeige „Schweißspannung“ (für ROB 5000) ...**
zur Visualisierung des analogen Ausgangssignales „Istwert Schweißspannung“
(Welding voltage)
- (18) Anzeige „Drahtgeschwindigkeit“ (für ROB 5000) ...**
zur Visualisierung des analogen Ausgangssignales „Drahtgeschwindigkeit“
(Wire feeder)
- (19) Anzeige „Stromaufnahme Drahtantrieb“ (für ROB 5000) ...**
zur Visualisierung des analogen Ausgangssignales „Istwert Stromaufnahme Drahtantrieb“ (Motor current)
- (20) Anzeige „Reserveparameter Arc length“ (für ROB 5000, nicht aktiv)**

Digitale Ausgangssignale (B)

Allgemeines	Digitale Ausgangssignale sind in Abb.2 unter der Kategorie (B) „Digital Output“ zusammengefaßt. Die digitalen Ausgangssignale verlaufen vom Roboterinterface zum Roboter-interface Testing System.
Beschreibung	(21) Anzeige „Stromflußsignal“ ...
Bedien- und Anzeigeelemente	zur Visualisierung des digitalen Ausgangssignales „Stromflußsignal“ (Current flow signal)
	(22) Anzeige „Limitsignal“ (nicht aktiv)
	(23) Anzeige „Stromquelle bereit“ (Power source ready)
	(24) Anzeige „Kollisionsschutz“ (für ROB 5000) ... zur Visualisierung des digitalen Ausgangssignales „Kollisionsschutz“ (Collision protection)
	(25) Anzeige „Prozeß aktiv“ ... zur Visualisierung des digitalen Ausgangssignales „Prozeß aktiv“ (Process active signal)
	(26) Anzeige „Hauptstromsignal“ (für ROB 5000) ... zur Visualisierung des digitalen Ausgangssignales „Hauptstromsignal“ (Main current signal)

Analoge Eingangssignale (C)

DE

Allgemeines

Analoge Eingangssignale sind in Abb.2 unter der Kategorie (C) „Analog Input“ zusammengefaßt. Die analogen Eingangssignale verlaufen vom Roboterinterface Testing System zum Roboterinterface.

Wichtig! Die nachfolgend angeführten Bedienelemente besitzen für die Schweißverfahren MIG/MAG und WIG-Schweißen eine jeweils unterschiedliche Funktionalität. Nachfolgende Aufzählung berücksichtigt eine getrennte Beschreibung der Bedienelemente für die Schweißverfahren MIG/MAG und WIG-Schweißen.

Beschreibung Bedien- und Anzeigeelemente

(27) Einstellung „Schweißleistung“

MIG/MAG:

zur Vorgabe des analogen Eingangssignales „Sollwert Schweißleistung“ (Welding power)

WIG:

zur Vorgabe des analogen Eingangssignales „Sollwert Hauptstrom 1“

(28) Einstellregler „Lichtbogenlängenkorrektur“...

MIG/MAG:

zur Vorgabe des analogen Eingangssignales „Sollwert Lichtbogenlängenkorrektur“ (Arc length correction)

WIG:

zur Vorgabe des analogen Eingangssignales „Sollwert Hauptstrom 2“

(29) Einstellregler „Puls- / Dynamikkorrektur“ (für ROB 5000) ...

MIG/MAG:

zur Vorgabe des analogen Eingangssignales „Sollwert Puls- / Dynamikkorrektur“ (Puls correction)

WIG:

zur Vorgabe des analogen Eingangssignales „Sollwert Drahtgeschwindigkeit 1“

(30) Einstellregler „Drahtrückbrandkorrektur“ (für ROB 5000) ...

MIG/MAG:

zur Vorgabe des analogen Eingangssignales „Sollwert Drahtrückbrand“ (Burn back time correction)

WIG:

zur Vorgabe des analogen Eingangssignales „Sollwert Drahtgeschwindigkeit 2“

Beschreibung	(31) Einstellregler „Reserveparameter Robotergeschwindigkeit“
Bedien- und Anzeigeelemente	MIG/MAG: Robot welding speed; für ROB 5000, nicht aktiv
(Fortsetzung)	WIG: zur Vorgabe des analogen Eingangssignales für den frei wählbaren externen Parameter (Ext. parameter)

Digitale Eingangssignale (D)

Allgemeines Digitale Eingangssignale sind in Abb.2 unter der Kategorie (D) „Digital Input“ zusammengefaßt. Die digitalen Eingangssignale verlaufen vom Roboterinterface Testing System zum Roboterinterface.

Wichtig! Zum Setzen eines digitalen Eingangssignales, den betreffenden Schalter in die obere Position schalten.

Die nachfolgend angeführten Bedienelemente besitzen für die Schweißverfahren MIG/MAG und WIG-Schweißen teilweise unterschiedliche Funktionalität. Nachfolgende Aufzählung berücksichtigt, wenn erforderlich, eine getrennte Beschreibung der Bedienelemente für die Schweißverfahren MIG/MAG und WIG-Schweißen.

Beschreibung	(32) Schalter „Schweißen ein“ ... zum Setzen des digitalen Eingangssignales „Schweißen ein“ (Arc on)
Bedien- und Anzeigeelemente	(33) Schalter „Roboter ready“ / „Quick-Stop“ ... zum Umschalten zwischen dem <ul style="list-style-type: none">- HIGH-aktiven digitalen Eingangssignal „Roboter ready“ (obere Schalterposition) und dem- LOW-aktiven digitalen Eingangssignal „Quick-Stop“ (untere Schalterposition)
	(34) Schalter „Drahtvorlauf“ ... zum Setzen des digitalen Eingangssignales „Drahtvorlauf“ (Wire feed)
	(35) Schalter „Drahtrücklauf“ ... zum Setzen des digitalen Eingangssignales „Drahtrücklauf“ (Wire retract)
	(36) Schalter „TWIN 0“ ... MIG/MAG: zum Setzen des digitalen Eingangssignales „Twin Master Bit 0“ WIG: Reserveparameter 1 (nicht aktiv)

Beschreibung Bedien- und Anzeigeelemente (Fortsetzung)	(37) Schalter „TWIN 1“ ... MIG/MAG: zum Setzen des digitalen Eingangssignales „Twin Master Bit 1“ WIG: Reserveparameter 2 (nicht aktiv)
	(38) Schalter „Gas Test“ ... zum Setzen des digitalen Eingangssignales „Gas Test“
	(39) Schalter „Ausblasen“ ... MIG/MAG: zum Setzen des digitalen Eingangssignales „Ausblasen“ (Blow through) WIG: zum Setzen des digitalen Eingangssignales für den Wechsel (Parameter switch) zwischen folgenden Parametern: - Schweißstrom 1 / Schweißstrom 2 - Drahtgeschwindigkeit 1 / Drahtgeschwindigkeit 2
	(40) Schalter „Schweißsimulation“ ... zum Setzen des digitalen Eingangssignales „Schweißsimulation“ (Welding simulation)
	(41) Schalter „Quellenstörung quittieren“ ... zum Setzen des digitalen Eingangssignales „Quellenstörung quittieren“ (Source error reset)
	(42) Schalter „Reserveparameter“ (nicht aktiv)
	(43) Schalter „Positionssuchen“ (für ROB 5000) ... zum Setzen des digitalen Eingangssignales „Positionssuchen“ (Touch sensing)
	(44) Schalter „Job / Program Select“ (für ROB 5000, nicht aktiv) Wichtig! Der Schalter „Job / Program Select“ (44) muß stets die untere Position einnehmen. Die Umschaltung zwischen Auswahl von Programm-Nummern oder Job-Nummern, mittels Anzeige / Auswahlelement „Job / Program BIT 0-7“ (46), erfolgt über das Anzeige / Auswahlelement „Betriebsbit 0-2“ (45) Anzeige / Auswahlelement (45) zeigt „0“ oder „1“ (Betriebsart „Programm Standard“ bzw. „Programm Impulslichtbogen“ ist ausgewählt): - Mittels Anzeige / Auswahlelement (46) die entsprechende Programm-Nummer auswählen Anzeige / Auswahlelement (45) zeigt „3“ (Betriebsart „Jobbetrieb“ ist ausgewählt): - Mittels Anzeige / Auswahlelement (46) die entsprechende Job-Nummer auswählen

Beschreibung
Bedien- und
Anzeigeelemente
(Fortsetzung)

(45) Anzeige / Auswahllement „Betriebsbit 0-2“ ...
zur dezimalen Vorgabe der Schaltzustände für die drei binären Eingangssignale
„Betriebsbit 0“ (Mode 0) bis „Betriebsbit 2“ (Mode 2)
(z.B. „2“ dezimal = „010“ binär)

Wichtig! Eine Tabelle zur Umwandlung von Dezimalzahlen in Binärzahlen befindet sich im Kapitel „Dezimalzahlen / Binärzahlen / Hexadezimalzahlen“

(46) Anzeige / Auswahllement „Job /Program BIT 0-7“ ...
zur hexadezimalen Vorgabe der Schaltzustände für die acht binären Eingangssignale „Job / Program BIT 0“ bis „Job / Program BIT 7“
(z.B. „1F“ hexadezimal = „31“ dezimal = „11111000“ binär)

Wichtig! Eine Tabelle zur Umwandlung von Dezimalzahlen in Binärzahlen und Hexadezimalzahlen befindet sich im Kapitel „Dezimalzahlen / Binärzahlen / Hexadezimalzahlen“

Anzeige / Auswahllement „Betriebsbit 0-2“ (45) zeigt „0“ oder „1“ (Betriebsart „Programm Standard“ bzw. „Programm Impulslichtbogen“ ist ausgewählt):
- Mittels Anzeige / Auswahllement „Job /Program BIT 0-7“ (46) die entsprechende Programm-Nummer auswählen

Anzeige / Auswahllement „Betriebsbit 0-2“ (45) zeigt „3“ (Betriebsart „Jobbetrieb“ ist ausgewählt):
- Mittels Anzeige / Auswahllement „Job /Program BIT 0-7“ (46) die entsprechende Job-Nummer auswählen

Inbetriebnahme Roboter Interface Testing System

DE

Bestimmungsgemäße Verwendung



Warnung! Fehlbedienung und fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Die in dieser Anleitung beschriebenen Arbeiten erst dann durchführen, wenn Sie folgende Dokumente vollständig gelesen und verstanden haben:

- Diese Bedienungsanleitung
- Die Bedienungsanleitung der Stromquelle, insbesondere das Kapitel „Sicherheitsvorschriften“.

Das Roboterinterface Testing-System ist ausschließlich für die Prüfung der Kommunikation zwischen der Robotersteuerung und dem Roboterinterface bestimmt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten aller Hinweise aus der Bedienungsanleitung.

Verbindung mit dem Roboterinterface herstellen

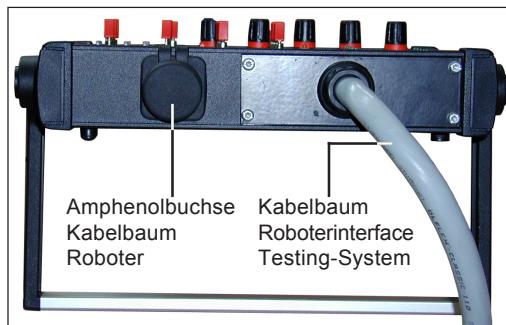


Abb.3 Rückansicht Roboterinterface Testing-System

- Die Molexstecker des Kabelbaumes von der Robotersteuerung am Roboterinterface ROB 4000 / 5000 abstecken
- Die Molexstecker des „Kabelbaumes Roboterinterface Testing System“ (Abb.3) an das Roboterinterface ROB 4000 / 5000 anstecken

Verbindung mit der Roboter-Steuerung herstellen



Hinweis! Die zusätzliche Verbindung mit der Robotersteuerung, über den „Kabelbaum Roboter“, ist nicht zwingend erforderlich.

Die Verbindung des Roboterinterface Testing-Systems mit der Robotersteuerung wird benötigt, wenn die Robotersteuerung in die Prüfung der Datenübertragung miteinbezogen werden soll. Wurde das Roboterinterface Testing-System am Roboterinterface angeschlossen, ist über die Robotersteuerung dennoch ein Start des Schweißprozesses, sowie die Überwachung der Istwerte für Schweißstrom und Schweißspannung, möglich.

Den Kabelbaum Roboter anstecken

- An die 10-polige Amphenolbuchse am Gehäuse des Roboterinterface Testing-Systems (Abb.3)
- An die freien Molexstecker des Kabelbaumes Robotersteuerung
 - Mit 16-poliger „Molexkupplung kodiert“ am 14-poligen Molexstecker für X2
 - Mit 16-poliger „Molexkupplung nicht kodiert“ am 12-poligen Molexstecker für X5 (ROB 5000)
 - Ggf. mit 12-poliger Molexkupplung für Versorgung 24 V und GND



Hinweis! 24 V und GND sind nur als vorübergehende Spannungsversorgung für Testzwecke und Notfälle geeignet.

**Verbindung mit
der Roboter-
Steuerung her-
stellen**
(Fortsetzung)

Folgende Signale können über den Kabelbaum Robotersteuerung übertragen werden:

Signal	Wire Nr.	Testing-System	Amphenol: Pin	Roboter Molex	Signalart
Istwert Spannung +	1	F	X5 / 4	analoger Ausgang	
Istwert Strom +	2	H	X2 / 3	analoger Ausgang	
Istwert Spannung -	3	A	X5 / 11	analoger Ausgang	
Istwert Strom -	4	B	X2 / 10	analoger Ausgang	
Stromflußsignal	5	J	X2 / 12	digitaler Ausgang	
Schweißen ein	6	E	X2 / 4	digitaler Ausgang	
+ 24 V	7	I	X 14 / 7	Versorgung	
GND	8	C	X 14 / 4	Versorgung	
kodiert	9	D	-		
kodiert	10	G	-		

Contents

General remarks	2
Safety	2
Machine concept	2
Description of operating panel	4
Layout of controls and indicators	4
Description of signals	5
General remark	5
Survey	5
Analogue output signals (A)	5
General remark	5
Description of controls and indicators	5
Digital output signals (B)	6
General remark	6
Description of controls and indicators	6
Analogue input signals (C)	7
General remark	7
Description of controls and indicators	7
Digital input signals (D)	8
General remark	8
Description of controls and indicators	8
Putting the Robot Interface Testing System into service	11
Usage for intended purpose only	11
Establishing the link to the robot interface	11
Establishing the link to the robot control	11

Fronius Worldwide

General remarks

Safety



Warning! Operating the equipment incorrectly and work that is not carried out correctly can cause serious injury and damage. Do not use the functions described here until you have read and completely understood all of the following documents:

- this "Operating Instructions" manual
- the instruction manual of the power source being used, especially the "Safety rules"



Note! Before starting to use the power sources TPS 2700 / 4000 / 5000 and TS 4000 / 5000, you must find out the welding-circuit resistance (see the section headed "Determining the welding-circuit resistance" in the operating instructions for the power source).

Machine concept

The Robot Interface Testing System was specially developed for the ROB 4000 / 5000 robot interface. It can be used to test all digital and analogue inputs. The robot control is simulated here by the Robot Interface Testing System.

The Robot Interface Testing System is a quick and easy way of testing the communications between the robot control and the ROB 4000 / 5000 robot interface. This makes it ideal for use at training events, as well as for repair, maintenance and commissioning.

In order to permit an additional link to be made to the robot control for test purposes, a "Robot cable harness" is supplied with the Robot Interface Testing System. The "Robot cable harness" makes it possible to start and to monitor the welding operation via the robot control.



Note! As long as the robot interface is connected to the LocalNet, the "2-step mode" automatically remains selected (display: 2-step mode).

TPS 2700 / 4000 / 5000 and TS 4000 / 5000 power sources:

For more information on the "Special 2-step mode for robot interface", please see the sections headed "MIG/MAG welding" and "Parameter mode" in the power-source operating instructions.

TT 1700/2200 and MW 2200 power sources:

For more information on the operating mode, please see the power-source operating instructions.

Machine concept

(continued)

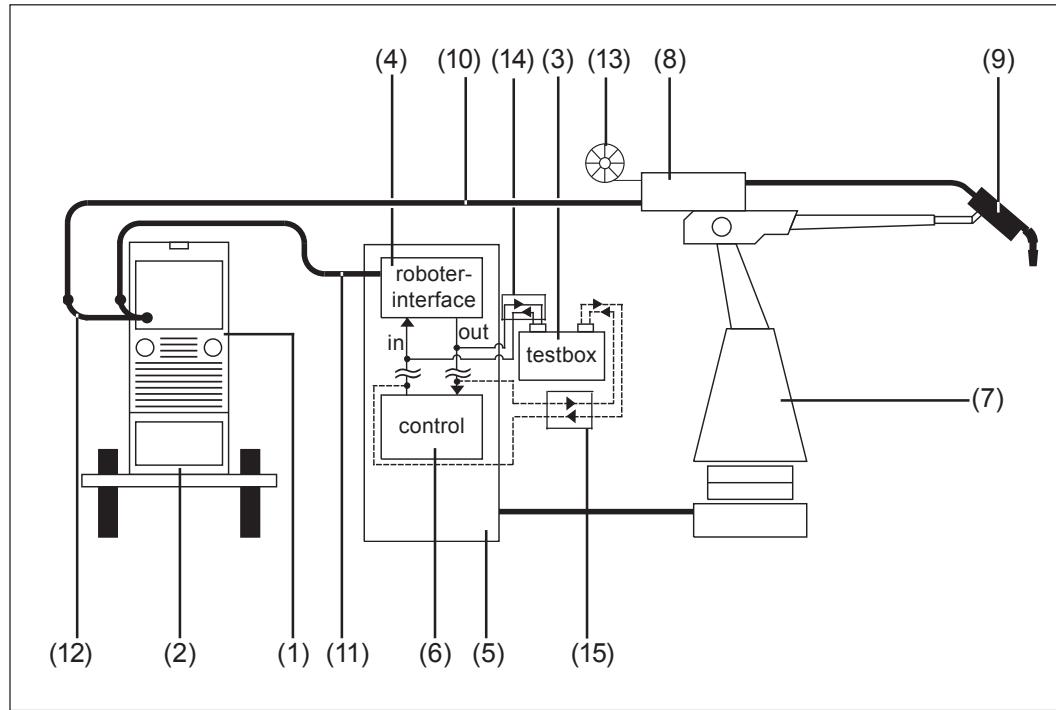


Fig. 1 Schematic sketch of the Robot Interface Testing System

Legend:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) Power source | (10) Interconnecting hodepack |
| (2) Colling unit | (11) LocalNet interconnecting cable |
| (3) Roboter Interface Testing System | (12) LocalNet passiv distributor |
| (4) ROB 4000 / 5000 robot interface | (13) Wire spool |
| (5) Robot control | (14) Cable harness for Robot Interface Testing System |
| (6) Robot control cubicle | (15) Robot cable harness (additional link to the robot) |
| (7) Robot | |
| (8) Wire drive | |
| (9) Welding torch | |

Description of operating panel

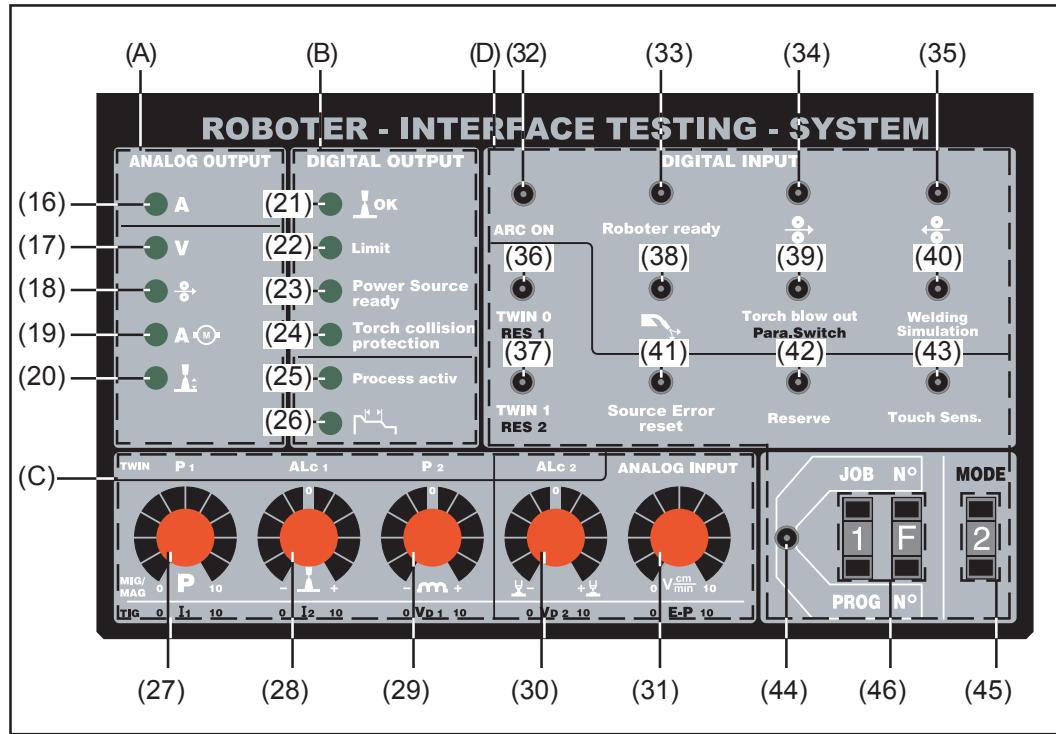


Fig.2 Operating panel of the Robot Interface Testing System

Layout of controls and indicators

The controls and indicators of the operating panel are logically grouped under the following headings:

- (A) Analog Output ... Analogue output signals from the robot interface to the Robot Interface Testing System
The brightness of the indicators depends on the signal level
- (B) Digital Output ... Digital output signals from the robot interface to the Robot Interface Testing System
Indicator is glowing = Signal has been initialised
Indicator is dark = Signal has been cleared
- (C) Analog Input ... Analogue simulation signals from the Robot Interface Testing System to the robot interface
The signals are defined by setting-dials, as parameter command values
- (D) Digital Input ... Digital simulation signals from the Robot Interface Testing System to the robot interface
The signals are initialised by means of switches
The significant states of the three ("Mode") bits for selecting the operating mode are defined in decimal (e.g. "2 decimal" = "010 binary")
The significant states of the eight bits "Job N°" or "Prog N°" for selecting a job are defined in hexadecimal (e.g. "1F hexadecimal" = "31 decimal" = "11111000 binary")



Note! You will find a table for converting decimal numbers to binary and hexadeciml numbers in the section headed "Decimal / binary / hexadecimal numbers"

Description of Signals

Z

General remark The following description of signals includes an explanation of the respective controls on the Robot Interface Testing System of each chapter (A) to (D). Each control is directly associated with determined input and output signals. For the exact configuration and description of the individual signals please refer to the Operating Instructions of your Robot Interface.

Survey The description of signals consists of following chapters :
- Analogue output signals (A)
- Digital output signals (B)
- Analogue input signals (C)
- Digital input signals (D)

Analogue output signals (A)

General remark Analogue output signals are grouped in Fig.2 under the heading (A) "Analog Output". The analogue output signals are routed from the robot interface to the Robot Interface Testing System.

Description of controls and indicators **(16) "Welding current" indicator ...**
For visualising the analogue output signal "Welding current actual value"

(17) "Welding voltage" indicator (for ROB 5000) ...
For visualising the analogue output signal "Welding voltage actual value"

(18) "Wirefeed speed" indicator (for ROB 5000) ...
For visualising the analogue output signal "Wirefeed speed"

(19) "Wire-drive current consumption" indicator (for ROB 5000) ...
For visualising the analogue output signal "Actual value for wire-drive current consumption" (motor current)

(20) "Reserve parameter: Arc-length" indicator (for ROB 5000, not active)

Digital output signals (B)

General remark The digital output signals are grouped in Fig.2 under the heading (B) “Digital Output”.
The digital output signals are routed from the robot interface to the Robot Interface Testing System.

Description of controls and indicators	(21) “Current flow signal” indicator ... For visualising the digital output signal “Current flow signal”
	(22) “Limit signal” indicator (not active)
	(23) “Power source ready” indicator
	(24) “Collision protection” indicator (for ROB 5000) ... For visualising the digital output signal “Collision protection”
	(25) “Process active” indicator ... For visualising the digital output signal “Process active”
	(26) “Main current signal” indicator (for ROB 5000) ... For visualising the digital output signal “Main current signal”

Analogue input signals (C)

General remark The analogue input signals are grouped in Fig.2 under the heading (C) "Analog Input".
The analog input signals are routed from the Robot Interface Testing System to the robot interface.

Important! The functionality of the controls detailed in the following differs depending on the welding process applied, i.e. for MIG/MAG welding and for TIG welding respectively. The following listing includes a separate description of the controls for the MIG/MAG process and for the TIG welding.

Description of controls and indicators	<p>(27) "Welding power" dial</p> <p>MIG/MAG: For defining the analogue input signal "Welding power command value"</p> <p>TIG: For defining the analogue input signal "Main current 1 command value"</p>
	<p>(28) "Arc-length correction" dial ...</p> <p>MIG/MAG: For defining the analogue input signal "Arc-length correction command value"</p> <p>TIG: For defining the analogue input signal "Main current 2 command value"</p>
	<p>(29) "Pulse / Arc force correction" dial (for ROB 5000) ...</p> <p>MIG/MAG: For defining the analogue input signal "Pulse / Arc force correction command value"</p> <p>TIG: For defining the analogue input signal "Wire feeder 1 command value"</p>
	<p>(30) "Burn-back time correction" dial (for ROB 5000) ...</p> <p>MIG/MAG: For defining the analogue input signal "Burn-back time correction command value"</p> <p>TIG: For defining the analogue input signal "Wire feeder 2 command value"</p>
	<p>(31) "Reserve parameter: Robot welding speed" dial</p> <p>MIG/MAG: for ROB 5000, not active</p> <p>TIG: For defining the analogue input signal of the free choice of the external parameter (Ext. parameter)</p>

Digital input signals (D)

General remark	The digital input signals are grouped in Fig.2 under the heading (D) "Digital Input". The digital input signals are routed from the Robot Interface Testing System to the robot interface.
	Important! For setting a digital input signal, switch the respective switch to the upper position.
	The functionality of the controls detailed in the following differs depending on the welding process applied, i.e. for MIG/MAG welding and for TIG welding respectively. The following listing includes, if necessary, a separate description of the control for the MIG/MAG welding and for TIG welding.

Description of controls and indicators	(32) "Arc ON" switch ... For initialising the digital input signal "Arc ON"
	(33) "Robot ready" / "Quick stop" switch ... For switching over between the <ul style="list-style-type: none">- HIGH-active digital input signal "Robot ready" (upper switch position) and the- LOW-active digital input signal "Quick stop" (lower switch position)
	(34) "Wire inch" switch ... For initialising the digital input signal "Wire inch"
	(35) "Wire retract" switch ... For initialising the digital input signal "Wire retract"
	(36) "TWIN 0" switch ... MIG/MAG: For initialising the digital input signal „Twin Master Bit 0“ TIG: Reserve parameter 1 (not active)
	(37) "TWIN 1" switch ... MIG/MAG: For initialising the digital input signal „Twin Master Bit 1“ TIG: Reserve parameter 2 (not active)

**Description of
controls and
indicators**
(continued)

(38) “Gas Test“ switch ...
For initialising the digital input signal “Gas test“

(39) “Blow through” switch ...

MIG/MAG:
For initialising the digital input signal “Blow through”

TIG:

For initialising the digital input signal to change between the following parameters
(Parameter switch):

- Welding current 1 / Welding current 2
- Wire feeder 1 / Wire feeder 2

(40) “Welding simulation“ switch ...

For initialising the digital input signal “Welding simulation“

(41) “Source error reset“ switch ...

For initialising the digital input signal “Source error reset“

(42) “Reserve parameter“ switch (not active)

(43) “Touch sensing“ switch (for ROB 5000) ...

For initialising the digital input signal “Touch sensing“

(44) “Job / Program select“ switch (for ROB 5000, not active)

Important! The “Job / Program select“ switch must always be in the lower position.

To switch over between using the indicator/selector “Job / Program BIT 0-7“ (46) for selecting either program numbers or job numbers, the indicator/selector “Operating bit 0-2“ (45) must be actuated.

Indicator/selector (45) shows “0“ or “1“ (i.e. either “Standard program“ or “Pulsed-arc program“ mode is selected):

- Indicator/selector (46) is used here for selecting the required program number

Indicator/selector (45) shows “3“ (Job mode):

- Indicator/selector (46) is used here for selecting the required job number

(45) Indicator/selector “Operating bit 0-2“ ...

For decimal definition of the significant states of the three binary input signals
“Operating bit 0“ (Mode 0) up to “Operating bit 2“ (Mode 2) (e.g. “2 decimal“ = “010 binary“)

Important! You will find a table for converting decimal numbers to binary numbers in the section headed “Decimal / binary / hexadecimal numbers“

(46) Indicator/selector “Job /Program BIT 0-7” ...

For hexadecimal definition of the significant states of the eight binary input signals “Job / Program BIT 0” up to “Job / Program BIT 7” (e.g. “1F hexadecimal” = “31 decimal” = “11111000” binary)

Important! You will find a table for converting decimal numbers to binary and hexadecimal numbers in the section headed “Decimal / binary / hexadecimal numbers”

Indicator/selector “Operating bit 0-2” (45) shows “0” or “1” (i.e. either “Standard program” or “Pulsed-arc program” mode is selected):

- Indicator/selector “Job /Program BIT 0-7” (46) is used here for selecting the required program number

Indicator/selector “Operating bit 0-2” (45) shows “3” (Job mode):

- Indicator/selector “Job /Program BIT 0-7 (46) is used here for selecting the required job number

Putting the Robot Interface Testing System into service

EN

Usage for intended purpose only



Warning! Operating the equipment incorrectly and work that is not carried out correctly can cause serious injury and damage. Do not use the functions described here until you have read and completely understood all of the following documents:

- this "Operating Instructions" manual
- the instruction manual of the power source being used, especially the "Safety rules"

The Robot Interface Testing System is intended to be used solely for testing communications between the robot control and the robot interface ROB 4000 / 5000.

"Usage for the intended purpose only" shall also be deemed to encompass the observance of all instructions in the operating manual.

Establishing the link to the robot interface

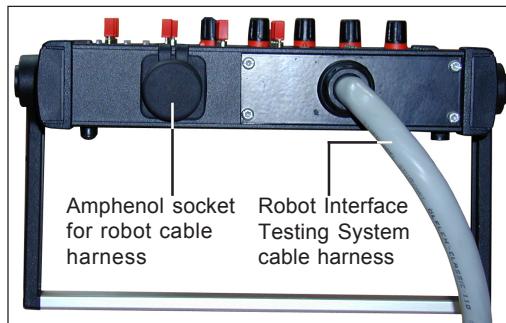


Fig.3 Rear view of Robot Interface Testing System

- Unplug the Molex plug of the cable harness (from the robot control) from the robot interface ROB 4000 / 5000
- Plug the Molex plug of the "Robot Interface Testing System cable harness" (Fig.3) onto the robot interface ROB 4000 / 5000

Establishing the link to the robot control



Note! It is not absolutely necessary to establish this additional link (via the "Robot cable harness") to the robot control.

This link between the Robot Interface Testing System and the robot control is needed in cases where the robot control is to be incorporated into the data-transmission test set-up. After the Robot Interface Testing System has been connected up to the robot interface, it is then still possible to start the welding process and monitor the actual values for welding current and welding voltage via the robot control.

Plug the "Robot cable harness"

- into the 10-pole Amphenol socket in the housing of the Robot Interface Testing System (Fig.3)
- to the following free Molex plugs of the robot-control cable harness:
 - to the 14-pole Molex plug for X2, with the 16-pole "coded Molex coupling"
 - to the 12-pole Molex plug for X5 (ROB 5000), with the 16-pole "non-coded Molex coupling"
 - if necessary, with the 12-pole Molex coupling for 24 V supply and GND



Note! 24 V and GND are only suitable for temporary voltage supply for testing and for emergencies.

Establishing the link to the robot control
 (continued)

The following signals can be transmitted via the robot-control cable harness:

Signalart	Wire Nr.	Testing-System Amphenol: Pin	Roboter Molex	Signal type
Actual value: Voltage +	1	F	X5 / 4	analogue output
Actual value: Current +	2	H	X2 / 3	analogue output
Actual value: Voltage -	3	A	X5 / 11	analogue output
Actual value: Current -	4	B	X2 / 10	analogue output
Current-flow	5	J	X2 / 12	digital output
Arc on	6	E	X2 / 4	digital output
+ 24 V	7	I	X 14 / 7	supply
GND	8	C	X 14 / 4	supply
coded	9	D	-	-
coded	10	G	-	-

Sommaire

Généralités	2
Principes de base	2
Conception de l'appareil	2
Description du panneau de commande	4
Répartition des éléments de commande et indicateurs	4
Description des signaux	5
Généralités	5
Vue d'ensemble	5
Signaux de sortie analogiques (A)	5
Généralités	5
Description des éléments de commande et indicateurs	5
Signaux de sortie numériques (B)	6
Généralités	6
Description des éléments de commande et indicateurs	6
Signaux d'entrée analogiques (C)	7
Généralités	7
Description des éléments de commande et indicateurs	7
Signaux d'entrée numériques (D)	8
Généralités	8
Description des éléments de commande et indicateurs	8
Mise en service du système test interface robot	11
Utilisation conforme	11
Réaliser la connexion à l'interface robot	11
Réaliser la connexion à la commande du robot	11

Fronius Worldwide

Généralités

Principes de base



Avertissement ! Toute erreur de manipulation ou tout travail incorrectement réalisé peut occasionner des dommages matériels ou personnels lourds de conséquences. N'effectuez les travaux décrits dans ce manuel opératoire qu'après avoir entièrement lu et compris la documentation suivante :

- ce manuel opératoire
- le manuel opératoire du générateur de soudage, plus particulièrement le chapitre "consignes de sécurité".



Note ! Avant la mise en service des générateurs de soudage TPS 2700 / 4000 / 5000 et TS 4000/5000, il est absolument nécessaire de déterminer la résistance du circuit de soudage (voir mode opératoire du générateur de soudage – chapitre "Déterminer la résistance du circuit de soudage R").

Conception de l'appareil

Le système test interface robot a été développé spécialement pour l'interface robot ROB 4000 / 5000. Toutes les entrées numériques et analogiques peuvent être testées. Durant les essais, la commande du robot est simulée par le système test interface robot.

Le système test interface robot permet un contrôle rapide et efficace de la communication entre la commande du robot et l'interface robot ROB 4000 / 5000. Ce système est un outil utile tant pour les stages de formation que pour les travaux de maintenance, de réparation ou pour la mise en service.

Afin d'assurer une connexion supplémentaire à la commande du robot pour la réalisation des essais, un "faisceau robot" est fourni avec le système test interface robot. Le "faisceau robot" permet le démarrage et la surveillance du processus de soudage à partir de la commande du robot.



Note ! Tant que l'interface robot est connectée au LocalNet, le mode de fonctionnement "deux temps" reste automatiquement sélectionné (affichage : mode 2 temps)

Générateurs de soudage TPS 2700 / 4000 / 5000 et TS 4000 / 5000 : pour de plus amples informations concernant le "mode deux temps spécial pour interface robot", reportez-vous aux chapitres "Soudage MIG/MAG" et "Paramètres mode de fonctionnement" du manuel opératoire du générateur de soudage.

Générateurs de soudage TPS 1700 / 2200 et MW 2200 : vous trouverez des informations plus détaillées sur les modes de fonctionnement dans le manuel opératoire du générateur de soudage.

**Conception de
l'appareil
(suite)**

FR

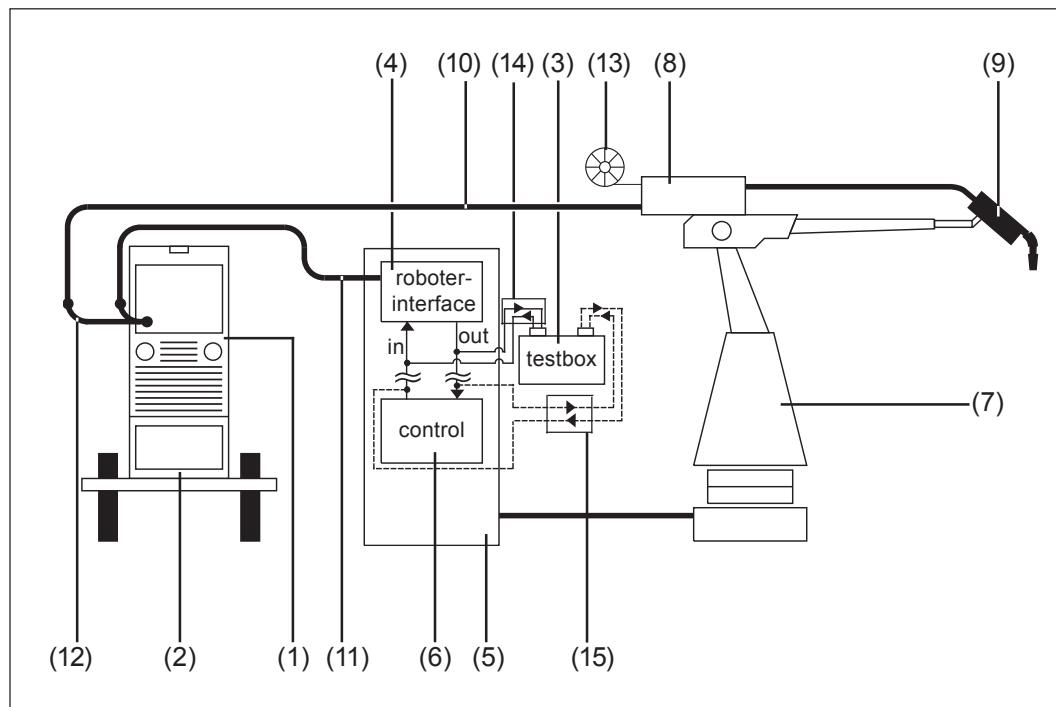


Fig. 1 Principe du système test interface robot

Légende :

- | | |
|---|---|
| (1) Générateur de soudage | (10) Faisceau de liaison |
| (2) Refroidisseur | (11) Câble de liaison LocalNet |
| (3) Système test interface robot | (12) Distributeur LocalNet passif |
| (4) Interface robot ROB 4000 / 5000 | (13) Bobine de fil |
| (5) Commande du robot | (14) Faisceau du système test interface robot |
| (6) Armoire de distribution de la commande du robot | (15) Faisceau robot (connexion supplémentaire au robot) |
| (7) Robot | |
| (8) Entraînement du fil | |
| (9) Torche de soudage | |

Description du panneau de commande

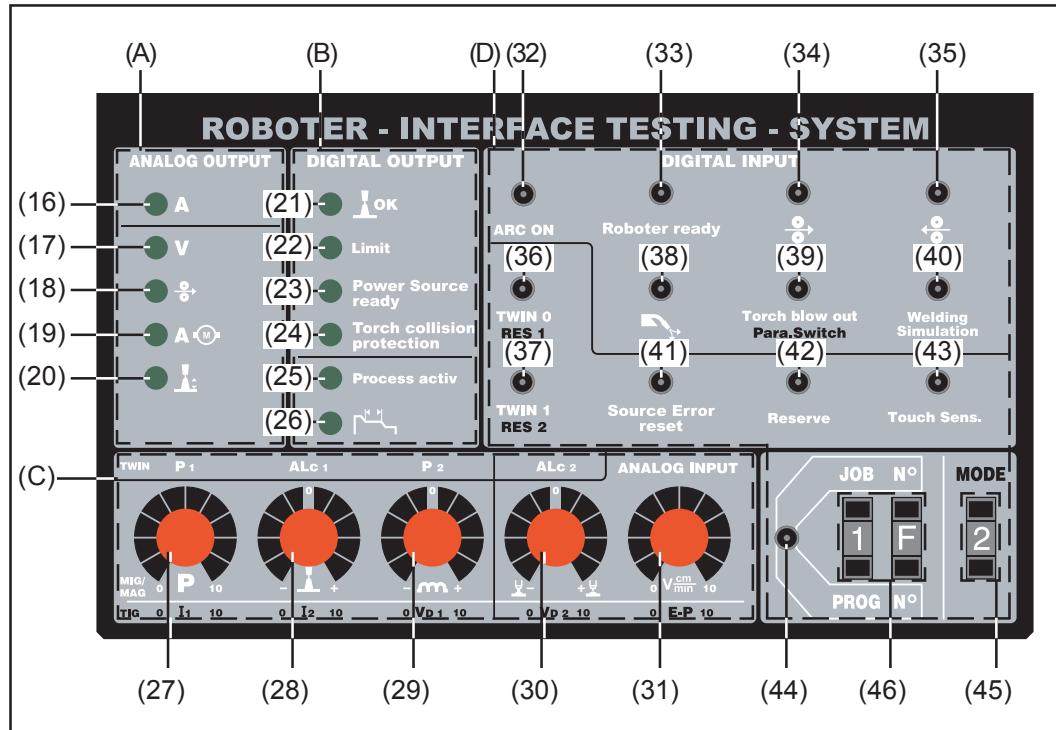


Fig.2 Panneau de commande du système test interface robot

Répartition des éléments de commande et indicateurs

Les éléments de commande et indicateurs du panneau de commande sont groupés en catégories logiques :

- (A) Sortie analogique ... signaux de sortie analogiques de l'interface robot au système test interface robot
La luminosité des indicateurs dépend du niveau de signal respectif.
- (B) Sortie numérique ... signaux de sortie numériques de l'interface robot au système test interface robot
Afficheur allumé : signal activé
Afficheur éteint : signal désactivé
- (C) Entrée analogique ... signaux de simulation analogiques du système test interface robot à l'interface robot
Détermination des signaux en tant que valeurs de consigne de paramètres à l'aide de régulateurs.
- (D) Entrée numérique ... signaux de simulation numériques du système test interface robot à l'interface robot
Les signaux sont activés par commutateurs.
Les états de commutation à trois "bits" ("mode") pour la sélection du mode de fonctionnement sont indiqués dans le mode décimal (p. ex. "2 décimal" = "0,10 binaire")
Les états de commutation à 8 bits "N° de job" / "N° de programme" pour la sélection d'une tâche sont indiqués dans le mode hexadécimal (p. ex. "1F hexadécimal" = "31 décimal" = "11111000 binaire").



Note ! Vous trouverez une table de conversion de chiffres décimaux en chiffres binaires et hexadécimaux au chapitre "Chiffres décimaux / chiffres binaires / chiffres hexadécimaux"

Description des signaux

FR

Généralités La description des signaux ci-après explique - pour chacune des catégories (A) à (D) - les éléments de commande respectifs sur le système test interface robot. Chaque élément de commande est directement associé à des signaux d'entrée et de sortie déterminés. Vous trouverez dans le manuel opératoire de l'interface robot l'affectation exacte des bornes et la description de chaque signal.

Vue d'ensemble La description des signaux comprend les chapitres suivants :
- signaux de sortie analogiques (A)
- signaux de sortie numériques (B)
- signaux d'entrée analogiques (C)
- signaux d'entrée numériques (D)

Signaux de sortie analogiques (A)

Généralités Le synoptique des signaux analogiques se trouve en fig. 2 sous la catégorie (A) "Sortie analogique". Durant les essais, la commande du robot est simulée par le système test interface robot.

- Description des éléments de commande et indicateurs**
- (16) Indicateur "Courant de soudage"** ...
sert à la visualisation du signal de sortie analogique "valeur réelle du courant de soudage"
(Welding current)
- (17) Indicateur "Tension de soudage"** (pour ROB 5000) ...
sert à la visualisation du signal de sortie analogique "valeur réelle de la tension de soudage" (Welding voltage)
- (18) Indicateur "Vitesse d'avancement du fil"** (pour ROB 5000) ...
sert à la visualisation du signal de sortie analogique "vitesse d'avancement du fil" (Wire feeder)
- (19) Indicateur "Consommation en courant de l'entraînement du fil"** (pour ROB 5000) ...
sert à la visualisation du signal de sortie analogique "valeur réelle de la consommation de courant de l'entraînement du fil" (Motor current)
- (20) Indicateur "Paramètre de réserve longueur de l'arc"** (pour ROB 5000, non activé)

Signaux de sortie numériques (B)

Généralités	Le synoptique des signaux de sortie numériques se trouve en fig. 2 sous la catégorie (B) "Sortie numérique". Les signaux de sortie numériques sont transmis de l'interface robot au système test interface robot.
Description des éléments de commande et indicateurs	<p>(21) Indicateur "Débit de courant" ... sert à la visualisation du signal de sortie numérique "signal de débit de courant" (Current flow signal)</p> <p>(22) Indicateur "Signal limite" (non activé)</p> <p>(23) Indicateur "Générateur de soudage en ordre de marche" (Power source ready)</p> <p>(24) Indicateur "Protection anticollision" (pour ROB 5000) ... sert à l'affichage des signaux de sortie numériques "protection anticollision" (Collision protection)</p> <p>(25) Indicateur "Processus activé" sert à la visualisation du signal de sortie numérique "processus activé" (Process active signal)</p> <p>(26) Indicateur "Signal de courant principal" (pour ROB 5000) ... sert à l'affichage du signal de sortie numérique "signal de courant principal" (Main current signal)</p>

Signaux d'entrée analogiques (C)

FR

Généralités

Le synoptique des signaux d'entrée analogiques se trouve en fig. 2 sous la catégorie (C) "Entrée analogique". Durant les essais, la commande du robot est simulée par le système test interface robot.

Important ! les éléments de commande indiqués ci-après ont une fonction différente selon qu'il s'agit du processus de soudage MIG/MAG ou TIG. La liste ci-après donne une description séparée des éléments de commande pour le soudage MIG/MAG et pour le soudage TIG.

Description des éléments de commande et indicateurs

(27) Réglage "Puissance de soudage"

MIG/MAG :

sert à la détermination du signal d'entrée analogique "valeur de consigne de la puissance de soudage" (Welding power)

TIG :

sert à la détermination du signal d'entrée analogique "valeur de consigne du courant principal 1"

(28) Régulateur "Correction de la longueur de l'arc"

MIG/MAG :

sert à la détermination du signal d'entrée analogique "valeur de consigne de la correction de la longueur de l'arc" (Arc length correction)

TIG :

sert à la détermination du signal d'entrée analogique "valeur de consigne du courant principal 2"

(29) Régulateur "Correction de l'impulsion / de la dynamique" (pour ROB 5000)

MIG/MAG :

sert à la détermination du signal d'entrée analogique "valeur de consigne de la correction de l'impulsion / de la dynamique" (Puls correction)

TIG :

sert à la détermination du signal d'entrée analogique "valeur de consigne de la vitesse d'avancement du fil 1"

(30) Régulateur "Correction de la brûlure de retour du fil" (pour ROB 5000)

MIG/MAG :

sert à la détermination du signal d'entrée analogique "valeur de consigne de la brûlure de retour du fil" (Burn back time correction)

TIG :

sert à la détermination du signal d'entrée analogique "valeur de la vitesse d'avancement du fil 2"

Description des éléments de commande et indicateurs (suite)	<p>(31) Régulateur “ Paramètre de réserve de la vitesse du robot“</p> <p>MIG/MAG : Vitesse de soudage du robot ; non activé, pour ROB 5000</p> <p>TIG : sert à la détermination du signal d'entrée analogique pour le paramètre externe librement sélectionnable (paramètre ext.)</p>
--	--

Signaux d'entrée numériques (D)

Généralités Le synoptique des signaux d'entrée numériques se trouve en fig. 2 sous la catégorie (D) “Entrée numérique”. Les signaux d'entrée numériques sont transmis du système test interface robot à l'interface robot.

Important ! Pour activer un signal d'entrée numérique, placer le commutateur correspondant sur la position du haut.

Les éléments de commande indiqués ci-après ont une fonction différente selon qu'il s'agit du processus de soudage MIG/MAG ou TIG. La liste ci-après donne, le cas échéant, une description séparée des éléments de commande pour le soudage MIG/MAG et pour le soudage TIG.

Description des éléments de commande et indicateurs	<p>(32) Commutateur “Soudage marche“ sert à activer le signal d'entrée numérique “soudage marche“ (Arc on).</p> <p>(33) Commutateur “Robot en ordre de marche“ / “Arrêt rapide“.. sert à commuter entre <ul style="list-style-type: none"> - le signal d'entrée numérique “robot en ordre de marche“ état HAUT activé (commutateur sur la position du haut) ... et - le signal d'entrée numérique “arrêt rapide“ état BAS activé (commutateur sur la position du bas) ... </p> <p>(34) Commutateur “Alimentation en fil“ sert à activer le signal d'entrée numérique “alimentation en fil“ (Wire feed)</p> <p>(35) Commutateur “retour du fil“ sert à activer le signal d'entrée numérique “retour du fil“ (Wire retract)</p> <p>(36) Commutateur “TWIN 0“ ...</p> <p>MIG/MAG : sert à activer le signal d'entrée numérique “Twin Master bit 0“</p> <p>TIG : Paramètre de réserve 1 (non activé)</p>
--	--

37) Commutateur “TWIN 1“

MIG/MAG :

sert à activer le signal d'entrée numérique “Twin Master bit 1“

TIG :

Paramètre de réserve 2 (non activé)

(38) Commutateur “Test gaz“

sert à activer le signal d'entrée numérique “test gaz“

(39) Commutateur “Purge“

MIG/MAG :

sert à activer le signal d'entrée numérique “purge“ (Blow through)

TIG :

sert à activer le signal d'entrée numérique pour la commutation entre les paramètres suivants :

- courant de soudage 1 / courant de soudage 2
- vitesse d'avancement du fil 1 / vitesse d'avancement du fil 2

(40) Commutateur “Simulation de soudage“

sert à activer le signal d'entrée numérique “simulation de soudage“ (Welding simulation)

(41) Commutateur “Acquitter dérangement générateur“

sert à activer le signal d'entrée numérique “acquitter dérangement générateur“ (Source error reset).

(42) Commutateur “Paramètre de réserve“ (non activé)

(43) Commutateur “Rechercher position“ (pour ROB 5000) ...

sert à activer le signal d'entrée numérique “rechercher position“ (Touch sensing)

(44) Commutateur “Sélection job / programme“ (pour ROB 5000, non activé)

Important ! Le commutateur “sélection job/programme“ (44) doit toujours être placé sur la position du bas.

La commutation entre la sélection de numéros de programme et la sélection de numéros de tâches par l'indicateur /le sélecteur “Job / Programme BIT 0-7“ (46) s'effectue à partir de l'indicateur/du sélecteur “bit de fonctionnement 0-2“ (45).

L'indicateur/le sélecteur (45) indique “0“ ou “1“ (le mode “Programme standard“ ou “Programme arc pulsé“ est sélectionné) :

- sélectionner le numéro de programme correspondant avec l'indicateur/le sélecteur (46)

L'indicateur/le sélecteur (45) indique “3“ (le mode “Job“ est sélectionné) :

- sélectionner le numéro de tâche correspondant avec l'indicateur/le sélecteur (46)

Description des éléments de commande et indicateurs
(suite)

(45) Indicateur/sélecteur “bit de fonctionnement 0-2“ ...
sert à la détermination décimale des états de commutation pour les trois signaux d'entrée binaires “bit de fonctionnement 0“ (mode 0) à “bit de fonctionnement 2“ (mode 2)
(p. ex. “2“ décimal = “010“ binaire)

Important ! Vous trouverez une table de conversion de chiffres décimaux en chiffres binaires au chapitre “Chiffres décimaux / chiffres binaires / chiffres hexadécimaux“

(46) Indicateur/sélecteur “Job /Programme BIT 0-7“ ...

sert à la détermination hexadécimale des états de commutation pour les huit signaux d'entrée binaires “Job / programme BIT 0“ à “Job / programme BIT 7“
(p. ex.“1F“ hexadécimal = “31“ décimal = “11111000“ binaire)

Important ! Vous trouverez une table de conversion de chiffres décimaux en chiffres binaires et hexadécimaux au chapitre “Chiffres décimaux / chiffres binaires / chiffres hexadécimaux“

L'indicateur/le sélecteur “bit de fonctionnement 0-2“ (45) indique “0“ ou “1“ (le mode “programme standard / “programme arc pulsé“ est sélectionné) :

- sélectionner le numéro de programme correspondant avec l'indicateur/le sélecteur “job/programme BIT 0-7“ (46)

L'indicateur/le sélecteur “bit de fonctionnement 0-2“ (45) indique “3“ (le mode “job“ est sélectionné) :

- sélectionner le numéro de tâche correspondant avec l'indicateur/le sélecteur “job/programme BIT 0-7“ (46)

Mise en service du système test interface robot

Utilisation conforme



Avertissement ! Toute erreur de manipulation ou tout travail incorrectement réalisé peut occasionner des dommages matériels ou personnels lourds de conséquences. N'effectuez les travaux décrits dans ce manuel qu'après avoir entièrement lu et compris les documents suivants :

- ce manuel opératoire
- le manuel opératoire du générateur de soudage, plus particulièrement le chapitre "consignes de sécurité".

Le système test interface robot est uniquement conçu pour le contrôle de la communication entre la commande du robot et l'interface robot.

L'utilisation conforme implique également l'observation de toutes les consignes du manuel opératoire.

FR

Réaliser la connexion à l'interface robot

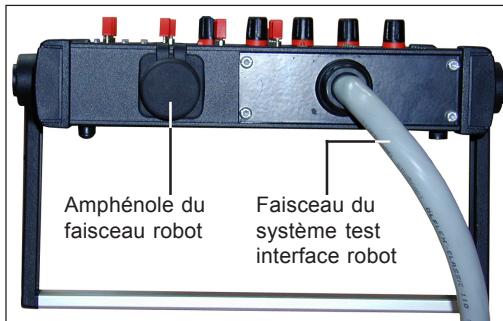


Fig.3 Système test interface robot, vue arrière

- Débrancher le connecteur Molex du faisceau de la commande du robot de l'interface robot ROB 4000 / 5000
- Brancher le connecteur Molex du faisceau du système test interface robot (fig. 3) sur l'interface robot ROB 4000 / 5000

Réaliser la connexion à la commande du robot



Note ! Une connexion supplémentaire à la commande du robot par le faisceau du robot n'est pas absolument obligatoire.

La connexion du système d'essai de l'interface robot à la commande du robot est nécessaire lorsque la commande du robot doit être intégrée au contrôle de la transmission de données. Lorsque le système test interface robot est connecté à l'interface robot, le démarrage du processus de soudage ainsi que la surveillance des valeurs réelles du courant et de la tension de soudage peut s'effectuer à partir de la commande du robot.

Brancher le faisceau du robot

- sur l'amphénole à 10 pôles du boîtier du système test interface robot (fig.3)
- sur le connecteur Molex libre du faisceau de la commande du robot
 - avec le raccord à 16 pôles "raccord Molex codé" sur le connecteur Molex à 14 pôles pour X2
 - avec le raccord à 16 pôles "raccord Molex non codé" sur le connecteur Molex à 12 pôles pour X5 (ROB 5000)
 - éventuellement avec le raccord Molex à 12 pôles pour l'alimentation 24 V et la terre



Note ! Les 24 V et la mise à la terre conviennent uniquement pour une alimentation en tension temporaire à des fins de contrôle et dans des cas d'urgence.

**Réaliser la connexion à la commande du robot
(suite)**



Les signaux suivants peuvent être transmis par le faisceau de la commande du robot :

Signal	N° fil	Syst. test	Amphénone: broche	Molex robot : type de signal
Valeur réelle tension +	1	F	X5 / 4	sortie analogique
Valeur réelle courant +	2	H	X2 / 3	sortie analogique
Valeur réelle - tension	3	A	X5 / 11	sortie analogique
Valeur réelle - courant	4	B	X2 / 10	sortie analogique
Signal de débit de courant	5	J	X2 / 12	sortie numérique
Soudage marche	6	E	X2 / 4	sortie numérique
+ 24 V	7	I	X 14 / 7	alimentation
Terre	8	C	X 14 / 4	alimentation
codé	9	D	-	
codé	10	G	-	


Table Decimal / Binary / Hexadecimal

Zahl	BIT0	BIT1	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5	BIT6	BIT7	Hex
0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
1	1	0	0	0	0	0	0	0	01
2	0	1	0	0	0	0	0	0	02
3	1	1	0	0	0	0	0	0	03
4	0	0	1	0	0	0	0	0	04
5	1	0	1	0	0	0	0	0	05
6	0	1	1	0	0	0	0	0	06
7	1	1	1	0	0	0	0	0	07
8	0	0	0	1	0	0	0	0	08
9	1	0	0	1	0	0	0	0	09
10	0	1	0	1	0	0	0	0	0A
11	1	1	0	1	0	0	0	0	0B
12	0	0	1	1	0	0	0	0	0C
13	1	0	1	1	0	0	0	0	0D
14	0	1	1	1	0	0	0	0	0E
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0F
16	0	0	0	0	1	0	0	0	10
17	1	0	0	0	1	0	0	0	11
18	0	1	0	0	1	0	0	0	12
19	1	1	0	0	1	0	0	0	13
20	0	0	1	0	1	0	0	0	14
21	1	0	1	0	1	0	0	0	15
22	0	1	1	0	1	0	0	0	16
23	1	1	1	0	1	0	0	0	17
24	0	0	0	1	1	0	0	0	18
25	1	0	0	1	1	0	0	0	19
26	0	1	0	1	1	0	0	0	1A
27	1	1	0	1	1	0	0	0	1B
28	0	0	1	1	1	0	0	0	1C
29	1	0	1	1	1	0	0	0	1D
30	0	1	1	1	1	0	0	0	1E
31	1	1	1	1	1	0	0	0	1F
32	0	0	0	0	0	1	0	0	20
33	1	0	0	0	0	1	0	0	21
34	0	1	0	0	0	1	0	0	22
35	1	1	0	0	0	1	0	0	23
36	0	0	1	0	0	1	0	0	24
37	1	0	1	0	0	1	0	0	25
38	0	1	1	0	0	1	0	0	26
39	1	1	1	0	0	1	0	0	27
40	0	0	0	1	0	1	0	0	28
41	1	0	0	1	0	1	0	0	29
42	0	1	0	1	0	1	0	0	2A
43	1	1	0	1	0	1	0	0	2B
44	0	0	1	1	0	1	0	0	2C
45	1	0	1	1	0	1	0	0	2D
46	0	1	1	1	0	1	0	0	2E
47	1	1	1	1	0	1	0	0	2F
48	0	0	0	0	1	1	0	0	30
49	1	0	0	0	1	1	0	0	31
50	0	1	0	0	1	1	0	0	32
51	1	1	0	0	1	1	0	0	33
52	0	0	1	0	1	1	0	0	34
53	1	0	1	0	1	1	0	0	35
54	0	1	1	0	1	1	0	0	36
55	1	1	1	0	1	1	0	0	37
56	0	0	0	1	1	1	0	0	38
57	1	0	0	1	1	1	0	0	39
58	0	1	0	1	1	1	0	0	3A
59	1	1	0	1	1	1	0	0	3B
60	0	0	1	1	1	1	0	0	3C
61	1	0	1	1	1	1	0	0	3D
62	0	1	1	1	1	1	0	0	3E
63	1	1	1	1	1	1	0	0	3F
64	0	0	0	0	0	0	1	0	40
65	1	0	0	0	0	0	1	0	41
66	0	1	0	0	0	0	1	0	42
67	1	1	0	0	0	0	1	0	43
68	0	0	1	0	0	0	1	0	44
69	1	0	1	0	0	0	1	0	45
70	0	1	1	0	0	0	1	0	46
71	1	1	1	0	0	0	1	0	47
72	0	0	0	1	0	0	1	0	48
73	1	0	0	0	1	0	0	1	49
74	0	1	0	1	0	0	1	0	4A
75	1	1	0	1	0	0	1	0	4B
76	0	0	1	1	0	0	1	0	4C
77	1	0	1	1	1	0	0	1	4D
78	0	1	1	1	1	0	0	1	4E
79	1	1	1	1	1	0	0	1	4F
80	0	0	0	0	1	0	1	0	50
81	1	0	0	0	1	0	1	0	51
82	0	1	0	0	1	0	1	0	52
83	1	1	0	0	1	0	1	0	53
84	0	0	1	0	1	0	1	0	54
85	1	0	1	0	1	0	1	0	55
86	0	1	1	0	1	0	1	0	56
87	1	1	1	0	1	0	1	0	57
88	0	0	0	1	1	0	1	0	58
89	1	0	0	1	1	0	1	0	59
90	0	1	0	1	1	0	1	0	5A
91	1	1	0	1	1	0	1	0	5B
92	0	0	1	1	1	0	1	0	5C
93	1	0	1	1	1	1	0	1	5D
94	0	1	1	1	1	1	0	1	5E
95	1	1	1	1	1	1	0	1	5F
96	0	0	0	0	0	0	1	1	60
97	1	0	0	0	0	0	1	1	61
98	0	1	0	0	0	0	1	1	62
99	1	1	0	0	0	0	1	1	63
100	0	0	1	0	0	0	1	1	64
101	1	0	1	0	0	0	1	1	65
102	0	1	1	0	0	0	1	1	66
103	1	1	1	0	0	0	1	1	67
104	0	0	0	1	0	0	1	1	68
105	1	0	0	1	0	0	1	1	69
106	0	1	0	1	0	0	1	1	6A
107	1	1	0	1	0	0	1	1	6B
108	0	0	1	1	1	0	1	1	6C
109	1	0	1	1	1	0	1	1	6D
110	0	1	1	1	1	0	1	1	6E
111	1	1	1	1	1	0	1	1	6F
112	0	0	0	0	1	1	1	1	70
113	1	0	0	0	1	1	1	1	71
114	0	1	0	0	1	1	1	1	72
115	1	1	0	0	1	1	1	1	73
116	0	0	1	0	1	1	1	1	74
117	1	0	1	0	1	1	1	1	75
118	0	1	1	0	1	1	1	1	76
119	1	1	1	0	1	1	1	1	77
120	0	0	0	1	1	1	1	1	78
121	1	0	0	1	1	1	1	1	79
122	0	1	0	1	1	1	1	1	7A
123	1	1	0	1	1	1	1	1	7B
124	0	0	1	1	1	1	1	1	7C
125	1	0	1	1	1	1	1	1	7D
126	0	1	1	1	1	1	1	1	7E
127	1	1	1	1	1	1	1	1	7F
128	0	0	0	0	0	0	0	0	80
129	1	0	0	0	0	0	0	0	81
130	0	1	0	0	0	0	0	0	82
131	1	1	0	0	0	0	0	0	83
132	0	0	1	0	0	0	0	0	84
133	1	0	1	0	0	0	0	0	85
134	0	1	1	0	0	0	0	0	86
135	1	1	1	0	0	0	0	0	87
136	0	0	0	1	0	0	0	0	88
137	1	0	0	1	0	0	0	0	89
138	0	1	0	1	0	0	0	0	8A
139	1	1	0	1	0	0	0	0	8B
140	0	0	1	1	0	0	0	0	8C
141	1	0	1	1	0	0	0	0	8D
142	0	1	1	1	0	0	0	0	8E
143	1	1	1	1	0	0	0	0	8F


Schaltplan/ Circuit diagram/ Schéma des connexions

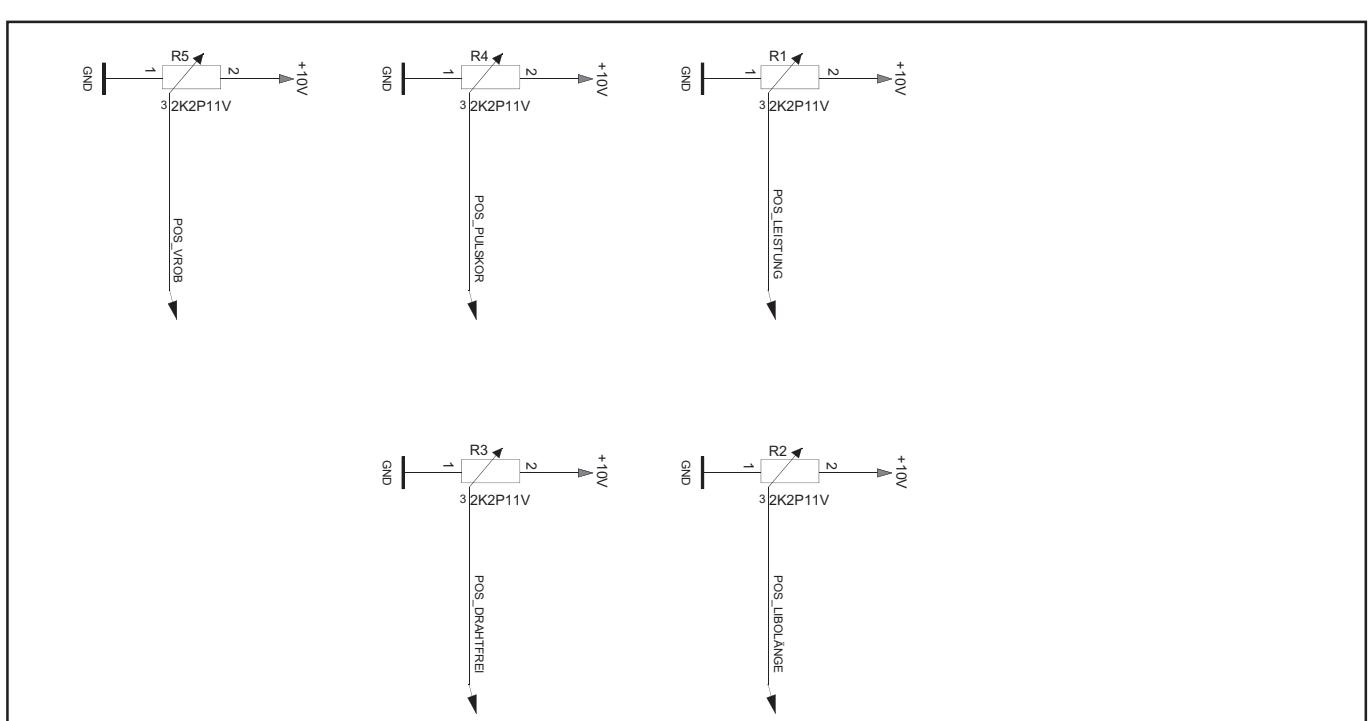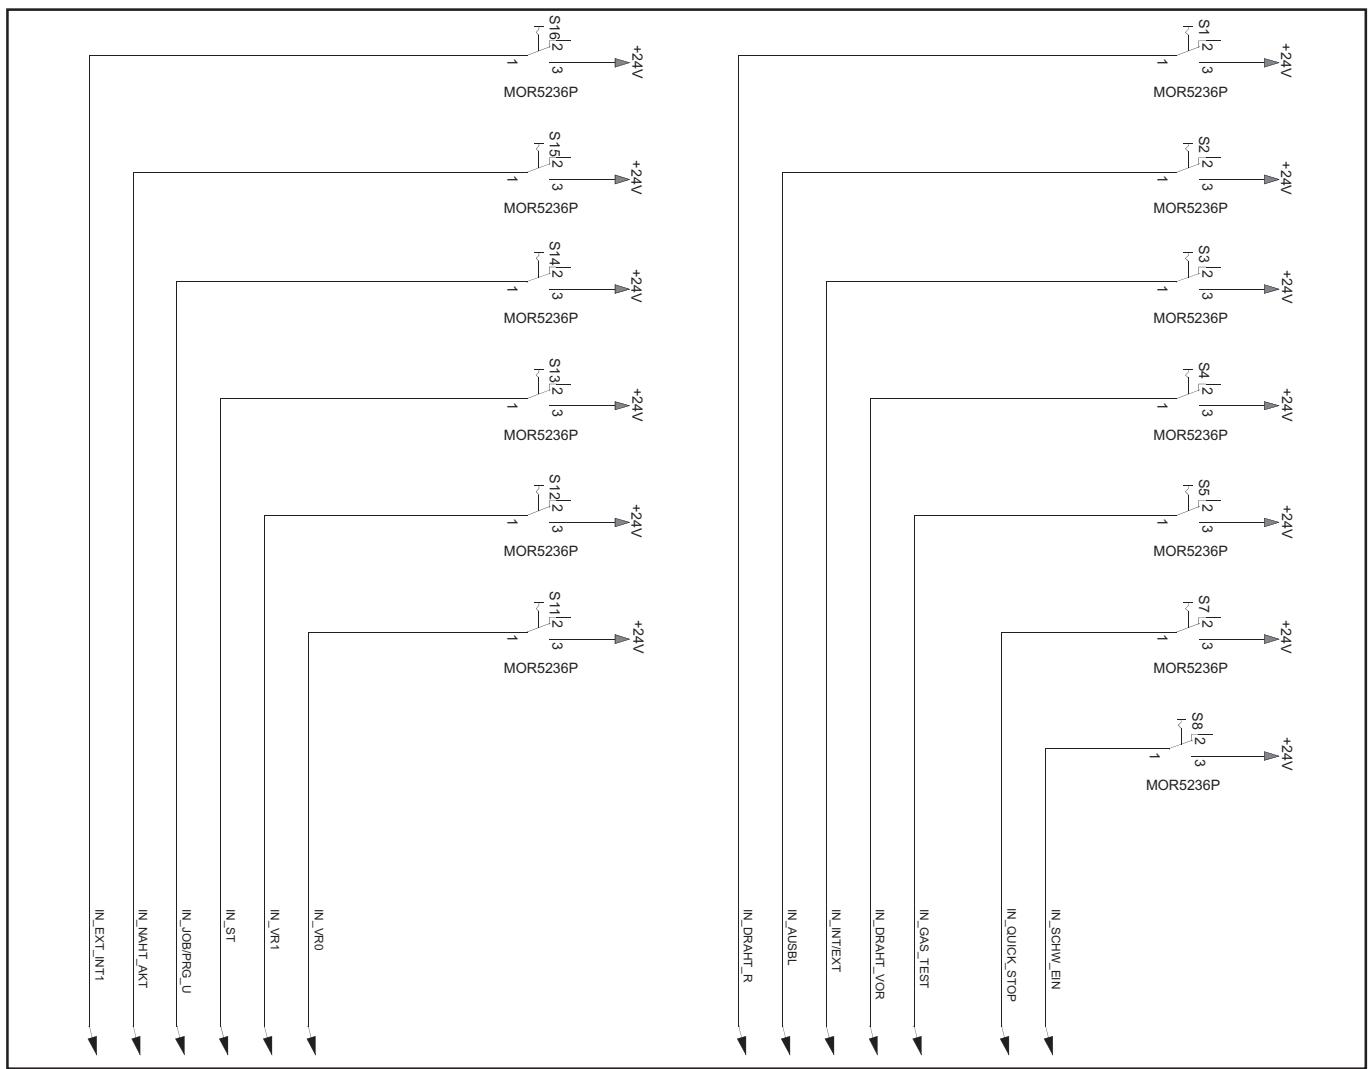


Analog input

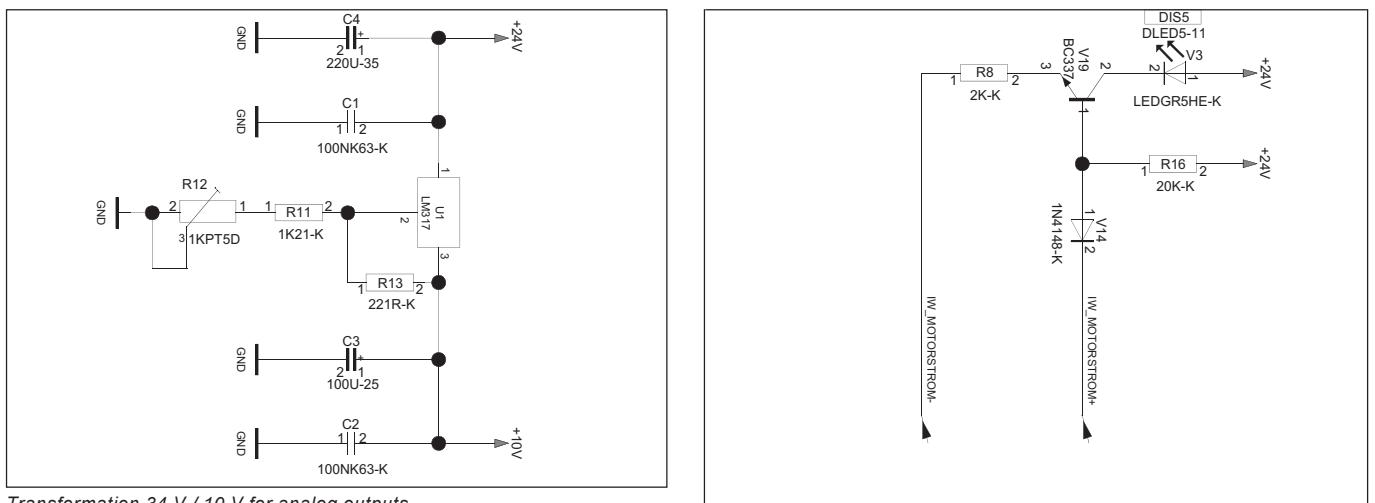


Transformation 34 V / 10 V for analog outputs

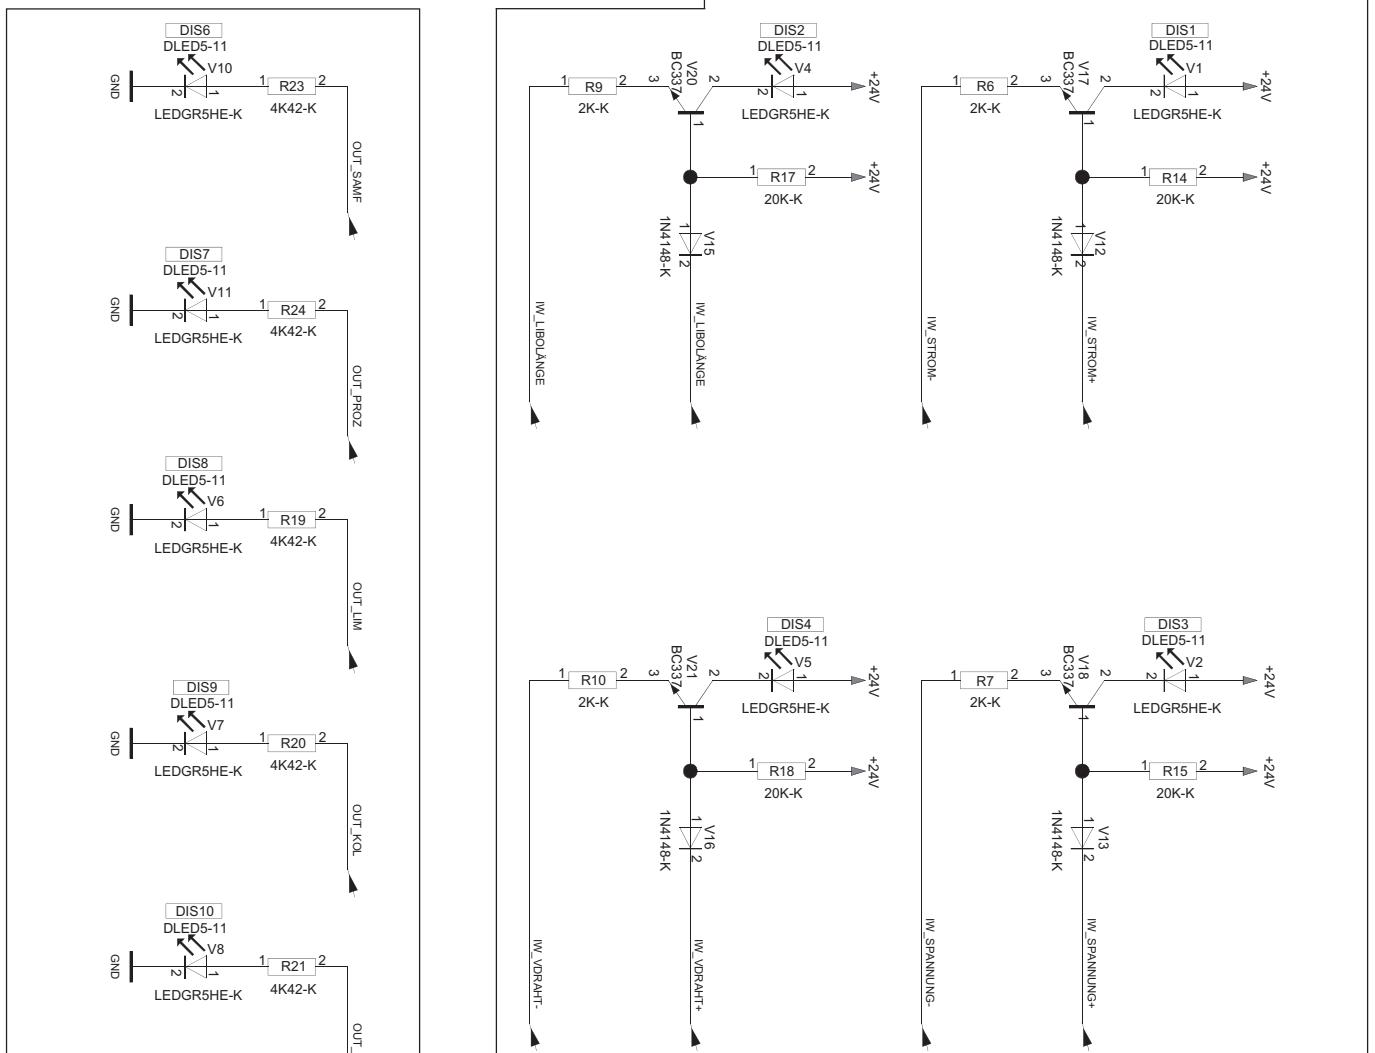

Analog output

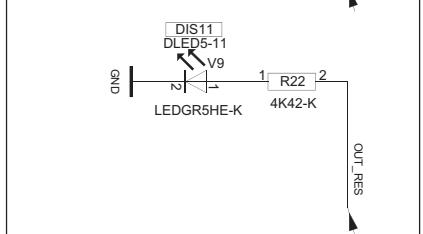

Digital output

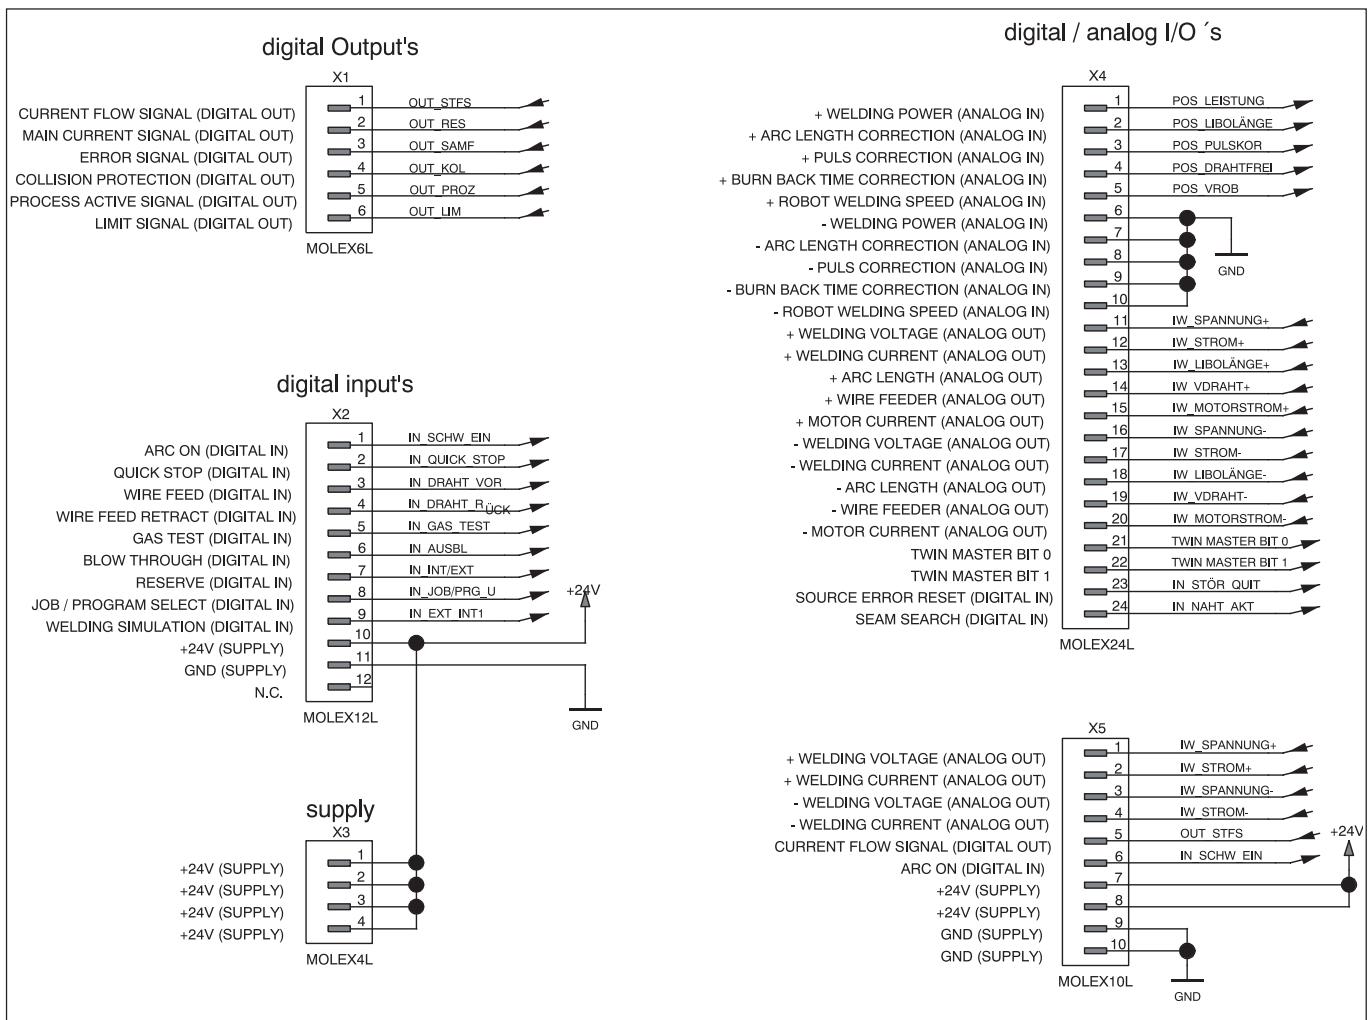

Connection overview



FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusplatz 1, A-4600 Wels, Austria
Tel: +43 (0)7242 241-0, Fax: +43 (0)7242 241-3940
E-Mail: sales@fronius.com
www.fronius.com

www.fronius.com/addresses

Under <http://www.fronius.com/addresses> you will find all addresses
of our Sales & service partners and Locations.