


Operating Instructions

TransPocket 150
TransPocket 180

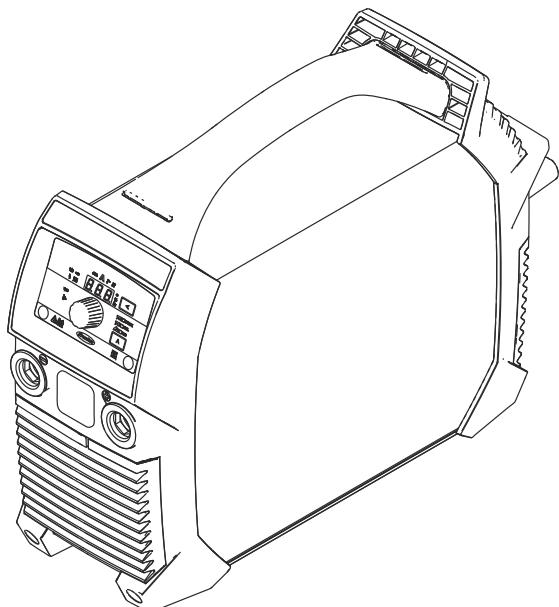

RO | Manualul de utilizare



42,0426,0203,RO

032-01092023

Cuprins

Prevederi de siguranță.....	5
Explicarea instrucțiunilor de securitate	5
Generalități	5
Utilizarea conformă	6
Condiții privind mediul ambiant	6
Obligații ale utilizatorului	6
Obligațiile personalului.....	6
Alimentare de la rețea.....	7
Întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi.....	7
Protectie individuală și a persoanelor.....	7
Date privind valorile emisiilor de zgomot	8
Pericole generate de gaze și vaporii toxici.....	8
Pericol din cauza scânteilor.....	9
Pericole generate de curentul de la rețea și curentul de sudare	9
Curenți vagabonzi de sudare.....	10
Clasificarea aparatelor din punct de vedere al compatibilității electromagnetice.....	11
Măsuri referitoare la compatibilitatea electromagnetică.....	11
Măsuri CEM	12
Puncte de pericol maxim.....	12
Cerințe privind gazul de protecție	13
Pericol din cauza buteliilor de gaz protector.....	13
Măsuri de siguranță la locul de instalare și la transport.....	14
Măsuri de siguranță în regimul normal de funcționare.....	14
Punere în funcțiune, întreținere și reparații.....	15
Verificarea din punct de vedere al tehnicii siguranței.....	15
Eliminarea ca deșeu.....	16
Simboluri de siguranță	16
Siguranța datelor.....	16
Dreptul de autor.....	16
Generalități	17
Conceptul aparatului.....	17
Avertismente pe aparat	17
Domenii de utilizare	18
Înainte de punerea în funcțiune.....	20
Siguranță.....	20
Utilizarea conformă	20
Prescripții de instalare	20
Funcționarea pe generator.....	20
Elemente de operare, racorduri și componente mecanice	22
Siguranță.....	22
Elemente de operare, racorduri și componente mecanice TP 150.....	23
Elemente de operare, racorduri și componente mecanice TP 180.....	24
Panou de operare	25
Sudare cu electrod învelit.....	27
Pregătire.....	27
Sudare cu electrod învelit.....	28
Funcție Soft-Start / HotStart	28
Dinamică.....	29
Sudare în impulsuri	30
Sudura WIG	32
Generalități	32
Racordarea buteliei de gaz.....	32
Pregătire.....	32
Setarea presiunii gazului - la pistoletele de sudare cu ventil de închidere a gazului	34
Sudură WIG.....	34
TIG Comfort Stop	34
Meniu de configurare a metodei de sudură	37
Accesați meniul de configurare.....	37
Modificare parametri	37
Ieșirea din meniul de configurare.....	37

Parametri pentru sudarea cu electrod învelit.....	37
Parametri pentru sudarea WIG	39
Meniu de configurare nivelul 2.....	40
Meniu de configurare parametri nivelul 2.....	40
Întreținere, îngrijire și eliminare	42
SIGURANȚĂ	42
Generalități	42
Întreținerea la fiecare punere în funcțiune	42
Întreținere la fiecare 2 luni.....	43
Eliminarea ca deșeu.....	43
Remedierea defectiunilor.....	44
SIGURANȚĂ	44
Defectiuni afișate	44
Mesaje de service	44
Lipsă funcție	46
Funcționare defectuoasă	47
Valori medii de consum la sudare.....	49
Consum mediu de sârmă pentru sudare, la sudarea cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz inert	49
Consum mediu de gaz de protecție la sudarea cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz inert.....	49
Consum mediu de gaz de protecție la sudarea WIG.....	49
Date tehnice.....	50
Explicația noțiunii de "durată activă".	50
TP 150	50
TP 180	51
TP 180 MV.....	52
Listă cu materii prime critice, anul de producție al aparatului.....	53

Prevederi de siguranță

Explicarea instrucțiunilor de securitate



AVERTIZARE!

Indică un pericol iminent.

- Dacă acesta nu este evitat, urmările pot fi decesul sau răniri extrem de grave.



PERICOL!

Indică o situație posibil periculoasă.

- Dacă aceasta nu este evitată, urmările pot fi decesul și răniri extrem de grave.



ATENȚIE!

Indică o situație care poate genera prejudicii.

- Dacă aceasta nu este evitată, urmările pot fi răniri ușoare sau minore, precum și pagube materiale.

REMARCAȚI

Indică posibilitatea afectării rezultatelor muncii și al unor posibile defectiuni ale echipamentului.

Generalități

Aparatul este produs conform stadiului actual de dezvoltare al tehnicii și potrivit normelor de siguranță tehnică recunoscute. Cu toate acestea, operarea greșită sau necorespunzătoare pot genera pericole pentru

- viața și sănătatea operatorului sau a unor terți,
- aparat și alte bunuri materiale ale utilizatorului,
- lucrul eficient cu aparatul.

Toate persoanele care sunt implicate în montarea, punerea în funcțiune, operarea, revizia și întreținerea aparatului trebuie

- să fie calificate în mod corespunzător,
- să aibă cunoștințe despre sudură și
- să citească în totalitate și să respecte cu strictețe prezentul manual de utilizare.

Manualul de utilizare trebuie păstrat tot timpul în locația de utilizare a aparatului. În plus față de conținutul manualului de utilizare trebuie respectate toate reglementările general valabile, precum și cele locale privind prevenirea accidentelor și protecția mediului înconjurător.

Toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile de avertizare asupra pericolelor de pe aparat

- trebuie păstrate în stare lizibilă
- nu trebuie deteriorate
- nu trebuie îndepărtate
- nu trebuie acoperite sau vopsite.

Pozitia instrucțiunilor de siguranță și a indicațiilor de avertizare de pe aparat este specificată în capitolul „Generalități” al manualului de utilizare al aparatului.

Defectiunile care pot afecta siguranța trebuie remediate înainte de pornirea aparatului.

Este vorba despre propria dumneavoastră siguranță!

Utilizarea conformă	Aparatul este destinat exclusiv folosirii în sensul prevederilor privind utilizarea conformă.
	Aparatul este destinat exclusiv pentru metoda de sudură indicată pe plăcuța indicatoare. Orice altă utilizare este considerată ca fiind neconformă. Producătorul nu este responsabil pentru daunele astfel rezultate.
	Utilizarea conformă presupune și <ul style="list-style-type: none"> - citirea și respectarea tuturor indicațiilor din manualul de utilizare - citirea completă și respectarea tuturor instrucțiunilor de siguranță și a indicațiilor de avertizare - respectarea operațiunilor de inspecție și revizie.
	A nu se utilizează niciodată acest aparat pentru următoarele aplicații: <ul style="list-style-type: none"> - dezghețarea țevilor - încărcarea bateriilor/acumulatorilor - pornirea motoarelor
	Aparatul este conceput pentru utilizarea în domeniul industrial și comercial. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate în urma utilizării aparatului în spațiul locativ.
	Producătorul nu își asumă de asemenea nicio răspundere pentru rezultatele defecuoase sau eronate ale lucrărilor.
Condiții privind mediul ambiant	Operarea sau depozitarea aparatului în afara zonelor specificate este considerată ca fiind neconformă. Producătorul nu este responsabil pentru daunele astfel rezultate.
	Intervalul de temperatură ambientă: <ul style="list-style-type: none"> - în timpul funcționării: -10 °C până la + 40 °C (14 °F până la 104 °F) - în timpul transportului și depozitării: -20 °C până la +55 °C (-4 °F până la 131 °F)
	Umiditatea relativă a aerului: <ul style="list-style-type: none"> - până la 50 % la 40 °C (104 °F) - până la 90 % la 20 °C (68 °F)
	Aerul ambiant: fără conținut de praf, acizi, gaze sau substanțe coroziive etc. Altitudinea peste nivelul mării: până la 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)
Obligații ale utilizatorului	Utilizatorul se obligă să permită utilizarea aparatului doar persoanele care <ul style="list-style-type: none"> - și-au însușit normele de bază privind siguranța muncii și protecția împotriva accidentelor și au fost instruite în ceea ce privește manevrarea aparatului - au citit și au înțeles prezentul manual de utilizare, în special capitolul „Indicații de siguranță” și le-au confirmat prin semnătură - dețin calificările corespunzătoare cerințelor cu privire la rezultatele lucrărilor.
	Modul de lucru în siguranță al personalului trebuie verificat periodic.
Obligațiile personalului	Toate persoanele însărcinate cu efectuarea de lucrări la aparat se obligă ca înainte de începerea lucrărilor <ul style="list-style-type: none"> - să urmeze prevederile generale privind siguranța muncii și protecția împotriva accidentelor - să citească prezentul manual de utilizare, în special capitolul „Indicații de siguranță” și să confirme prin semnătură faptul că au înțeles conținutul și îl vor respecta.

Înainte de părăsirea zonei de lucru asigurați-vă că nici în lipsa dumneavoastră nu pot apărea vătămări corporale sau pagube materiale.

Alimentare de la rețea

Aparatele de mare putere pot influența calitatea energiei din cadrul rețelei datorită consumului mare de curent.

În cazul anumitor tipuri de aparate această situație poate duce la următoarele:

- Limitări în ceea ce privește racordul
- Cerințe privind impedanța maximă admisă de rețea *)
- Cerințe privind puterea minimă de scurtcircuit necesară *)

*) la interfața cu rețeaua publică
vezi Datele tehnice

În acest caz este necesar ca exploatatorul sau utilizatorul aparatului să se asigure că este permisă racordarea aparatului, consultându-se eventual cu operatorul rețelei de distribuție.

IMPORTANT! Se va asigura împământarea sigură a alimentării de la rețea!

Întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi

Dispozițiile locale și directivele locale pot impune, la conectarea unui aparat la rețeaua electrică publică, montarea unui întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi.

Tipul întrerupătorului de protecție împotriva curenților vagabonzi recomandat de producător pentru respectivul aparat este indicat în datele tehnice.

Protecție individuală și a persoanelor

Când utilizați aparatul vă expuneți unor numeroase pericole, cum ar fi:

- scânteie împrăștiante, piese metalice propulsate în jur
- radiația arcului electric, periculoasă pentru ochi și piele
- câmpuri electromagnetice nocive, care reprezintă un pericol letal pentru persoanele care utilizează stimulatoare cardiace
- pericole de natură electrică, generate de curentul de la rețea și curentul de încărcare
- poluare sonoră ridicată
- fum și gaze nocive, care se degajă în timpul sudării

Când utilizați aparatul trebuie să purtați îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare. Îmbrăcăminta de protecție trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

- să fie greu inflamabilă
- să fie izolantă și uscată
- să acopere întreg corpul, să nu fie deteriorată și să se afle în stare bună
- cască de protecție
- pantaloni fără manșoane

Din îmbrăcăminta de protecție fac parte, printre altele:

- Protejați-vă ochii și fața de razele UV, de căldură și scânteile împrăștiante, cu o mască de protecție cu filtru conform specificațiilor.
- Pe sub mască purtați ochelari de protecție conformi specificațiilor, cu protecție laterală.
- Purtați încăltăminte solidă, care izolează și în condiții de umiditate.
- Protejați-vă mâinile cu mânuși adecvate (izolate electric și termic).
- Purtați căști de urechi pentru reducerea expunerii la poluare sonoră și pentru a vă proteja de accidentări.

Nu permiteți apropierea persoanelor, în special a copiilor, de aparat și de zona de lucru, în timpul funcționării aparatului. Dacă totuși se mai află persoane în apropiere

- informați-le cu privire la toate pericolele existente (pericol de pierdere a vederii din cauza arcului electric, pericol de accidentare din cauza împrăștierii scânteilor, gaze toxice degajate în timpul sudării, poluare sonoră, posibile pericole generate de curentul de la rețea și curentul de încărcare, ...),
- puneți-le la dispoziție mijloace de protecție adecvate sau
- instalați pereți de protecție și cortine de protecție adecvate.

Date privind valoările emisiilor de zgomot

Aparatul emite un nivel de putere acustică maxim <80dB(A) (ref. 1pW) la funcționarea în gol precum și în faza de răcire după funcționare în conformitate cu punctul de funcționare maxim admis la capacitatea standard conform EN 60974-1.

O valoare a emisiei raportată la locul de muncă nu poate fi indicată la sudură (și tăiere), deoarece acestea sunt condiționate de metodă și mediul ambiant. Aceasta depinde de diversii parametri de sudare, de exemplu de procedeul de sudare (sudare MIG/MAG, WIG), de tipul de curent ales (curent continuu, c.a.), de intervalul de putere, de tipul de material sudat, de rezonanța piesei, de mediul ambiant al spațiului de lucru și de alți factori.

Pericole generate de gaze și vapori toxici

Fumul generat la sudură conține gaze și vapori dăunători pentru sănătate.

Fumul de sudare conține substanțe care, conform Studiului 118 al Agentiei Internationale de Cercetare în Domeniul Cancerului, declanșează cancer.

Utilizați un sistem de aspirație punctual și un sistem de aspirație al încăperii. Dacă este posibil, utilizați pistolete de sudare cu dispozitive de aspirație proprii.

Păstrați distanță față de fumul de sudare și gazele generate.

Fumul și gazele dăunătoare rezultate

- nu se inhalează
- se aspiră din perimetru de lucru folosind mijloace adecvate.

Se asigură alimentarea suficientă cu aer proaspăt. Asigurați-vă că în orice moment este garantată o rată de ventilație de minimum 20 m³ / oră.

În cazul ventilării insuficiente utilizați o mască pentru sudare cu alimentare cu aer.

În cazul în care aveți dubii legate de puterea de aspirație, comparați nivelul de emisii poluante cu valorile limită admise.

Următoarele componente sunt responsabile, printre altele, pentru toxicitatea fumului de sudură:

- Metalele utilizate pentru piesă
- Electrozi
- Acoperirile
- Produsele de curățare, degresare sau similară
- Procedeu de sudare utilizat

Prin urmare este obligatorie respectarea fișelor de date de siguranță a materialelor și informațiile producătorului privind componentele enumerate.

Recomandări pentru scenarii de expunere, măsuri de management al riscurilor și pentru identificarea condițiilor de lucru se găsesc pe pagina web European Welding Association la secțiunea Health & Safety (<https://european-welding.org>).

Vaporii inflamabili (de exemplu vaporii de solventi) se vor menține la distanță de rază de acțiune a arcului electric.

În cazul în care nu se efectuează suduri, supapa buteliei de gaz de protecție sau admisia principală de gaz se mențin închise.

Pericol din cauza scânteilor

Scânteile purtate în aer pot declanșa incendii și explozii.

Nu sudați niciodată în apropierea materialelor inflamabile.

Materialele inflamabile trebuie să se afle la o distanță de minim 11 metri (36 ft. 1.07 in.) de arcul electric sau trebuie să fie acoperite cu un material adecvat.

Păstrați la îndemână extincțoare adecvate, verificate.

Scânteile și particule metalice fierbinți pot ajunge în perimetru învecinat și prin mici fante sau deschideri. Luați măsurile corespunzătoare pentru a evita riscul de accidentare și incendiu.

Nu sudați în zone cu risc de incendiu și explozie sau la rezervoare, butoaie sau țevi închise, atunci când acestea nu au fost pregătite în prealabil conform normelor naționale și internaționale specifice.

Este interzisă efectuarea de lucrări de sudură la rezervoarele în care sunt sau au fost depozitate gaze, combustibili, uleiuri minerale sau alte substanțe similare. Resturile din aceste rezervoare pot provoca explozii.

Pericole generate de curentul de la rețea și curentul de sudare

Electrocutarea este de regulă foarte periculoasă și poate fi letală.

Nu atingeți componente aflate sub tensiune din interiorul și exteriorul aparatului.

La sudarea MIG/MAG și WIG, sârma pentru sudare, bobina de sârmă, rolele de avans precum și toate piesele metalice care vin în contact cu sârma pentru sudare se află sub tensiune.

Dispozitivul de avans sârmă se amplasează întotdeauna pe un suport izolat suficient sau se utilizează un suport adecvat, izolat pentru dispozitivul de avans sârmă.

Protecția proprie și a altor persoane se asigură prin utilizarea unui suport la rădăcină temporar sau a unei acoperiri uscate, izolate suficient față de potențialul de împământare sau de masă. Suportul la rădăcină temporar sau masă trebuie să acopere complet întreaga zonă dintre corp și potențialul de împământare sau de masă.

Toate cablurile și conductorii trebuie să fie fixe, nedeteriorate, izolate și dimensionate suficient. Conexiunile slabite, cablurile topite, deteriorate sau subdimensionate precum și conductorii se vor înlocui imediat.

Înainte de orice utilizare verificați fixarea fermă a conexiunilor electrice, prin control cu mâna.

La cablurile de curent cu conector tip baionetă, răsuciți cablul de curent cu min. 180° în jurul axei longitudinale și tensionați-l.

Este interzisă înfășurarea cablurilor și conductorilor în jurul corpului sau în jurul unor părți ale corpului.

Electrodul (electrod învelit, electrod de wolfram, sârmă pentru sudare, ...)

- nu se scufundă niciodată în lichide în vederea răcirii
- nu se atinge niciodată atunci când sursa de alimentare cu energie este pornită.

Între electrozi a două aparete de sudură se poate forma de ex. tensiunea dublă de mers în gol a unui aparat se sudură. Atingerea simultană a potențialelor celor doi electrozi prezintă uneori un pericol de moarte.

Branșamentul la rețea și alimentarea aparatului trebuie verificate regulat de către un electrician specializat în ceea ce privește eficiența funcțională a conductorului de protecție.

Pentru funcționarea corectă, aparatele din clasa de protecție 1 necesită o rețea cu conductor de protecție și un sistem cu fișă cu contact cu conductor de protecție.

Funcționarea aparatului la o rețea fără conductor de protecție și la o priză fără contact cu conductor de protecție nu este permisă, atunci când sunt respectate toate dispozițiile naționale pentru separarea de protecție.

Nerespectarea acestei reguli se consideră neglijență crasă. Producătorul nu este responsabil pentru daunele astfel rezultate.

În cazul în care este necesar, asigurați împământarea corespunzătoare a piesei prin mijloace adecvate.

Deconectați aparatele care nu sunt utilizate.

La efectuarea lucrărilor la înălțime purtați echipament de protecție împotriva căderii accidentale.

Înainte de efectuarea lucrărilor opriti aparatul și scoateți ștecherul din priză.

Asigurați aparatul împotriva cuplării ștecherului de rețea și a repornirii prin aplicarea unui panou de avertizare lizibil și clar.

După deschiderea aparatului:

- descărcați toate componentele care acumulează sarcini electrice
 - asigurați-vă că toate componentele aparatului sunt scoase de sub tensiune.
-

În cazul în care sunt necesare lucrări la componentele aflate sub tensiune, apelați la ajutorul unui coleg care să deconecteze la timp întrerupătorul principal.

Curenți vagabonzi de sudare

În cazul nerespectării indicațiilor de mai jos există riscul apariției curenților vagabonzi de sudare, care pot cauza următoarele:

- Pericol de incendiu
 - Supraîncălzirea componentelor conectate cu piesa
 - Distrugerea conductorilor de protecție
 - Deteriorarea aparatului și a altor dispozitive electrice
-

Asigurați îmbinarea fixă a bornei de racordare a piesei cu piesa.

Fixați borna de racordare a piesei cât mai aproape de punctul de sudură.

Instalați aparatul cu o izolare suficientă față de un mediu ambiental conductor electric, de exemplu cu izolare față de pardoselile conductoare sau izolare față de batiurile conductoare.

În cazul utilizării distribuitoarelor de curent, a suporturilor pentru cap dublu etc., se vor reține următoarele: Chiar și electrodul pistoletului de sudare / portelectrodului neutilizat este conductor de potențial. Asigurați depozitarea suficient de izolată a pistoletului de sudare/portelectrodului neutilizat.

La aplicațiile MIG/MAG automatizate, conduceți sârma pentru sudare doar izolat de butoiul pentru sârma pentru sudare, bobina mare sau bobina de sârmă până la dispozitivul de avans sârmă.

Clasificarea aparatelor din punct de vedere al compatibilității electromagnetice	<p>Aparate din clasa de emisie A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sunt prevăzute doar pentru utilizarea în zone industriale - în alte zone pot provoca perturbații legate de performanță și radiații. <p>Aparate din clasa de emisie B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Îndeplinesc condițiile privitoare la emisii pentru zone locuite și industriale. Acest lucru este valabil și pentru zone locuite în care alimentarea cu energie se face de la rețeaua publică de joasă tensiune. <p>Clasificarea aparatelor din punct de vedere al compatibilității electromagnetice conform panoului indicator de putere sau datelor tehnice.</p>
---	--

Măsuri referitoare la compatibilitatea electromagnetică	<p>În cazuri speciale, în ciuda respectării limitelor de emisie standardizate, pot apărea influențe pentru zona de utilizare prevăzută (de exemplu dacă în locația de amplasare se află aparițe sensibile sau dacă zona de amplasare se află în apropierea receptorilor radio sau TV). În acest caz exploatatorul este obligat să ia măsuri adecvate pentru eliminarea perturbațiilor.</p>
--	--

Verificați și evaluați rezistența la perturbații a dispozitivelor aflate în vecinătatea aparatului, în conformitate cu dispozițiile naționale și internaționale. Exemple de dispozitive expuse la perturbații, care pot fi influențate de către aparat:

- dispozitive de siguranță
- cabluri de rețea, de semnal sau cabluri de transfer date
- echipamente IT și de comunicații
- echipamente de măsură și calibrare

Măsuri de protecție în vederea evitării problemelor de compatibilitate electromagnetică:

1. Alimentarea de la rețea
 - În cazul în care intervin perturbații electromagnetice în ciuda alimentării corecte de la rețea, luați măsuri suplimentare (de ex. utilizați filtre de rețea adecvate).
2. Cablurile de sudură
 - se mențin cât mai scurte
 - se pozează pe trasee comune, cât mai apropiate (pentru evitarea problemelor legate de câmpurile electromagnetice - CEM)
 - se pozează la distanță cât mai mare de alte cabluri
3. Echilibrarea de potențial
4. Împământarea piesei
 - Dacă este necesar, se va realiza o legătură la masă prin condensatori adecvați.
5. Ecranare, dacă este necesar
 - Se ecranează alte echipamente din zonă
 - Se ecranează întreaga instalație de sudură

Măsuri CEM	Câmpurile electromagnetice pot cauza daune pentru sănătate, care nu sunt cunoscute încă: <ul style="list-style-type: none"> - Efecte asupra sănătății persoanelor învecinate, de exemplu a persoanelor purtătoare de stimulatoare cardiace sau aparate auditive - Persoanele purtătoare de stimulatoare cardiace trebuie să consulte medicul curant înainte de a staționa în imediata vecinătate a aparatului sau procedeului de sudare - Distanțele între cablurile de sudură și capul/trunchiul sudorului trebuie să fie cât mai mari, din motive de siguranță - Cablul de sudură și pachetele de furtunuri nu se poartă pe umeri și nu se înfășoară în jurul corpului sau a părților corpului
Puncte de pericol maxim	<p>Mențineți mâinile, părul, obiectele de vestimentație și uneltele la distanță de piesele aflate în mișcare, ca de exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ventilatoare - roți dințate - role - axuri - bobine de sârmă și sârme pentru sudare <p>Nu introduceți mâinile în roțile dințate aflate în mișcare ale mecanismului de avans sârmă sau în angrenajele rotative.</p> <p>Măștile și panourile laterale pot fi deschise / îndepărtate doar pe durata lucrărilor de întreținere și reparații.</p> <p>În timpul funcționării</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asigurați-vă că toate măștile sunt închise și toate panourile laterale sunt montate corect. - Mențineți toate măștile și panourile laterale în stare închisă. <p>Ieșirea sârmei pentru sudare din pistoletul de sudare reprezintă un pericol ridicat de accidentare (înteparea mâinii, răniire la nivelul feței sau al ochilor, ...).</p> <p>Prin urmare nu orientați niciodată pistoletul de sudare spre corp (aparate cu dispozitiv de avans sârmă) și purtați ochelari de protecție adecvați.</p> <p>Nu atingeți piesa în timpul sudării și după aceea - pericol de arsuri.</p> <p>În timpul răcirii piesei, de pe aceasta poate sări zgură. De aceea, chiar și la prelucrarea ulterioară a pieselor continuați să purtați echipamentul de protecție prescris și să asigurați protecția celoralte persoane din zonă.</p> <p>Lăsați pistoletele de sudare și celelalte componente ale echipamentelor prelucrate la temperaturi înalte să se răcească înainte de a lucra la acestea.</p> <p>În încăperile cu risc de incendiu și explozie se aplică prevederi speciale - respectați normele naționale și internaționale specifice.</p> <p>Sursele de curent pentru lucrările din încăperi cu risc electric ridicat (de exemplu în cazane) trebuie să fie marcate cu un simbol corespunzător (Safety). Sursa de curent însă nu trebuie să se afle în astfel de încăperi.</p> <p>Pericol de opărire din cauza surgerilor de lichid de răcire. Înainte de decuplarea răcordurilor pentru turul și returul lichidului de răcire, opriți aparatul de răcire.</p> <p>La manevrarea lichidului de răcire, respectați datele din fișa tehnică de securitate a lichidului de răcire. Fișa tehnică de securitate a lichidului de răcire este disponibilă la centrul de service sau de pe pagina de Internet a producătorului.</p>

Pentru transportul cu macaraua al aparatelor se utilizează doar accesorii de ridicare adecvate, de la producător.

- Lanțurile sau cablurile se agăță doar în punctele de suspendare prevăzute ale accesoriuului de ridicare.
- Lanțurile și cablurile trebuie să fie dispuse cât mai aproape de verticală.
- Îndepărtați butelia de gaz și dispozitivul de avans sârmă (aparate MIG/MAG și WIG).

La suspendarea cu macaraua a dispozitivului de avans sârmă în timpul sudării folosiți întotdeauna un inel pentru ridicare adecvat, izolat pentru dispozitivul de avans sârmă (aparate MIG/MAG și WIG).

În cazul în care aparatul este echipat cu o curea sau un mâner de purtare, acestea sunt destinate doar transportului manual al aparatului. Pentru transportul cu macaraua, motostivitorul sau alte dispozitive mecanice de ridicare, cureaua nu este necesară.

Toate accesoriiile de ridicare (curele, catarame, lanțuri,...) care se utilizează în legătură cu aparatul sau componentele acestuia se verifică periodic (de exemplu în ceea ce privește deteriorările mecanice, coroziunea sau modificări produse de alte influențe ale mediului).

Intervalul de verificare și volumul verificării trebuie să corespundă cel puțin normelor și directivelor naționale în vigoare.

Pericol de emisii insesizabile de gaz protector incolor și inodor, la utilizarea unui adaptor pentru racordul de gaz de protecție. Filetul adaptorului de pe partea aparatului, aferent racordului pentru gaz de protecție, se etanșează înainte de montaj cu ajutorul unei benzi adecvate din teflon.

Cerințe privind gazul de protecție

În special la conductele inelare, gazul de protecție cu impurități poate cauza deteriorări ale echipamentului și o diminuare a calității sudurii.

Trebuie îndeplinite următoarele norme referitoare la calitatea gazului de protecție:

- Dimensiunea particulelor solide < 40 µm
- Punct de condensare sub presiune < -20 °C
- Conținut max. de ulei < 25 mg/m³

Dacă este necesar utilizați un filtru!

Pericol din cauza buteliilor de gaz protector

Buteliile de gaz protector conțin gaz sub presiune și pot exploda în caz de deteriorare. Deoarece buteliile de gaz protector sunt o componentă a echipamentului de sudură, acestea trebuie tratate cu maximă precauție.

Protejați buteliile de gaz protector umplute cu gaz comprimat împotriva căldurii excesive, a șocurilor mecanice, a zgurii, focului deschis, scânteilor și arcurilor electrice.

Montați buteliile de gaz protector în poziție verticală și fixați-le conform instrucțiunilor, pentru ca acestea să nu poată cădea.

Mențineți buteliile de gaz protector la distanță de circuitele de sudură sau alte circuite electrice.

Nu agătați niciodată un arzător de sudură pe o butelie de gaz protector.

Nu atingeți niciodată o butelie de gaz protector cu un electrod.

Pericol de explozie - nu efectuați niciodată suduri la o butelie de gaz protector aflată sub presiune.

Folosiți întotdeauna doar buteliile de gaz protector adecvate pentru respectiva aplicație și accesorii adecvate (dispozitive de reglare, furtunuri și fittinguri, ...). Utilizați doar buteliile de gaz protector și accesorii aflate în stare perfectă de funcționare.

În cazul în care se deschide o supapă a unei butelii de gaz protector, întoarceți fața dinspre orificiul de ieșire.

În cazul în care nu se efectuează suduri, supapa buteliei de gaz protector se menține închisă.

În cazul în care butelia de gaz protector nu este racordată, capacul de la supapa buteliei de gaz protector se lasă montat.

A se respecta indicațiile producătorului precum și dispozițiile naționale și internaționale privind buteliile de gaz protector și accesorile.

Măsuri de siguranță la locul de instalare și la transport

Un aparat în cădere poate reprezenta un pericol de moarte! Plasați aparatul în poziție stabilă pe o suprafață plană și solidă

- Este permis un unghi de înclinare de maximum 10°.

În încăperile cu risc de incendiu și explozie se aplică norme speciale

- a se respecta normele naționale și internaționale specifice.

Prin instrucțiunile și controalele interne se va asigura ca perimetru din jurul postului de lucru este mereu în stare de ordine și curățenie.

Instalați și operați aparatul doar în conformitate cu tipul de protecție specificat pe plăcuță indicatoare.

La instalarea aparatului asigurați o distanță perimetrală de 0,5 m (1 ft. 7.69 in.), pentru ca aerul de răcire să poată intra și ieși nestingherit.

La transportul aparatului aveți grijă ca directivele și normele de protecție a muncii naționale și regionale să fie respectate. Acest lucru este valabil în special pentru directivele privind deteriorările produse în timpul transportului.

Nu ridicați și nu transportați aparate active. Deconectați aparatele înainte de transport sau de ridicare.

Înainte de fiecare transport al aparatului evacuați complet lichidul de răcire și demontați următoarele componente:

- Dispozitiv de avans sârmă
- Bobină de sârmă
- Butelie de gaz protector

Înainte de punerea în funcțiune, după transport efectuați obligatoriu o examinare vizuală a aparatului în ceea ce privește deteriorările. Înainte de punerea în funcțiune solicitați repararea daunelor de către personalul de service calificat.

Măsuri de siguranță în regimul normal de funcționare

Exploatați aparatul numai atunci când toate dispozitivele de siguranță sunt complet funcționale. Dacă dispozitivele de siguranță nu sunt perfect funcționale, acest lucru poate reprezenta un pericol pentru

- viața și sănătatea operatorului sau a unor terți,
- aparat și alte bunuri materiale ale utilizatorului
- lucrul eficient cu aparatul.

Dispozitivele de siguranță care nu prezintă o eficiență funcțională completă trebuie reparate înainte de pornirea aparatului.

Nu evitați și nu scoateți niciodată din funcțiune dispozitivele de siguranță.

Înainte de pornirea aparatului asigurați-vă că se exclude orice pericol la care ar putea fi expuse persoanele.

Verificați aparatul cel puțin o dată pe săptămână în ceea ce privește daunele vizibile și funcționarea dispozitivelor de siguranță.

Fixați întotdeauna butelia de gaz protector și îndepărtați-o în prealabil la transportul cu macaraia.

Datorită caracteristicilor sale (conductivitate electrică, protecție împotriva înghețului, toleranță materialului, inflamabilitate, ...) doar lichidul de răcire original de la producător este adecvat pentru utilizarea în aparatele noastre.

A se utiliza doar lichidul de răcire original de la producător.

A nu se amesteca lichidul de răcire original de la producător cu alte lichide de răcire.

Racordați la sistemul de răcire doar componentele de sistem de la producător.

Dacă prin utilizarea altor componente de sistem sau a altor lichide de răcire se produc daune, producătorul nu răspunde pentru aceasta iar eventualele pretenții de garanție se anulează.

Cooling Liquid FCL 10/20 nu este inflamabil. În anumite condiții, lichidul de răcire pe bază de etanol este inflamabil. Lichidul de răcire se transportă doar în recipiente originale închise și se menține la distanță de sursele de aprindere.

Lichidul de răcire uzat se elimină în conformitate cu prevederile naționale și internaționale, în mod corespunzător. Fișa tehnică de securitate a lichidului de răcire este disponibilă la centrul de service sau de pe pagina de Internet a producătorului.

La instalația răcită, înainte de începerea lucrării de sudură se verifică nivelul lichidului de răcire.

Punere în funcție, întreținere și reparări

În cazul pieselor unor terți producători nu garantăm că acestea construite și fabricate pentru a face față diverselor solicitări și cerințe de siguranță.

- Utilizați doar piese de schimb și consumabile originale (valabil și pentru piese standard).
- Nu aduceți modificări, nu montați piese suplimentare și nu reechipați aparatul fără aprobarea producătorului.
- Piese care nu sunt în stare ireproșabilă trebuie înlocuite imediat.
- Când comandați piese, indicați denumirea exactă și numărul articolului conform listei pieselor de schimb, precum și numărul de serie al aparatului dvs.

Șuruburile carcasei reprezintă sistemul de conectare a conductorilor de protecție pentru împământarea carcasei.

Utilizați întotdeauna șuruburi de carcăsa originale, în cantitatea corespunzătoare și strânse cu cuplul indicat.

Verificarea din punct de vedere al tehnicii siguranței

Producătorul recomandă efectuarea cel târziu la fiecare 12 luni a unei verificări a aparatului din punct de vedere al tehnicii siguranței.

În același interval de 12 luni, producătorul recomandă o calibrare a surselor de alimentare cu energie.

Se recomandă efectuarea unei verificări din punct de vedere al tehnicii siguranței, de către un electrician specializat și autorizat

- după o modificare
 - după montarea de piese suplimentare sau reechipare
 - după lucrări de reparație și întreținere
 - cel puțin la fiecare douăsprezece luni.
-

În cadrul verificării din punct de vedere al tehnicii siguranței trebuie respectate normele și directivele naționale și internaționale corespunzătoare.

Pentru informații amănunțite referitoare la verificarea din punct de vedere al tehnicii siguranței și la calibrare vă rugăm să consultați unitatea de service. La cerere, aceasta vă va pune la dispoziție documentele necesare.

Eliminarea ca deșeu

Nu aruncați aparatul în gunoiul menajer! Conform Directivei Europene cu privire la deșeurile de echipamente electrice și electronice și implementarea acestea în dreptul național, dispozitivele electrice uzate trebuie colectate separat și predate pentru revalorificarea ecologică. Returnați aparatul uzat reprezentantului comercial de la care l-ați achiziționat sau informați-vă asupra unui sistem local de colectare și eliminare. Ignorarea acestei directive poate avea efecte negative asupra mediului și asupra sănătății dumneavoastră!

Simboluri de siguranță

Aparatele cu marcul CE îndeplinesc cerințele fundamentale ale Directivei privitoare la joasă tensiune și compatibilitatea electromagnetică (de exemplu standarde relevante ale produselor din seria de standarde EN 60 974).

Fronius International GmbH declară că aparatul corespunde directivei 2014/53/CE. Textul integral al declarației de conformitate CE este disponibil la următoarea adresă de Internet: <http://www.fronius.com>

Aparatele prevăzute cu marcul de verificare CSA îndeplinesc cerințele standardelor relevante pentru Canada și SUA.

Siguranța datelor

Utilizatorul este responsabil pentru asigurarea datelor care conțin modificări față de setările din fabrică. Producătorul nu este responsabil în cazul stergerii setărilor personale.


Dreptul de autor

Dreptul de autor asupra prezentului manual de utilizare îi revine producătorului.

Textele și figurile corespund nivelului tehnic din momentul tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări. Conținutul manualului de utilizare nu poate reprezenta baza nici unor pretenții din partea cumpărătorului. Vă suntem recunoscători pentru eventuale propunerile de îmbunătățire și pentru indicarea unor eventuale erori în manualul de utilizare.

Generalități

Conceptul aparatului

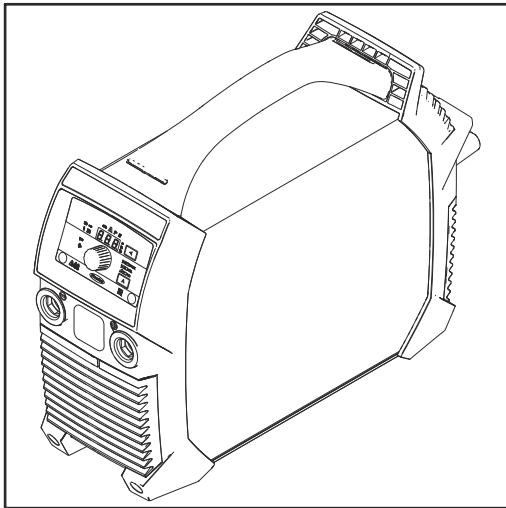

Sursa de curent se remarcă prin următoarele caracteristici:

- dimensiuni mici
- carcasă robustă din plastic
- fiabilitate sporită chiar și în condiții de utilizare dure
- centură pentru un transport simplu, chiar și pe șantiere
- elemente de comandă montate protejat
- borne de curent cu închizător-baionetă

În combinație cu un invertor cu rezonanță digitală, un dispozitiv electronic de reglare adaptează în timpul operațiunii de sudare caracteristica sursei de curent la electrodul de sudat. Astfel se obțin proprietăți la aprindere și la sudare remarcabile la o greutate minimă și la cele mai mici dimensiuni posibile.

În plus, sursa de curent dispune de o funcție 'PFC', prin care consumul sursei de curent este adaptat la tensiunea sinusoidală de rețea. Astfel se obțin numeroase avantaje pentru utilizator, ca de exemplu:

- curent primar redus
- pierderi reduse pe cablu
- declanșare întârziată a întrerupătorului de protecție a cablului
- stabilitate sporită la oscilații de tensiune
- sunt posibile cabluri de alimentare lungi
- la aparatelor cu multivoltaj este posibil un interval continuu de tensiune de intrare

La utilizarea electrozilor din celuloză (CEL) un mod de funcționare selectabil special în acest scop asigură rezultate de sudură perfecte.

Avertismente pe aparat

Avertismentele și simbolurile de siguranță montate pe sursa de curent nu pot fi îndepărtați sau acoperite cu vopsea. Notele și simbolurile avertizează asupra situațiilor de operare necorespunzătoare care pot cauza vătămări corporale și daune materiale grave.

Semnificația simbolurilor de siguranță de pe aparat:



Sudarea este periculoasă. Pentru un mod de lucru corect cu aparatul trebuie îndeplinite următoarele condiții de bază

- Calificare suficientă pentru efectuarea lucrărilor de sudare
- Echipament de protecție corespunzător
- Menținerea la distanță a peroanelor neimplicate în procedeul de sudare



Utilizați funcțiile descrise doar dacă ați citit în totalitate și ați înțeles următoarele documente:

- prezentele MU
- toate MU ale componentelor de sistem ale sursei de curent, în special normele de siguranță




Aparatele uzate nu se vor arunca în gunoiul menajer, ci se vor elimina ca deșeuri conform prescripțiilor de securitate.


WARNING	
Do not Remove, Destroy, Or Cover This Label	
ARC WELDING can be hazardous. <ul style="list-style-type: none">• Read and follow all labels and the Owner's Manual carefully• Only qualified persons are to install, operate, or service this unit according to all applicable codes and safety practices.• Keep children away.• Pacemaker wearers keep away.• Welding wire and drive parts may be at welding voltage.	<p>ARC RAYS can burn eyes and skin; NOISE can damage hearing.<ul style="list-style-type: none">• Wear welding helmet with correct filter.• Wear correct eye, ear and body protection.</p>
 ELECTRIC SHOCK can kill. <ul style="list-style-type: none">• Always wear dry insulating gloves.• Insulate yourself from work and ground.• Do not touch live electrical parts.• Disconnect input power before servicing.• Keep all panels and covers securely in place.	 EXPLODING PARTS can injure. <ul style="list-style-type: none">• Failed parts can explode or cause other parts to explode when power is applied.• Always wear a face shield and long sleeves when servicing.
 FUMES AND GASES can be hazardous. <ul style="list-style-type: none">• Keep your head out of the fumes.• Ventilate area, or use breathing device.• Read Material Safety Data Sheets (MSDS) and manufacturer's instructions for materials used.	 ELECTRIC SHOCK can kill; SIGNIFICANT DC VOLTAGE exists after removal of input power <ul style="list-style-type: none">• Always wait 60 seconds after power is turned off before working on unit.• Check input capacitor voltage, and be sure it is near 0 before touching parts.
 WELDING can cause fire or explosion. <ul style="list-style-type: none">• Do not weld near flammable material.• Watch for fire; keep extinguisher nearby.• Do not locate unit over combustible surfaces.• Do not weld on closed containers.	 UN CHOC ELECTRIQUE peut être mortel. <ul style="list-style-type: none">• Installation et raccordement de cette machine doivent être conformes à tous les pertinents. SOUDAGE A L'ARC peut être hasardeux. <ul style="list-style-type: none">• Lire le manuel d'instructions avant utilisation.• Ne pas installer sur une surface combustible.• Les fils de soudage et pièces conductrices peuvent être à la tension de soudage.

Read American National Standard Z49.1, "Safety in Welding and Cutting"
From American Welding Society, 550 N.W. LeJeune Rd., Miami, FL 33126;
OSHA Safety and Health Standards, 29 CFR 1910, from U.S. Government
Printing Office, Washington, DC 20402.
CSA, W117-2 R87 Code for Safety in Welding and Cutting.
24.0409.5074

Domenii de utilizare

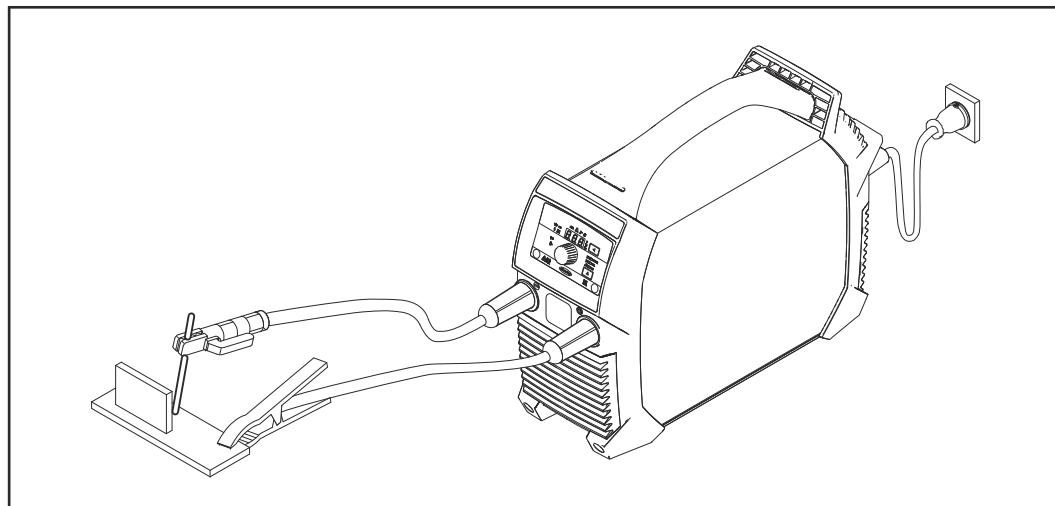

Sudare cu electrod învelit

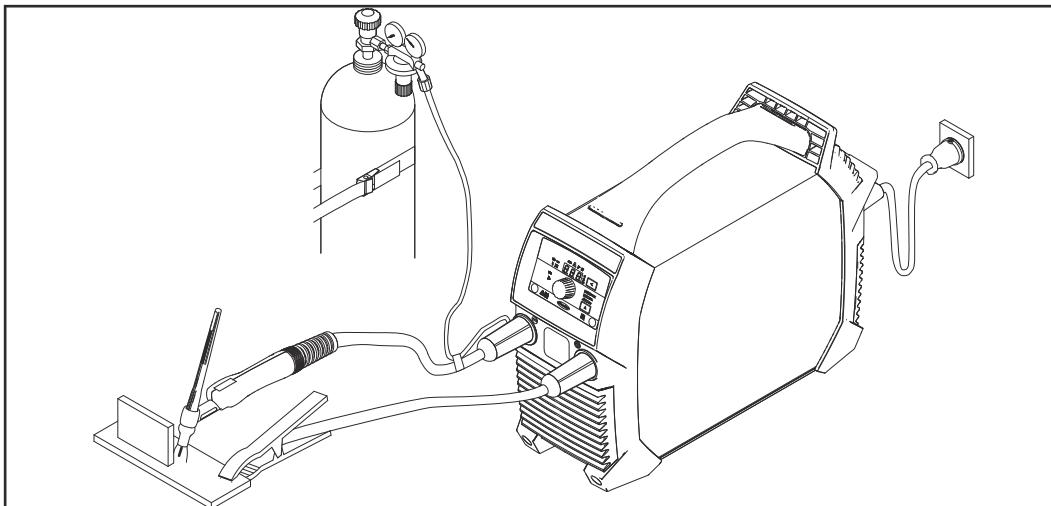

Sudarea WIG, pistolet de sudare cu ventil de închidere a gazului

Înainte de punerea în funcțiune

Siguranță



PERICOL!

Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.

Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale grave și pagube materiale majore.

- ▶ Toate lucrările și funcțiile descrise în acest document pot fi executate doar de către personal de specialitate cu calificare tehnică.
- ▶ Citiți și înțelegeți în întregime acest document.
- ▶ Citiți și înțelegeți toate prescripțiile de securitate și documentațiile pentru utilizator care însotesc acest aparat și toate componentele de sistem.

Utilizarea conformă

Sursa de curent este dimensionată special pentru sudura cu electrozi tip bară și pentru sudura WIG în combinație cu componentele de sistem ale producătorului. Orice altă utilizare este considerată ca fiind neconformă.

Pentru daunele rezultate de aici producătorul nu își asumă nicio responsabilitate.

Utilizarea conformă presupune și

- citirea completă a prezentului manual de utilizare
- respectarea tuturor indicațiilor și prevederilor de siguranță din acest manual de utilizare
- respectarea operațiunilor de inspecție și revizie

Prescripții de instalare



PERICOL!

Pericol din cauza căderii sau răsturnării obiectelor.

Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale grave și pagube materiale majore.

- ▶ Plasați aparatul în poziție stabilă pe o suprafață plană și solidă.
- ▶ După montaj, verificați ca toate îmbinările cu șurub să fie fixate corect.

Aparatul este verificat conform clasei de protecție IP 23, ceea ce înseamnă:

- protecție împotriva pătrunderii corpurilor strâine solide mai mari de Ø 12,5 mm (.49 in.)
- protecție împotriva apei pulverizate până la un unghi de 60° față de verticală

Aer de răcire

Aparatul trebuie instalat astfel încât aerul de răcire să poată circula nestingherit prin fantele de aerisire de pe partea frontală și posterioară a aparatului.

Praf

Aveți grijă ca pulberile metalice rezultate să nu fie absorbite de către ventilator în aparat. De exemplu la lucrările de polizare.

Funcționarea în aer liber

Conform clasei de protecție IP23 aparatul poate fi instalat și utilizat în aer liber. A se evita expunerea directă la umezeală (de ex. prin precipitații).

Funcționarea pe generator

Sursa de curent poate fi alimentată de la un generator.

Pentru dimensionarea puterii necesare a generatorului este necesară puterea aparentă maximă $S_{1\max}$ a sursei de curent.

Puterea aparentă maximă $S_{1\max}$ a sursei de curent se calculează după cum urmează:

$$S_{1\max} = I_{1\max} \times U_1$$

$I_{1\max}$ și U_1 conform plăcuței indicatoare a aparatului sau datelor tehnice

Puterea aparentă necesară a generatorului S_{GEN} se calculează cu următoarea formula:

$$S_{GEN} = S_{1\max} \times 1,35$$

În cazul în care nu se sudează cu puterea maximă, se poate utiliza un generator mai mic.

IMPORTANT! Puterea aparentă a generatorului S_{GEN} nu poate fi mai mică decât puterea aparentă maximă $S_{1\max}$ a sursei de curent!

La funcționarea aparatelor monofazate pe generatoare trifazate aveți grijă că puterea aparentă a generatorului poate fi disponibilă adesea doar ca total al celor trei faze ale generatorului. Eventual solicitați și alte informații despre puterea monofazată a generatorului la producătorul generatorului.

REMARCA!

Puterea indicată a generatorului nu trebuie să depășească sau să scadă în niciun caz sub intervalul de toleranță al tensiunii de rețea.

Toleranța tensiunii de rețea este indicată în secțiunea „Date tehnice”.

Elemente de operare, racorduri și componente mecanice

Siguranță



PERICOL!

Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.


Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale grave și pagube materiale majore.

- ▶ Toate lucrările și funcțiile descrise în acest document pot fi executate doar de către personal de specialitate cu calificare tehnică.
 - ▶ Citiți și înțelegeți în întregime acest document.
 - ▶ Citiți și înțelegeți toate prescripțiile de securitate și documentațiile pentru utilizator care însotesc acest aparat și toate componentele de sistem.
-

Datorită actualizărilor de software este posibil ca aparatul dumneavoastră să disponă de funcții care nu sunt descrise în prezentul MU sau invers.

În plus, este posibil să existe mici diferențe între imagini și elementele de operare de pe aparat. Modul de funcționare al acestor elemente de operare este însă identic.

Elemente de operare, racorduri și componente mecanice TP 150

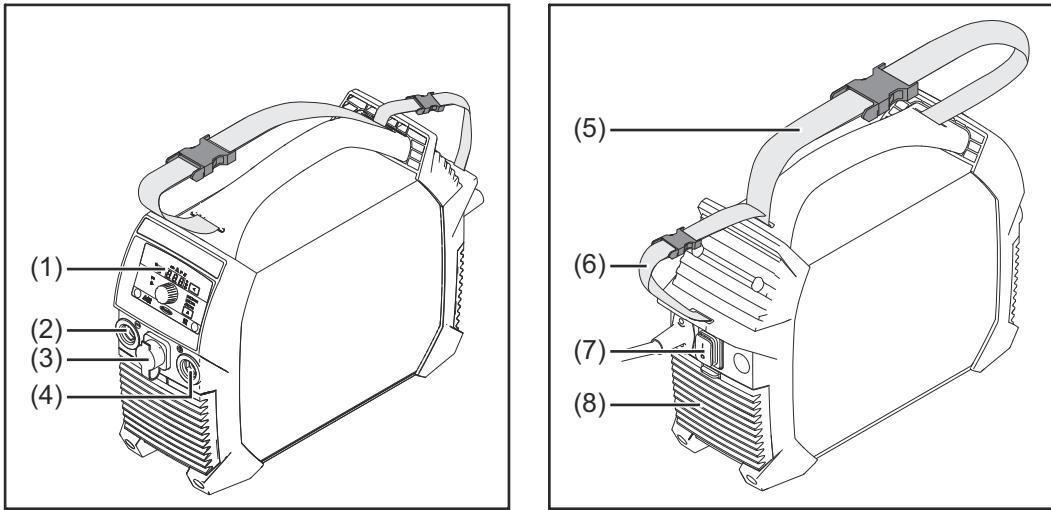

(1) Panou de operare

(2) bornă de curent (-)
cu închizător-baionetă

(3) Racord TMC (TIG Multi Connector)
numai la TP 150 RC - pentru conectarea unei telecomenzi

După racordarea unei telecomenzi la sursa de curent

- apare 'rc' pe afișajul sursei de curent
- curentul de sudare se poate regla numai din telecomandă

(4) bornă de curent (+)
cu închizător-baionetă

(5) Centură de purtare

(6) Centură cablu
pentru prinderea cablului de alimentare și a cablului de sudură
A nu se utilizează pentru transportul aparatului!

(7) Întrerupătorul de rețea

(8) Filtru de aer



Utilizarea racordurilor electrice la sudarea cu electrod îvelit (în funcție de tipul de electrod):

- **bornă de curent (+)**- pentru port-electrod sau cablu de masă
- **bornă de curent (-)**- pentru port-electrod sau cablu de masă

Utilizarea racordurilor electrice la sudarea WIG:

- **bornă de curent (+)**- pentru cablu de masă
- **bornă de curent (-)**- pentru pistolet de sudare

Elemente de operare, racorduri și componente mecanice TP 180

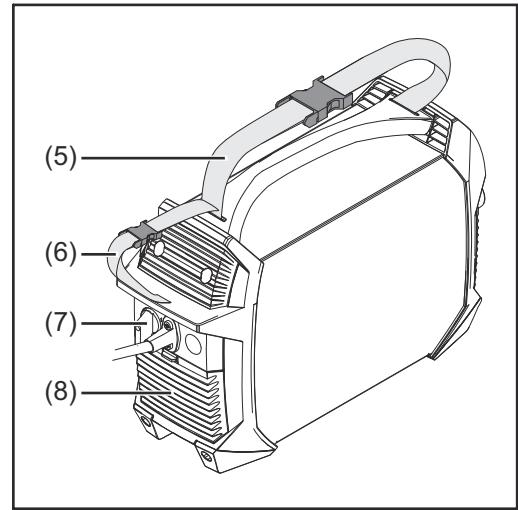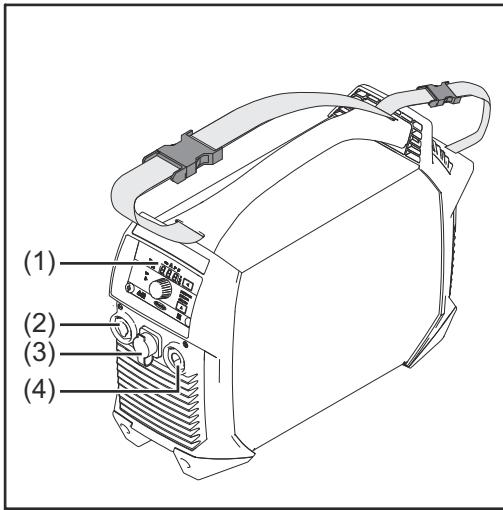

(1) Panou de operare

(2) bornă de curent (-)
cu închizător-baionetă

(3) Racord TMC (TIG Multi Connector)
numai la TP 180 RC - pentru conectarea unei telecomenzi

După racordarea unei telecomenzi la sursa de curent

- apare 'rc' pe afișajul sursei de curent
- curentul de sudare se poate regla numai din telecomandă

(4) bornă de curent (+)
cu închizător-baionetă

(5) Centură de purtare

(6) Centură cablu
pentru prinderea cablului de alimentare și a cablului de sudură
A nu se utilizează pentru transportul aparatului!

(7) Întrerupătorul de rețea

(8) Filtru de aer


Utilizarea racordurilor electrice la sudarea cu electrod îvelit (în funcție de tipul de electrod):

- **bornă de curent (+)**- pentru port-electrod sau cablu de masă
- **bornă de curent (-)**- pentru port-electrod sau cablu de masă

Utilizarea racordurilor electrice la sudarea WIG:

- **bornă de curent (+)**- pentru cablu de masă
- **bornă de curent (-)**- pentru pistolet de sudare

Panou de operare

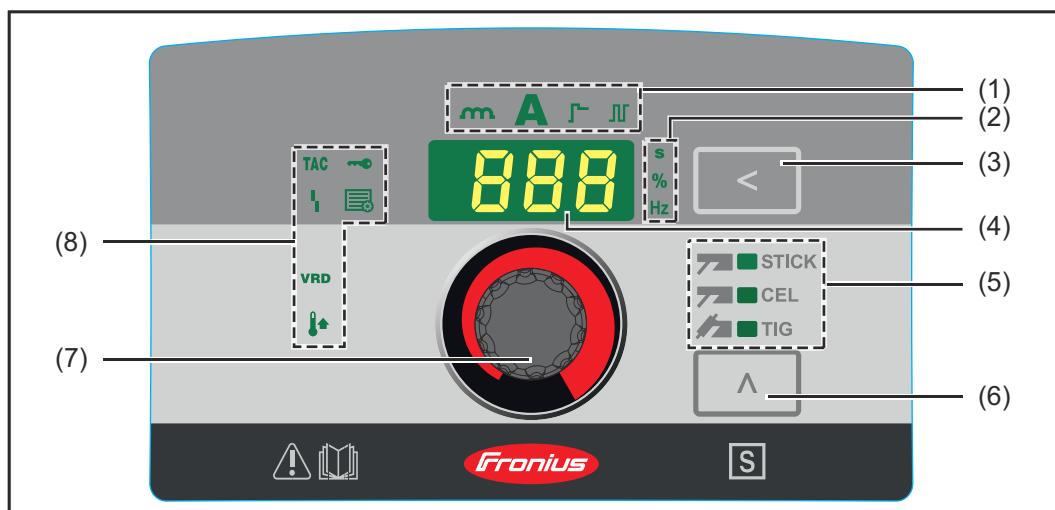

- (1) Afișajul valorii de reglare**
indică valoarea setată selectată:

- Dinamică
- Curent de sudare
- Funcție Soft-Start / HotStart
- Sudare în impulsuri (disponibilă doar la sudarea cu electrod învelit)

- (2) Afișajul unității**
indică ce unitate deține valoarea care este modificată actual cu roata de setare (7):

- Timp (secunde)
- Procent
- Frecvență (Hertz)

- (3) Tasta valorii de reglare**
pentru selectarea valorii de reglare dorite (1)

- (4) Display**
afișează mărimea actuală a valorii de reglare selectate

- (5) Afișajul procedurii de sudare**
indică procedeul de sudare selectat:

- Sudare cu electrod învelit
- Sudare cu electrod învelit celulozic
- Sudură WIG

- (6) Tasta Procedura de sudare**
pentru selectarea procedurii de sudare

- (7) Roata de setare**
pentru modificarea valorii de setare selectate (1)


(8) Afișările de stare

au rolul de a afișa diversele stări de funcționare ale sursei de curenț:

- **VRD** 
se aprinde la activarea dispozitivului de siguranță pentru reducerea tensiunii (doar la varianta de aparat Voltage Reduction Device)
 - **Configurare** 
se aprinde în modul de configurare
 - **Temperatură** 
se aprinde atunci când aparatul se află în afara intervalului de temperatură admis
 - **Defecțiune** 
se aprinde la o defecțiune, a se vedea și secțiunea „Remedierea defecțiunilor”
 - **TAC** 
se aprinde atunci când funcția de heftuire este activată (doar la varianta de aparat TIG în metoda de sudură WIG)
-

Sudare cu electrod învelit

Pregătire

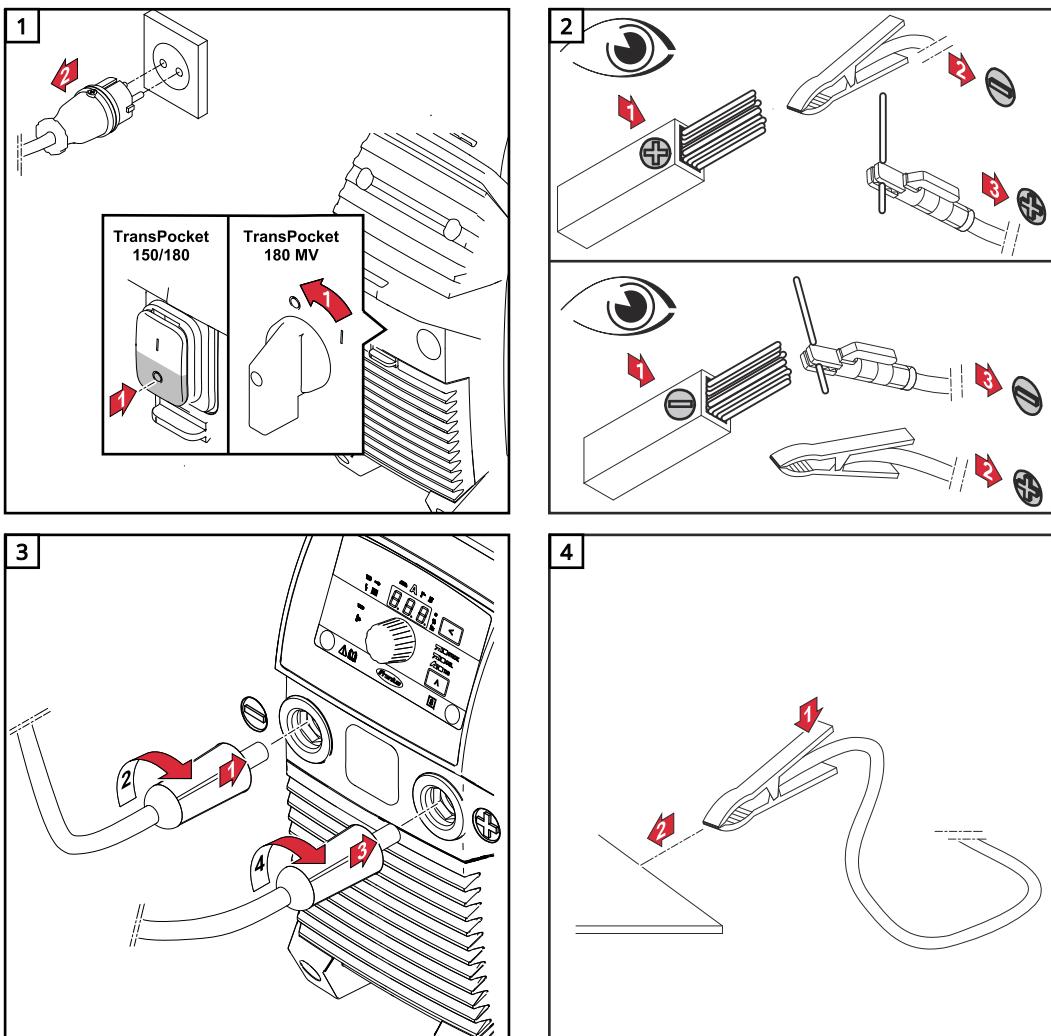


⚠ ATENȚIE!

Pericol de electrocutare. De îndată ce sursa de curent este pornită, electrodul din port-electrod este sub tensiune.

Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale.

- Aveți grijă ca electrodul să nu vină în contact cu persoane sau părți conductoare sau împământate (de ex. carcăsa, ...).

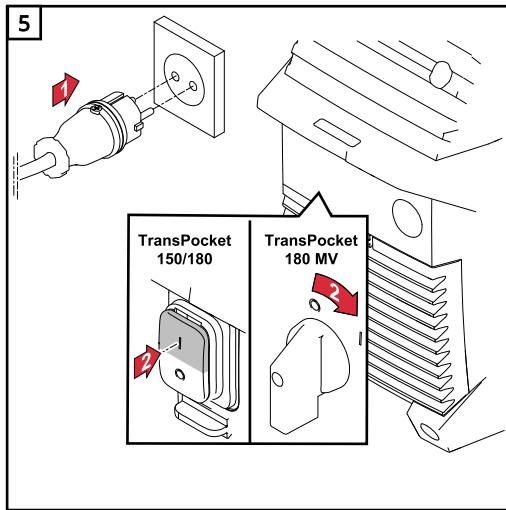

Sudare cu electrod învelit

1 Cu ajutorul tastei pentru procedeul de sudare puteți alege unul din- 

- Sudare cu electrod învelit - după selectare se aprinde afişajul  STICK
- Sudare cu electrod învelit, cu electrod celulozic - după selec-  CEL

2 Apăsați tasta valoare de setare până când 

- se aprinde afişajul Curent de sudare 

3 reglați curentul de sudare cu ajutorul roții de reglare 

- Sursa de curent este gata de sudare 

Funcție Soft-Start / HotStart

Funcția are rolul de a regla curentul de start.

Domeniu de setare: 1 - 200 %

Mod de acționare:

În funcție de setare, la începutul procesului de sudare curentul de sudare este redus (Soft-Start) sau mărit (HotStart) timp de 0,5 secunde.

Modificarea este indicată în procente din curentul de sudare setat.

Durata curentului de start poate fi modificată în meniul Configurare prin intermediul parametrului Durata curentului de amorsare (Hti).

Setarea curentului de start:

1 Apăsați tasta valoare de setare până când 

- Se aprinde afişarea Soft-Start / HotStart 

- 2** Rotiți roata de setare până la atingerea valorii dorite
 - Sursa de curent este gata de sudare



Curentul HotStart maxim este limitat după cum urmează:

- la TP 150 la 160 A
- la TP 180 la 200 A

Exemple (curent de sudare setat = 100 A):


100 % = 100 A curent de start = funcție dezactivată

80 % = 80 A curent de start = Soft-Start

135 % = 135 A curent de start = HotStart

200 % = 160 A curent de start la TP 150 = HotStart, limita maximă a curentului a fost atinsă!

200 % = 200 A curent de start la TP 180 = HotStart

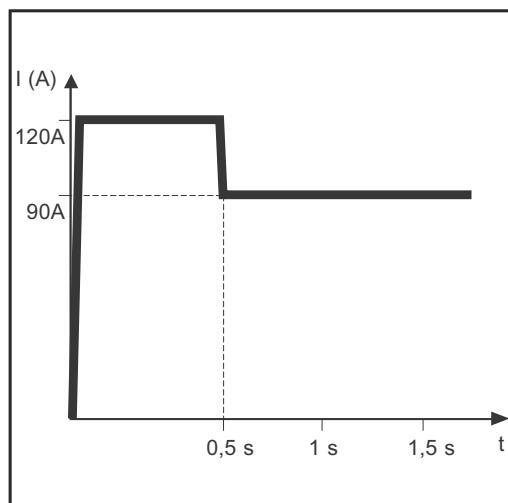

Exemplu pentru funcția HotStart

Caracteristici ale funcției Soft-Start:

- Reducerea formării porilor la anumite tipuri de electrozi

Caracteristici ale funcției HotStart:

- Îmbunătățirea proprietăților de amorsare, chiar și la electrozi cu proprietăți de amorsare defectuoase
- Diluția mai bună a materialului de bază în fază de pornire, cu mai puține zone reci
- Evitarea pe scară extinsă a inclusiunilor de zgură

Dinamică

Pentru a obține un rezultat optim al sudurii, în anumite cazuri este necesară setarea dinamicii.

Domeniu de setare: 0 - 100 (coresponde unei creșteri a curentului 0 - 200 A)

Mod de acționare:

În momentul trecerii picăturii sau în caz de scurtcircuit are loc o creștere temporară a intensității pentru a menține arcul electric stabil.

În cazul riscului ca electrodul tip bară să se scufunde în baia de metal topit, această măsură previne întărirea băii de metal topit, precum și un scurtcircuit mai îndelungat al arcului electric. Blocarea electrodului este astfel exclusă.

Setarea dinamicii:

- 1** apăsați tastă valoare de setare până când



- se aprinde afișajul Dinamică



- 2** Rotiți roata de setare până la atingerea valorii de corecțură dorite
- Sursa de curent este gata de sudare



Curentul maxim Dinamică este limitat după cum urmează:

- la TP 150 la 180 A
- la TP 180 la 220 A

Exemple:

- Dinamică = 0
 - Dinamică dezactivată
 - arc electric mai moale și fără stropi
- Dinamică = 20
 - Dinamică având intensitatea crescută cu 40 A
 - arc electric mai rigid și mai stabil
- Dinamică = 60, curent de sudură setat = 100 A
 - la TP 150: creșterea reală a intensității electrice doar 80 A deoarece se atinge limita maximă de curent!
 - la TP 180: Dinamică având intensitatea crescută cu 120 A

Sudare în impulsuri

Sudare în impulsuri reprezintă sudarea realizată cu un curent de sudare pulsatoriu. Se utilizează la sudarea tuburilor din oțel aflate în poziție de constrângere sau la sudarea tablelor subțiri.

La aceste aplicații, curentul de sudare reglat la începutul sudării nu este întotdeauna avantajos pentru întreaga operațiune de sudare:


- dacă intensitatea electrică este prea redusă materialul de bază nu se topește suficient,
- în caz de supraîncălzire există pericolul ca baia de metal topit să picure.

Domeniu de setare: 0,2 / 990 Hz

Mod de acționare:

- Un curent de bază mai redus I-G crește cu o urcare rapidă la curentul pulsat I-P, sensibil mai ridicat, și, după intervalul Duty cycle dcY, scade din nou la curentul de bază I-G. Curentul pulsat I-P poate fi reglat la sursa de curent.
- De aici rezultă un curent mediu care este mai redus decât curentul pulsat I-P.
- La sudare în impulsuri secțiunile mai mici ale locului de sudare se topesc mai rapid, și tot acestea se întăresc mai repede.

Sursa de curent reglează parametrul durată de funcționare dcY și curentul de bază I-G corespunzător curentului pulsat reglat și frecvenței regulate a pulsului.

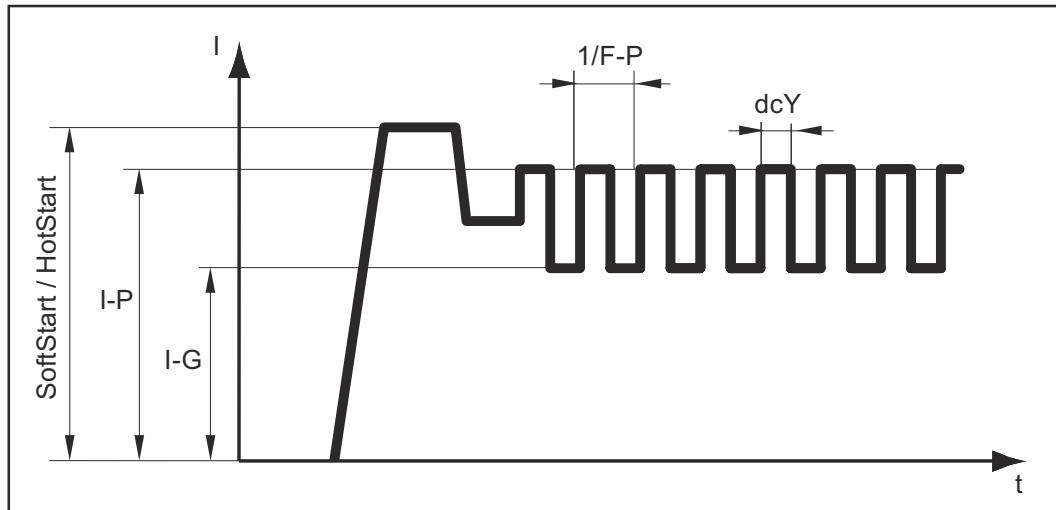

Sudare în impulsuri - parcursul curentului de sudare

Parametri setabili:

- **F-P:** Frecvența pulsului ($1/F-P$ = intervalul de timp între două impulsuri)
- **I-P:** Curent pulsat
- **SoftStart / HotStart**

Parametri de sudare care nu pot fi setați:

- **I-G:** Curent de bază
- **dcY:** durată de funcționare

Utilizarea sudării în impulsuri:

1 apăsați tastă valoare de setare până când



- Se aprinde afișajul Sudare în impulsuri



2 Rotiți roata de setare până la atingerea frecvenței (Hz) dorite

- Sursa de curent este gata de sudare



Sudura WIG

Generalități

REMARCA!

La metoda selectată sudură WIG, nu utilizați electrod din wolfram pur (culoare de identificare: verde).


Racordarea buteliiei de gaz

⚠ PERICOL!



Pericol din cauza buteliilor care se răstoarnă.


Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

- ▶ Plasați buteliile de gaz în poziție stabilă pe o suprafață plană și solidă. Asigurați buteliile de gaz împotriva căderii.
- ▶ Respectați prescripțiile de securitate ale producătorului buteliei de gaz.

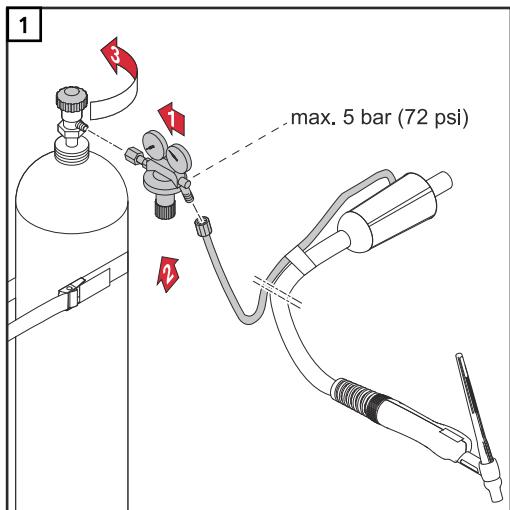

Pregătire

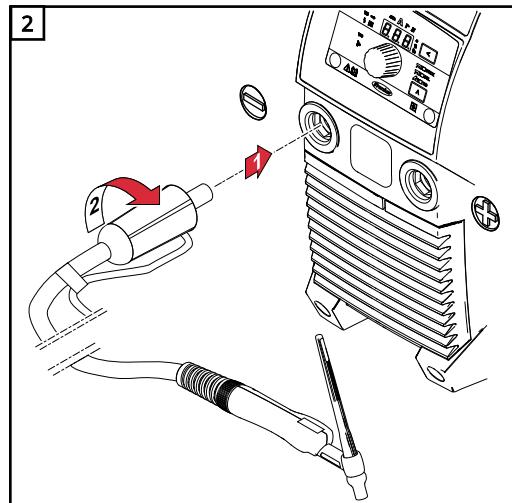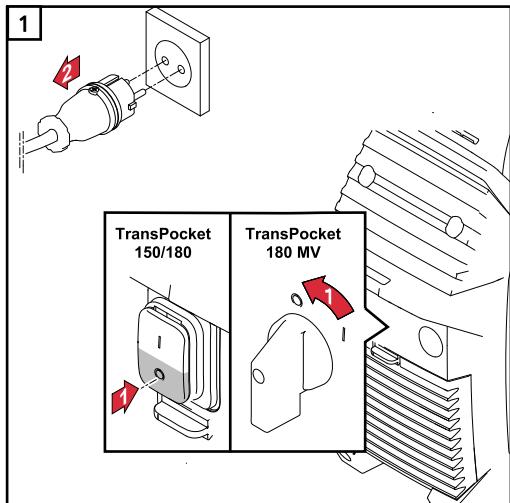

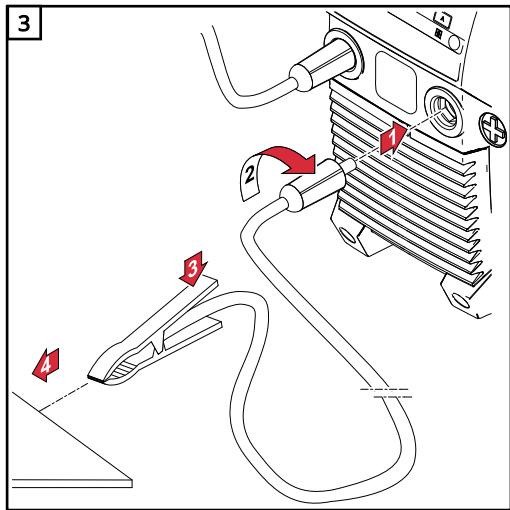


⚠️ ATENȚIE!


Pericol de electrocutare. De îndată ce sursa de curent este pornită, electrodul din pistoletul de sudare este sub tensiune.

Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale.

- ▶ Aveți grijă ca electrodul să nu vină în contact cu persoane sau părți conductoare sau împământate (de ex. carcasă, ...).

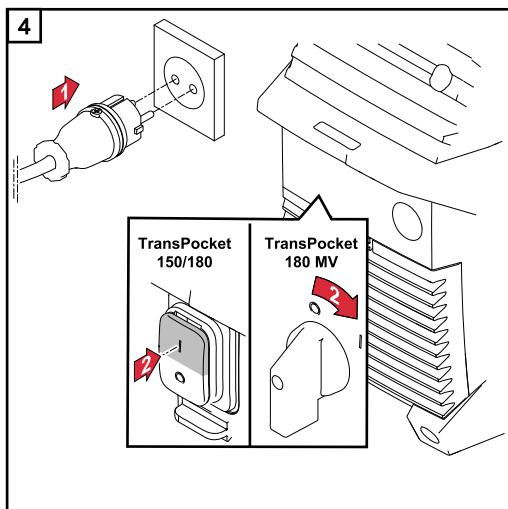

Setarea presiunii gazului - la pistoletele de sudare cu ventil de închidere a gazului

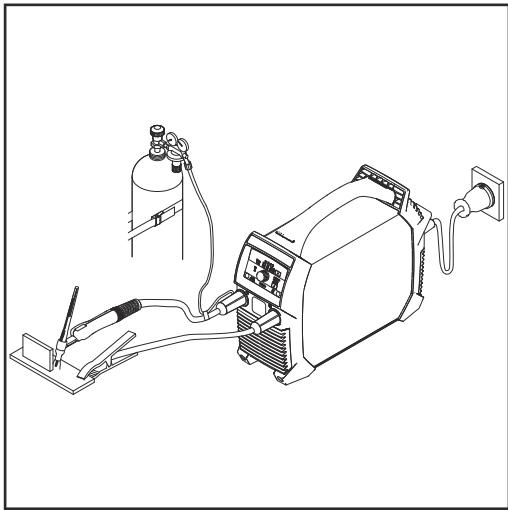


Pistolet de sudare cu ventil de închidere a gazului

- 1** Deschideți ventilul de închidere a gazului
 - Se declanșează fluxul de gaz de protecție
- 2** La regulatorul de presiune reglați cantitatea de gaz dorită
- 3** Închideți ventilul de închidere a gazului

Sudură WIG


- 1** Cu ajutorul tastei pentru procedeul de sudare selectați sudarea WIG 
 - afișajul Sudare WIG se aprinde 
- 2** apăsați tasta valoare de setare până când 
 - se aprinde afișajul Curent de sudare 
- 3** reglați curentul de sudare cu ajutorul roții de reglare 
- 4** Aplicați duza de gaz pe punctul de amorsare, astfel încât între electrodul de wolfram și piesă să existe cca. 2 până la 3 mm (5/64 până la 1/8 in.) distanță
- 5** Acționați ventilul de închidere a gazului
 - Se declanșează fluxul de gaz de protecție
- 6** Deplasați lent pistoletul de sudare până când electrodul de wolfram atinge piesa
- 7** Ridicați pistoletul de sudare și rabatați-l în poziția normală
 - Arcul electric se amorsează
- 8** Efectuați sudura

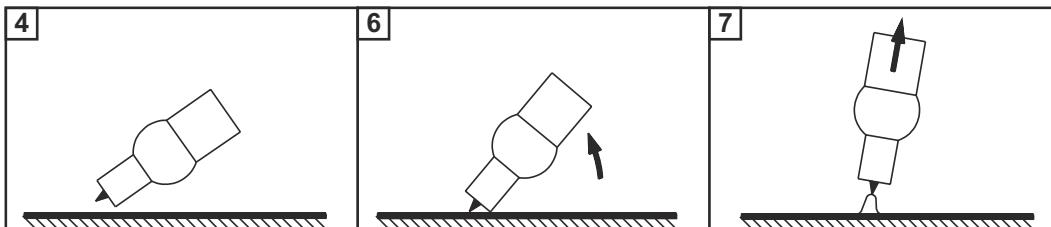


TIG Comfort Stop

Pentru activarea și reglarea funcției TIG Comfort Stop vezi descrierea [Sensibilitate Comfort Stop \(Comfort Stop Sensitivity\)](#) de la pagina 39.

Modul de funcționare și utilizarea TIG Comfort Stop:

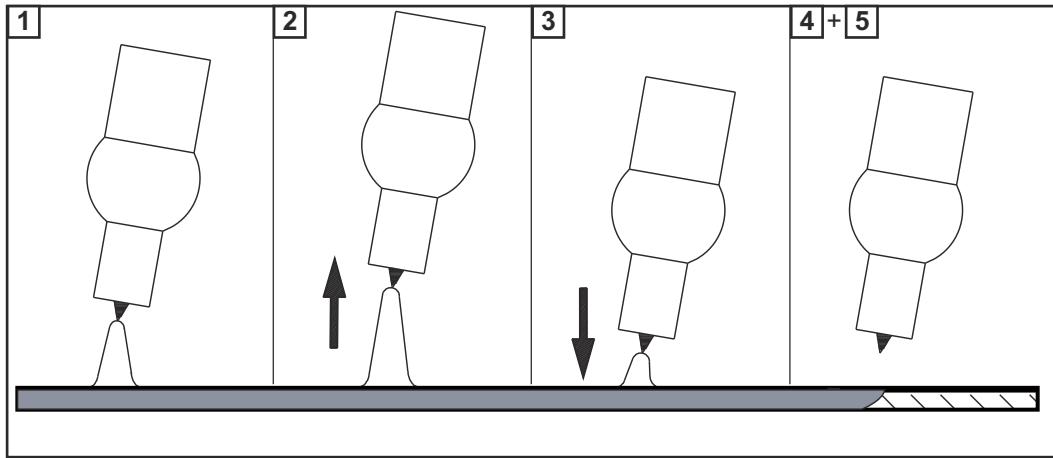

- 1** Sudare
- 2** În timpul sudării, ridicați pistoletul de sudare
 - Arcul electric este prelungit vizibil
- 3** Coborâți pistoletul de sudare
 - Arcul electric este scurtat vizibil
 - Funcția TIG Comfort Stop se declanșează
- 4** Mențineți înălțimea pistoletului de sudare
 - Curentul de sudare este redus în rampă (DownSlope) până la stingerea arcului electric
- 5** Așteptați până la scurgerea timpului de post-curgere gaz și ridicați pistoletul de sudare de pe piesă

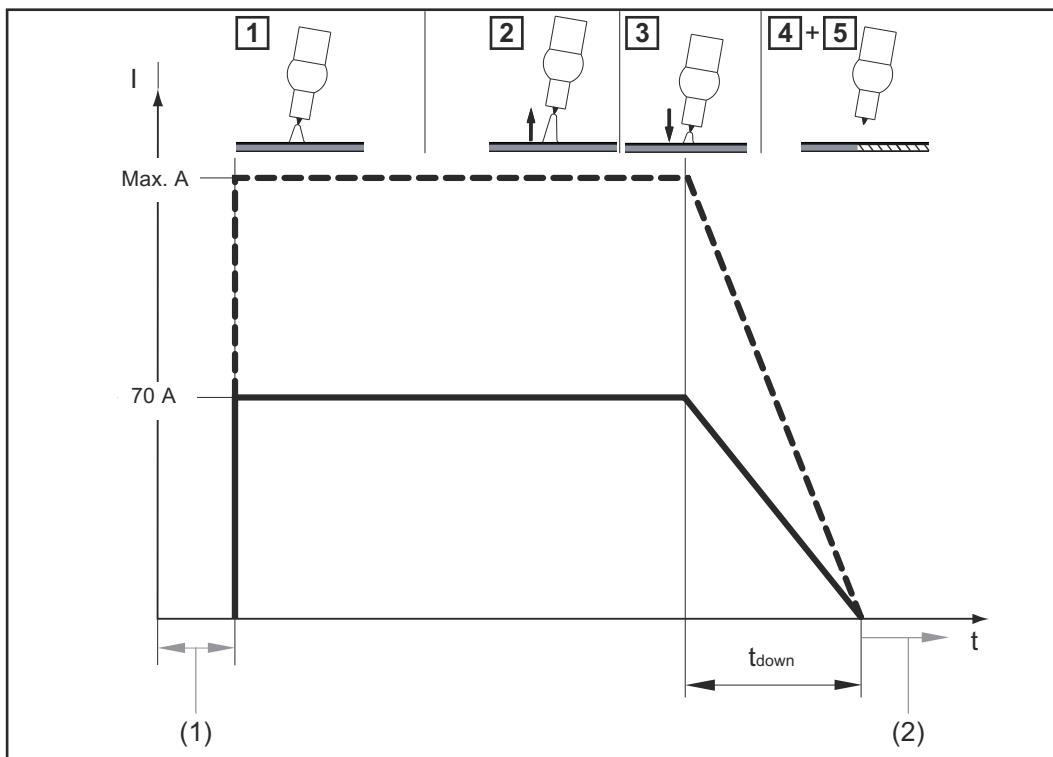

Parcurs curent de sudare și pre-curgere gaz la funcția activată TIG Comfort Stop

- (1) Pre-curgere gaz
- (2) Post-curgere gaz

DownSlope:

Timpul DownSlope t_{down} este de 0,5 secunde și nu poate fi reglat.

Post-curgere gaz:
Fluxul ulterior de gaz se aplică manual.

Meniul de configurare a metodei de sudură

Accesați meniul de configurare

- 1** Cu ajutorul tastei Procedura de sudare selectați metoda pentru care trebuie modificați parametrii de configurare:
- Sudare cu electrod învelit  STICK
 - Sudare cu electrod învelit celulozic  CEL
 - Sudură WIG  TIG
- 2** Apăsați simultan tasta Valoare de setare și tasta Procedura de sudare
- prescurtarea primului parametru din meniul de configurare este afișat pe panoul de operare 

Modificare parametri

- 1** Rotiți roata de setare pentru a selecta parametrul dorit 
- 2** Apăsați roata de setare pentru a afișa valoarea setată a parametrului 
- 3** Rotiți roata de setare pentru a modifica valoarea
 - valoarea setată este activă imediat
 - Excepție: La resetarea la valoarea din fabrică, după modificarea valorii trebuie apăsată roata de setare pentru a activa modificarea.
- 4** Apăsați roata de setare pentru a reveni la lista parametrilor 

Ieșirea din meniul de configurare

- 1** Apăsați tasta valoare de setare sau tasta Procedura de sudare, pentru a ieși din meniul de configurare 

Parametri pentru sudarea cu electrod învelit

Parametru	Descriere	Domeniu	Unitate
HE	Durată curent de start pentru funcția Soft-Start / HotStart Setare din fabrică: 0,5 secunde	0,1 - 2,0	secunde

Parametru	Descriere	Domeniu	Unitate
A_{SE}	Anti-Stick La activarea funcției Anti-Stick, în cazul unui scurtcircuit (lipirea electrodului) arcul electric este deconectat după 1,5 secunde Setare din fabrică: ON (activat)	On OFF	
S_{Er}	Rampă de pornire Pentru activarea/dezactivarea rampei de pornire Setare din fabrică: ON (activat)	On OFF	
U_{co}	Tensiunea limitată la finalul sudării (Voltage cut off) Se utilizează pentru a stabili la ce lungime a arcului electric se încheie operațiunea de sudare. Tensiunea de sudare crește odată cu lungimea arcului electric. La atingerea tensiunii setate aici arcul electric este deconectat Setare din fabrică: 45 Volt	25 - 90	Volt
F_{AC}	Setare din fabrică (FACTory) Aici, aparatul poate fi resetat la Setare din fabrică <ul style="list-style-type: none"> - Întrerupere resetare no - Resetare parametri pentru procedeul de sudare la Setare din fabrică YES - Resetare parametri pentru toate procedeele de sudare la Setare din fabrică ALL (toate)  <p>Pentru resetarea la setarea din fabrică, valoarea selectată trebuie confirmată prin apăsarea roții de setare!</p>		
2_{nd}	Meniu de configurare nivelul 2 Pentru setarea parametrilor generali Pentru detalii vezi secțiunea „Meniu de configurație nivelul 2”		

Parametri pentru sudarea WIG	Parametru	Descriere	Domeniu	Unitate
	CSS	<p>Sensibilitate Comfort Stop (Comfort Stop Sensitivity)</p> <p>Setare din fabrică TP 150: 1,5 volți Setare din fabrică TP 180: 1,5 Volt</p> <p>Setare din fabrică: 35 V (pentru funcționare în 2 tacte, funcționare în 4 tacte și funcționarea cu telecomandă de picior)</p> <p>Pentru detalii vezi secțiunea TIG Comfort Stop de la pagina 34</p>	OFF 0,6 - 3,5	Volt
	Uco	<p>Tensiunea limitată la finalul sudării (Voltage cut off)</p> <p>Se utilizează pentru a stabili la ce lungime a arcului electric se încheie operațiunea de sudare. Tensiunea de sudare crește odată cu lungimea arcului electric. La atingerea tensiunii setate aici arcul electric este deconectat</p> <p>Setare din fabrică: 35 V (pentru funcționare în 2 tacte, funcționare în 4 tacte și funcționarea cu telecomandă de picior)</p> <p>Setare din fabrică: 25 V (pentru Trigger = mod de funcționare OFF)</p>	10 - 45	Volt
	FAC	<p>Setare din fabrică (FACTory)</p> <p>Aici, aparatul poate fi resetat la Setare din fabrică</p> <ul style="list-style-type: none"> - Întrerupere resetare no - Resetare parametri pentru procedeul de sudare la Setare din fabrică YES - Resetare parametri pentru toate procedeele de sudare la Setare din fabrică ALL (toate) <p> Pentru resetarea la setarea din fabrică, valoarea selectată trebuie confirmată prin apăsarea roții de setare!</p>		
	2nd	<p>Meniu de configurare nivelul 2</p> <p>Pentru setarea parametrilor generali</p> <p>Pentru detalii vezi secțiunea „Meniu de configurație nivelul 2”</p>		

Meniu de configurare nivelul 2

Meniu de configurație parametri nivelul 2

Parametru	Descriere	Domeniu	Unitate
SOF	Versiune software Numărul complet al versiunii actuale software este repartizat pe mai multe ferestre de afișaj și poate fi vizualizat prin rotirea roții de setare		
tSd	Deconectare automată (time Shut down) Dacă aparatul nu este utilizat sau operat pe durata setată, acesta comută automat în regimul Standby Prin apăsarea tastei de pe panoul de operare se încheie modul Standby - aparatul este din nou pregătit pentru sudură Setare din fabrică: OFF (Oprit)	5 - 60 OFF	minute
FUS	Siguranță Pentru afișarea / setarea siguranței utilizate Setare din fabrică: - la tensiunea de rețea 230 V = 16 A - la tensiunea de rețea 120 V = 20 A Dacă se setează o siguranță la sursa de curent, sursa de curent limitează curentul preluat din rețea - astfel se evită declanșarea imediată a întrerupătorului de protecție a cablului	La 230 V: 10 / 13 / 16 / OFF (numai la TP 180 MV) La 120 V: 15 / 16 / 20 / OFF (numai la TP 180 MV)	amperi

TP 150 - raportul dintre siguranță setată și curentul de sudură:				
Tensiune de rețea	Siguranță setată	Curent de sudare electrod	Curent de sudare WIG	Durata activă
230 V	10 A	110 A	150 A	35 %
	13 A	130 A	150 A	35 %
	16 A	150 A	150 A	35 %

TP 180 - raportul dintre siguranță setată și curentul de sudură:				
Tensiune de rețea	Siguranță setată	Curent de sudare electrod	Curent de sudare WIG	Durata activă
230 V	10 A	125 A	180 A	40 %
	13 A	150 A	200 A	40 %
	16 A	180 A	220 A	40 %

	OFF (doar la TP 180 MV)	180 A	220 A	40 %
120 V*	15 A	85 A	130 A	40 %
	16 A	95 A	140 A	40 %
	20 A (doar la TP 180 MV)	120 A	170 A	40 %
	OFF (doar la TP 180 MV)	120 A	170 A	40 %

* La o rețea de 120 V în funcție de caracteristica de declanșare a întrerupătorului de protecție a cablurilor utilizat, durata activă completă de 40% nu poate fi atinsă (de ex USA Circuit breaker type CH 15% DA).

Parametru	Descriere	Domeniu	Unitate
Sat	Durata de funcționare (System on time) Pentru afișarea duratei de funcționare (începe să numere de îndată ce aparatul este pornit) Durata completă de funcționare este repartizată pe mai multe ferestre de afișaj și poate fi vizualizată prin rotirea roții de setare		ore, minute, secunde
SAT	Durata de sudare (System Active time) Pentru afișarea duratei de sudare (afișează doar timpul în care s-a sudat) Durata completă de sudare este repartizată pe mai multe ferestre de afișaj și poate fi vizualizată prin rotirea roții de setare		ore, minute, secunde

Întreținere, îngrijire și eliminare

SIGURANȚĂ



PERICOL!

Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.

Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale grave și pagube materiale majore.

- Toate lucrările și funcțiile descrise în acest document pot fi executate doar de către personal de specialitate cu calificare tehnică.
- Citiți și înțelegeți în întregime acest document.
- Citiți și înțelegeți toate prescripțiile de securitate și documentațiile pentru utilizator care însoțesc acest aparat și toate componentele de sistem.



PERICOL!

Pericol de electrocutare.

Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale grave și pagube materiale majore.

- Înainte de efectuarea lucrărilor deconectați toate aparatelor și componentele implicate și separați-le de la rețeaua electrică.
- Asigurați toate aparatelor și componentele implicate împotriva reconectării accidentale.
- După deschiderea aparatului asigurați-vă cu ajutorul unui aparat de măsură corespunzător că piesele încărcate electric (de ex. condensatorii) sunt descărcate.



PERICOL!

Pericol din cauza îmbinărilor insuficiente ale conductorilor de protecție.

Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale grave și pagube materiale majore.

- Șuruburile carcsei reprezintă sistemul de conectare a conductorilor de protecție pentru împământarea carcsei.
- Înlocuirea șuruburilor carcsei cu alte șuruburi fără o conectare corespunzătoare a conductorilor de protecție este interzisă.

Generalități


În condiții normale de utilizare aparatul necesită un volum minim de îngrijire și întreținere. Respectarea anumitor puncte este însă esențială pentru a păstra disponibilitatea de exploatare pe termen îndelungat a aparatului.

Întreținerea la fiecare punere în funcțiu-

- Asigurați-vă că ștecherul de rețea și cablul de alimentare, precum și pistoletul de sudare / port-electrodul sunt intacte. Înlocuiți componentele deteriorate.
- Asigurați-vă că pistoletul de sudare / port-electrodul și cablul de masă sunt racordate corect, conform descrierii din acest document, la sursa de curent și sunt fixate cu șuruburi / încuiate corect
- Asigurați-vă că există o conexiune de punere la masă către piesă.
- Asigurați-vă că distanța de siguranță în jurul aparatului este de 0,5 m (1 ft. 8 in ..), pentru ca aerul de răcire să poată intra și ieși nestingherit. Deschiderile de intrare și ieșire nu trebuie să fie acoperite, nici chiar parțial.

Întreținere la fiecare 2 luni

Curățare filtru de aer:

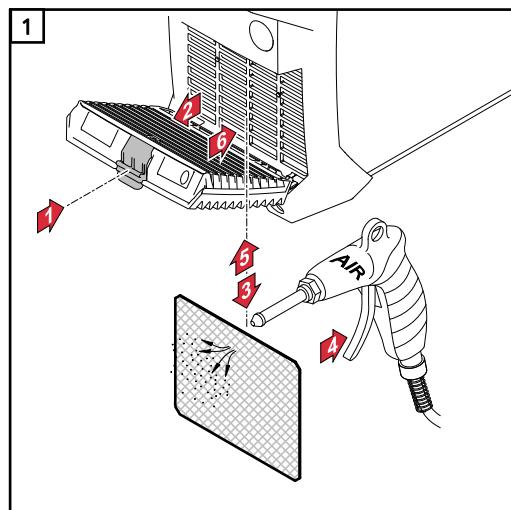**Eliminarea ca deșeu**

Eliminați aparatul doar în conformitate cu normele naționale și regionale.

Remedierea defectiunilor

SIGURANȚĂ



PERICOL!

Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.

Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale grave și pagube materiale majore.

- ▶ Toate lucrările și funcțiile descrise în acest document pot fi executate doar de către personal de specialitate cu calificare tehnică.
- ▶ Citiți și înțelegeți în întregime acest document.
- ▶ Citiți și înțelegeți toate prescripțiile de securitate și documentațiile pentru utilizator care însotesc acest aparat și toate componentele de sistem.



PERICOL!

Pericol de electrocutare.

Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale grave și pagube materiale majore.

- ▶ Înainte de efectuarea lucrărilor deconectați toate aparatelor și componentele implicate și separați-le de la rețeaua electrică.
- ▶ Asigurați toate aparatelor și componentele implicate împotriva reconectării accidentale.
- ▶ După deschiderea aparatului asigurați-vă cu ajutorul unui aparat de măsură corespunzător că piesele încărcate electric (de ex. condensatorii) sunt descărcate.



PERICOL!

Pericol din cauza îmbinărilor insuficiente ale conductorilor de protecție.

Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale grave și pagube materiale majore.

- ▶ Șuruburile carcsei reprezintă sistemul de conectare a conductorilor de protecție pentru împământarea carcsei.
- ▶ Înlocuirea șuruburilor carcsei cu alte șuruburi fără o conectare corespunzătoare a conductorilor de protecție este interzisă.

Defecțiuni afișate

Supratemperatură

Pe afișaj apare "hot", afișajul de temperatură se aprinde



Cauză: Temperatura de funcționare este prea ridicată

Remediere: Lăsați aparatul să se răcească (nu opriți aparatul - ventilatorul răcește aparatul)

Mesaje de service

Dacă pe afișaj apare E și un număr de eroare din 2 cifre (de ex. E02) și se aprinde indicatorul de defecțiune, este vorba de un cod de service intern al sursei de curent.

Exemplu:



Pot exista mai multe numere de eroare. Acestea se afișează prin rotirea roții de setare.



Notați toate numerele de eroare afișate precum și numărul de serie și configurația sursei de curent și comunicări unității de service o descriere detaliată a erorii.

E01 - E03 / E11 / E15 / E21 / E33 - E35 / E37 - E40 / E42 - E44 / E46 - E52

Cauză: Eroare modul de putere

Remediere: anunțați unitatea de service

E04

Cauză: Tensiunea de mers în gol nu este atinsă:

Electrodul este aşezat pe piesă / defect hardware

Remediere: Îndepărtați suportul electrodului de pe piesă. În cazul în care codul de service este afișat în continuare, anunțați unitatea de service

E05 / E06 / E12

Cauză: Pornire sistem eșuată

Remediere: Oprîți și porniți aparatul. În cazul repetării, anunțați unitatea de service.

E10

Cauză: Supratensiune la priza de curent ($> 113 \text{ V}_{\text{DC}}$)

Remediere: Anunțați unitatea de service

E16 / E17

Cauză: Eroare de memorie

Remediere: Anunțați unitatea de service / Apăsați roata de setare, pentru a valida mesajul de service

REMARCA!

La variantele de aparat standard, validarea mesajului de service nu are efect asupra volumului funcției sursei de curent.

La alte variante de aparat (TIG, ...), după validare sursa de curent nu mai dispune decât de un volum limitat al funcției - pentru a restabili întregul volum al funcției, anunțați unitatea de service.

E19

Cauză: Supratemperatură sau subtemperatură

Remediere: Utilizați aparatul la temperaturi ambientale permise. Pentru mai multe informații despre condițiile ambientale vezi „Condiții ambientale” la secțiunea „Prescripții de securitate”

E20

Cauză: Utilizarea neconformă a aparatului

Remediere: Utilizați aparatul în mod conform

E22

Cauză: Curentul de sudare setat este prea mare

Remediere: Asigurați-vă că sursa de curent este utilizată cu tensiunea de rețea corectă; asigurați-vă că este setată siguranța corectă; setați curentul de sudare pe o valoare mai mică

E37

Cauză: Tensiunea de rețea prea mare

Remediere: Scoateți imediat ștecherul de rețea; asigurați-vă că sursa de curent este utilizată cu tensiunea de rețea corectă

E36, E41, E45

Cauză: Tensiunea de rețea în afara toleranței sau rețea nerezistentă la solicitare mare

Remediere: Asigurați-vă că sursa de curent este utilizată cu tensiunea de rețea corectă; asigurați-vă că este setată siguranța corectă;

E65 - E75

Cauză: Eroare de comunicare cu display-ul

Remediere: Oprîți și porniți aparatul / în cazul repetării, anunțați unitatea de service

Lipsă funcție**Aparatul nu poate fi pornit**

Cauză: Întrerupător de rețea defect

Remediere: Anunțați unitatea de service

Lipsă curent de sudură

Sursa de curent pornită, afișajul pentru metoda selectată se aprinde

Cauză: Conexiunile cablului de sudură îñtrerupte

Remediere: Realizați corect conexiunile cablului de sudură

Cauză: Masă defectuoasă - sau lipsă masă

Remediere: Realizați conexiunile la piesă

Cauză: Cablul de curent din pistoletul de sudare sau portelectrod este îñtrerupt

Remediere: Înlocuiți pistoletul de sudare sau portelectrodul

lipsă curent de sudură

Aparat pornit, afişajul pentru procedeul selectat este aprins, afişajul de supratemperatură este aprins

Cauză: DA este depăşită - aparatul supraîncărcat - ventilator în funcţiune

Remediere: Respectați DA

Cauză: Termostatul de siguranță automat a deconectat aparatul

Remediere: Așteptați faza de răcire (nu opriți aparatul - ventilatorul răcește aparatul); sursa de curent se reconectează de la sine după scurt timp

Cauză: Ventilatorul din sursa de curent este defect

Remediere: anunțați unitatea de service

Cauză: Alimentarea cu aer de răcire este insuficientă

Remediere: asigurați aducțiunea suficientă de aer proaspăt

Cauză: Filtru de aer murdar

Remediere: Curățare filtru de aer

Cauză: Eroare modul de putere

Remediere: Opriți aparatul și apoi porniți-l din nou
Dacă eroarea apare mai frecvent - anunțați unitatea de service

Funcționare defectuoasă**Proprietăți defectuoase de aprindere la sudura cu electrod învelit**

Cauză: Metoda selectată este falsă

Remediere: Selectați metoda "Sudură cu electrod învelit" sau "Sudură cu electrod CEL învelit"

Cauză: curent de pornire prea redus; electrodul se lipește la operațiunea de aprindere

Remediere: măriți curentul de pornire cu funcția HotStart

Cauză: curent de pornire prea ridicat; electrodul arde prea rapid la operațiunea de aprindere sau emană stropi

Remediere: reduceți curentul de pornire cu funcția SoftStart

Arcul electric se rupe în timpul operațiunii de sudare

Cauză: Tensiunea de rupere (Uco) este prea redusă

Remediere: În meniul de configurare majorați tensiunea de rupere (Uco)

Cauză: tensiune prea ridicată de ardere a electrodului (de ex. electrod cu canelură)

Remediere: atunci când este posibil, utilizați un electrod alternativ sau un aparat de sudură cu o tensiune de sudare mai ridicată

Electrodul învelit are tendință de lipire

Cauză: Paramerul Dinamică (sudura cu electrod învelit) este setat la o valoare prea redusă

Remediere: Setați parametrul Dinamică la o valoare mai ridicată

caracteristici de sudare defectuoase

(formare excesivă de stropi)

Cauză: polaritate greșită a electrodului

Remediere: schimbați polaritatea electrodului (respectați datele producătorului)

Cauză: legătură defectuoasă de punere la masă

Remediere: fixați bornele de legare la masă direct la piesă

Cauză: setare de configurare nefavorabilă pentru procedeul selectat

Remediere: în meniul de configurare optimizați setarea de configurare pentru proceul selectat

Electrodul din wolfram se topește

Incluziuni de wolfram în materialul de bază în faza de aprindere

Cauză: polaritate greșită a electrodului din wolfram

Remediere: racordați arzătorul de sudură WIG la priza (-)

Cauză: gaz protector greșit, lipsă gaz protector

Remediere: Folosiți gaz protector inert (Argon)

Valori medii de consum la sudare

Consum mediu de sârmă pentru sudare, la sudarea cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz inert

Consum mediu de sârmă pentru sudare, la o viteză de avans a sârmei de 5 m/min			
	Diametru sârmă pentru sudare 1,0 mm	Diametru sârmă pentru sudare 1,2 mm	Diametru sârmă pentru sudare 1,6 mm
Sârmă pentru sudare din oțel	1,8 kg/h	2,7 kg/h	4,7 kg/h
Sârmă pentru sudare din aluminiu	0,6 kg/h	0,9 kg/h	1,6 kg/h
Sârmă pentru sudare din CrNi	1,9 kg/h	2,8 kg/h	4,8 kg/h

Consum mediu de sârmă pentru sudare, la o viteză de avans a sârmei de 10 m/min

	Diametru sârmă pentru sudare 1,0 mm	Diametru sârmă pentru sudare 1,2 mm	Diametru sârmă pentru sudare 1,6 mm
Sârmă pentru sudare din oțel	3,7 kg/h	5,3 kg/h	9,5 kg/h
Sârmă pentru sudare din aluminiu	1,3 kg/h	1,8 kg/h	3,2 kg/h
Sârmă pentru sudare din CrNi	3,8 kg/h	5,4 kg/h	9,6 kg/h

Consum mediu de gaz de protecție la sudarea cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz inert

Diametru sârmă pentru sudare	1,0 mm	1,2 mm	1,6 mm	2,0mm	2 x 1,2mm (TWIN)
Consum mediu	10 l/min	12 l/min	16 l/min	20 l/min	24 l/min

Consum mediu de gaz de protecție la sudarea WIG

Dimensiunea duzei de gaz	4	5	6	7	8	10
Consum mediu	6 l/min	8 l/min	10 l/min	12 l/min	12 l/min	15 l/min

Date tehnice

Explicația noțiunii de "durată activă"

Durata activă (ED) este intervalul unui ciclu de 10 minute în care aparatul poate fi utilizat cu puterea indicată fără să se încingă.


REMARCA!

Valorile trecute pe plăcuța indicatoare pentru ED se referă la o temperatură ambientală de 40°C.

Dacă temperatura ambientală este mai mare, ED sau puterea trebuie redusă în mod corespunzător.

Exemplu: Sudare cu 150 A la 60 % ED

- Faza de sudare = 60 % din 10 min. = 6 min.
- Faza de răcire = restul de timp = 4 min.
- După faza de răcire ciclul se reia de la început.

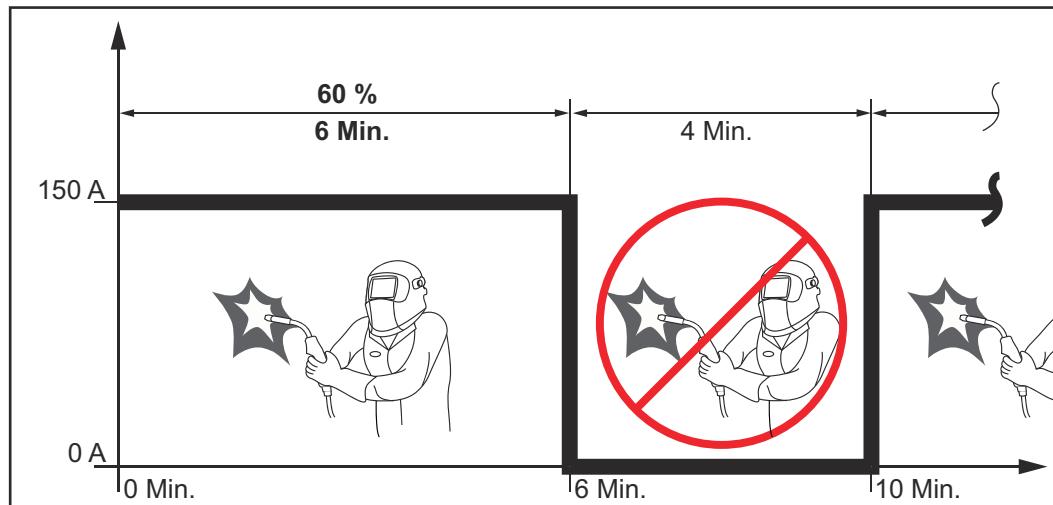

Dacă aparatul trebuie să rămână în funcțiune fără întreruperi:

- 1 Căutați în datele tehnice o ED de 100 %, valabilă pentru temperatura ambientală existentă.
- 2 Reduceți puterea sau intensitatea curentului corespunzător acestei valori, așa încât aparatul să aibă voie să rămână în funcțiune fără faza de răcire.

TP 150

Tensiune de rețea (U_1)	1 x 230 V
Curent primar max. efectiv ($I_{1\text{eff}}$)	15 A
Curent primar max. ($I_{1\text{max}}$)	24 A
Putere aparentă max. ($S_{1\text{max}}$)	5,52 kVA
Siguranță fuzibilă de rețea	16 A inert
Toleranța tensiunii de rețea	-20 % / + 15 %
Frecvența de rețea	50 / 60 Hz

Cos Phi	0,99		
Impedanță de rețea max. admisă Z_{max} la PCC ¹⁾	32 mOhm		
Întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi recomandat	Tip B		
Domeniul curentului de sudare (I_2) electrod	10 - 150 A		
Domeniul curentului de sudare (I_2) WIG	10 - 150 A		
Curent de sudare la sudarea cu electrod învelit 10 min / 40 °C (104 °F)	35 % 150 A	60 % 110 A	100 % 90 A
Curent de sudare la sudarea WIG 10 min / 40 °C (104 °F)	35 % 150 A	60 % 110 A	100 % 90 A
Domeniu al tensiunii de ieșire conform liniei sinergice standard (U_2) electrod	20,4 - 26,0 V		
Domeniu al tensiunii de ieșire conform liniei sinergice standard (U_2) WIG	10,4 - 16,0 V		
Tensiune de mers în gol (U_0 peak)	96 V		
IP	IP 23		
Tip de răcire	AF		
Categorie supratensiune	III		
Grad de impurități conform normei IEC60664	3		
Clasă de aparate CEM	A		
Simboluri de siguranță	S, CE		
Dimensiuni lungime x lățime x înălțime	365 x 130 x 285 mm 14.4 x 5.1 x 11.2 in.		
Greutate	6,3 kg 13.9 lb.		
Consumul de energie în stare inactivă la 230 V	15 W		
Rândamentul sursei de alimentare la 150 A / 26 V	87 %		

1) Interfață la rețeaua electrică publică de 230 / 400 V și 50 Hz

TP 180	Tensiune de rețea (U_1)	1 x 230 V
	Curent primar max. efectiv (I_{1eff})	16 A
	Curent primar max. (I_{1max})	25 A
	Putere aparentă max. (S_{1max})	5,75 kVA
	Siguranță fuzibilă de rețea	16 A inert

Toleranța tensiunii de rețea	-20 % /+ 15 %
Frecvența de rețea	50 / 60 Hz
Cos Phi	0,99
Impedanță de rețea max. admisă Z_{max} la PCC ¹⁾	285 mOhm
Întrerupător de protecție împotriva curentilor vagabonzi recomandat	Tip B
Domeniul curentului de sudare (I_2) electrod	10 - 180 A
Domeniul curentului de sudare (I_2) WIG	10 - 220 A
Curent de sudare la sudarea cu electrod învelit 10 min / 40 °C (104 °F)	40 % 180 A 60 % 150 A 100 % 120 A
Curent de sudare la sudarea WIG 10 min / 40 °C (104 °F)	40 % 220 A 60 % 150 A 100 % 120 A
Domeniu al tensiunii de ieșire conform liniei sinergice standard (U_2) electrod	20,4 - 27,2 V
Domeniu al tensiunii de ieșire conform liniei sinergice standard (U_2) WIG	10,4 - 18,8 V
Tensiune de mers în gol (U_0 peak)	101 V
IP	IP 23
Tip de răcire	AF
Categorie supratensiune	III
Grad de impurități conform normei IEC60664	3
Clasă de aparete CEM	A
Simboluri de siguranță	S, CE
Dimensiuni lungime x lățime x înălțime	435 x 160 x 310 mm 17.1 x 6.3 x 12.2 in.
Greutate	8,7 kg 19.3 lb.
Consumul de energie în stare inactivă la 230 V	15 W
Rândamentul sursei de alimentare la 180 A / 27,2 V	88 %

1) Interfață la rețeaua electrică publică de 230 / 400 V și 50 Hz

TP 180 MV

Tensiune de rețea (U_1)	1 x 230 V	1 x 120 V	1 x 120 V
Curent primar max. efectiv (I_{1eff})	16 A	20 A	15 A
Curent primar max. (I_{1max})	25 A	28 A	19 A

Putere aparentă max. ($S_{1\max}$)	5,75 kVA	3,48 kVA	2,28 kVA
Sigurantă fuzibilă de rețea	16 A inert	20 A inert	15 A inert
Toleranța tensiunii de rețea		-20 % /+ 15 %	
Frecvența de rețea		50 / 60 Hz	
Cos Phi		0,99	
Impedanță de rețea max. admisă Z_{\max} la PCC ¹⁾		285 mOhm	
Întrerupător de protecție împotriva curentilor vagabonzi recomandat		Tip B	
Domeniul curentului de sudare (I_2)			
electrod	10 - 180 A	10 - 120 A	10 - 85 A
WIG	10 - 220 A	10 - 170 A	10 - 140 A
Curent de sudare la sudarea WIG, 10 min / 40 °C (104 °F)	40%/180 A 60%/150 A 100%/120 A	40%/120 A 60%/100 A 100%/90 A	40%/85 A 60%/70 A 100%/65 A
Curentul de sudare la sudarea cu electrod învelit, 10 min / 40 °C (104 °F)	40%/220 A 60%/160 A 100%/130 A	40%/170 A 60%/130 A 100%/100 A	40%/140 A 60%/110 A 100%/100 A
Domeniu al tensiunii de ieșire con- form liniei sinergice standard (U_2)			
electrod		20,4 - 27,2 V	
WIG		10,4 - 18,8 V	
Tensiune de mers în gol (U_0 peak)		101 V	
IP		IP 23	
Tip de răcire		AF	
Categorie supratensiune		III	
Grad de impurități conform normei IEC60664		3	
Clasă de aparate CEM		A	
Simboluri de siguranță		S, CE	
Dimensiuni lungime x lățime x înălțime		435 x 160 x 310 mm 17.1 x 6.3 x 12.2 in.	
Greutate fără cablu de alimentare		8,3 kg 18.4 lb.	
Greutate cu cablu de alimentare		8,9 kg 19.6 lb.	
Consumul de energie în stare inac- tivă la 230 V		15 W	
Rândamentul sursei de alimentare la 180 A / 27,2 V		88 %	

1) Interfață la rețeaua electrică publică de 230 / 400 V și 50 Hz

**Listă cu materii
prime critice, anul
de producție al
aparatului**

Listă cu materii prime critice:

O listă a materiilor prime critice conținute în acest aparat puteți consulta la următoarea adresă de Internet.

www.fronius.com/en/about-fronius/sustainability.

Cum puteți calcula anul de producție al aparatului:

- fiecare aparat este prevăzut cu un număr de serie
- numărul de serie este alcătuit din 8 cifre - de exemplu 28020099
- primele două cifre formează numărul pe baza căruia se poate calcula anul de producție al aparatului
- Dacă se scade 11 din acest număr, rezultă anul de producție
 - Exemplu: Număr serie = **28**020065, Calculul anului de producție = **28** - 11 = 17, Anul de producție = 2017



 SPARE PARTS
ONLINE

Fronius International GmbH
Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

At www.fronius.com/contact you will find the contact details
of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.